

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИНВЕРТОРНЫХ АППАРАТОВ  
МОДЕЛЕЙ**



**TIG-315 P AC/DC (J19/J55)  
TIG-500P AC/DC(J12)**



# Содержание

1 . Меры предосторожности.....	4
2 . Общее описание.....	7
3 . Электрическая схема.....	9
4 . Вольтамперная характеристика.....	10
5 . Основные характеристики.....	10
6 . Устройство панелей.....	12
7 . Установка параметров.....	16
8 . Сборка и эксплуатация.....	32
9 . Диагностика неисправностей.....	38
10 . Техническое обслуживание.....	42
11. Руководство по программированию для пользователей (Режим TIG-сварки).....	42
12. Гарантийные обязательства.....	52
13. Контактная информация.....	53
13. Гарантийный талон.....	54

Благодарим Вас за то, что вы выбрали сварочное оборудование Группы Компаний «СВАРОГ», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования серии TIG-315P(J20) и TIG-400P(J11) соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнетическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед установкой и использованием оборудования.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.

Руководство по эксплуатации издано 1 июля 2010 года.

## Внимание!

Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не использовать с дизельными, бензиновыми генераторами.

Не допускается внесение изменений или выполнение каких либо действий, не предусмотренных данным руководством.


По всем возникшим вопросам, связанных с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, Вы можете получить консультацию у специалистов сервисной компании.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции аппарата, а так же возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений изложенных в руководстве.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неправильное хранение, перемещение, установка, сборка и эксплуатация сварочного аппарата могут привести к его выходу из строя, травмам или повреждениям имущества. Пожалуйста, внимательно прочтите данную главу, а также ознакомьтесь с требованиями производителя по технике безопасности, во избежание такого рода явлений.

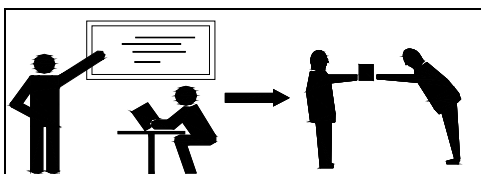

**Перед эксплуатацией аппарата необходимо пройти профессиональную подготовку.**



### Общие требования техники безопасности

- Эксплуатация оборудования может осуществляться исключительно персоналом, ознакомленным с правилами техники безопасности проведения сварочных работ и обладающим необходимыми навыками, после изучения настоящего руководства.
- Транспортировка, хранение, установка и эксплуатация сварочного оборудования должны производиться в соответствии с требованиями настоящего руководства и существующих законодательных норм.
- Транспортировка, хранение, установка и эксплуатация баллона с сжатым газом должны производиться в соответствии с требованиями настоящего руководства и существующих законодательных норм.
- Утилизация отходов должна производиться в соответствии с требованиями нормам законодательства.
- Посторонние не должны допускаться в зону сварки.
- Люди, имеющие кардиостимулятор не должны допускаться в зону сварки без предварительной консультации с врачом, так как магнитные поля могут оказывать влияние на кардиостимулятор.
- Техническое обслуживание аппарата должно производиться специально обученным персоналом.
- Аппарат может использоваться только для проведения сварочных операций.





### Меры предосторожности при хранении, перемещении, установке, сборке и эксплуатации аппарата.

- Транспортировка, хранение и эксплуатация баллонов со сжатым газом должна производиться в соответствии с правилами, установленными на предприятии или соответствующими нормами законодательства.
- При перемещении аппарата с помощью крана используйте четыре монтажные петли, находящиеся по обе стороны аппарата для его балансировки.
- Запрещается установка аппарата под наклоном.
- Отключайте питание аппарата перед подсоединением сетевого кабеля (3 фазы, переменный ток), во избежание поражения электрическим током.
- Корпус аппарата должен быть надежно заземлен, в специально отмеченном месте. (Если используется сетевой кабель с заземлением, то эта операция может быть пропущена)
- В радиусе 20 см. от аппарата не должно находиться посторонних предметов, а в радиусе 50 см.

– легковоспламеняющихся веществ.

- Не допускайте попадания искр на легковоспламеняющиеся и горючие вещества во избежание пожара.
- Не допускайте задувания искр вентилятором внутрь аппарата.
- При использовании удлиненного кабеля в процессе TIG-сварки, следите за тем, чтобы он не перегибался, для сохранения эффективности возбуждения дуги.
- Не направляйте сварочную горелку на людей.
- Аппарат может применяться только для осуществления сварочных работ и не может применяться для таких операций как плавление труб.
- Открывать аппарат можно только специалистам, в связи с высоким напряжением внутри него.
- Защищайте аппарат от воздействия солнечных лучей.
- Не эксплуатируйте и не оставляйте аппарат под дождем.
- Не размещайте и не эксплуатируйте аппарат во влажной среде.

	<b>Поражение электрическим током может быть причиной серьезной травмы и, даже, смерти.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в том, что Вы заняли безопасную позицию для работы.</li><li>• Перед подсоединением любых элементов отключите питание аппарата.</li><li>• Отключайте питание аппарата перед осуществлением его технического обслуживания или перемещением.</li><li>• Ни в коем случае не касайтесь незаизолированных деталей голыми руками, а также не подходите к аппарату в мокрой одежде или перчатках.</li><li>• Аппарат выключается выключателем сети на корпусе аппарата и отключается от электропитания путем вытаскивания вилки сетевого кабеля из розетки.</li><li>• Изолируйтесь от земли, с помощью изолирующей пластины, на которой Вы будете стоять, а также сухих изолирующих перчаток. Не используйте мокрые или поврежденные перчатки.</li><li>• Осуществлять эксплуатацию аппарата, подключенного к электричеству могут только специалисты, хорошо знающие правила техники безопасности.</li><li>• При проверке аппарата, подсоединенного к электросети, кладите на него только одну руку, а другую держите в стороне. Ни в коем случае не кладите обе руки на аппарат.</li><li>• Разрешается вскрывать корпус аппарата, не ранее, чем через минуту после его отключения от питания.</li><li>• Заземлите аппарат в соответствии с целями применения.</li></ul>	
	<b>Не допускайте возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или взрыв.</b>

- Искры и горячие заготовки могут стать причиной пожара.
- Отсутствие контакта в электрической цепи (например, неплотное подсоединение заземляющего зажима и т.д.) могут привести к пожару.
- Возбуждение дуги вблизи от легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин, может привести к взрыву.

- Сварка закрытых контейнеров или труб может привести к их повреждению.
- Запрещается держать в зоне сварки взрывоопасные вещества.
- Запрещается держать в зоне сварки легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Если невозможно вынести их из зоны сварки, то используйте покрытие из негорючего материала.
- Не подносите горячие заготовки к легковоспламеняющимся веществам.
- Все кабеля должны быть плотно подсоединены, а соединения - заизолированы.
- Не сваривайте трубы и закрытые контейнеры в среде защитных газов.
- Держите поблизости огнетушитель и обучите персонал им пользоваться.



#### **Сварочная дуга, искры и шум опасны для здоровья.**

- Сварочная дуга может вызвать воспаление глаз или ожог кожных покровов.
- Искры в процессе сварки могут повредить глаза и вызвать ожог кожных покровов.
- Шум может отрицательно воздействовать на органы слуха.
- Надевайте шапку, защитные очки, защищайте уши берушами и до конца застегивайте воротник. Используйте сварочную маску, специальные фильтры, защитную одежду и шлем.



#### **Подвижные части аппарата могут нанести травму.**

- Не приближайтесь к подвижным частям аппарата, таким как вентилятор.
- Все дверцы, панели, крышки и другие защитные приспособления должны быть закрыты и находиться на своем месте.



#### **Дым и газ могут быть опасны для здоровья.**

- Вдыхание дыма и газа, возникающих в процессе сварки может повредить Вашему здоровью.
- Сварка в плохо вентилируемых помещениях может вызвать приступ удушья.
- Поддерживайте хорошую вентиляцию в зоне сварки.
- Отвращайтесь от дыма, возникающего в процессе сварки, чтобы не вдыхать его.
- Обезжиривайте заготовку.
- Удаляйте дым с помощью принудительной вентиляции и вытяжки.
- Удаляйте дым с помощью вентилятора.
- Дым должен удаляться в соответствии с требованиями норм законодательства по защите окружающей среды.
- Инертные газы опасны для здоровья и могут, даже, вызвать приступ удушья, поэтому, пожалуйста, производите сварку в хорошо вентилируемых помещениях.
- Закрывайте вентиль на газовом баллоне по окончании сварки.



**При контакте с перегретыми частями аппарата можно получить ожог.**

- Не дотрагивайтесь до перегретых частей сварочного аппарата.
- Не дотрагивайтесь до горячего кабеля управления горелки и заземляющего зажима голыми руками.
- Не дотрагивайтесь до горячей заготовки голыми руками.
- При использовании сварочной горелки в течении долгого времени делайте перерывы, необходимые для ее охлаждения.

## 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Наша новая разработка - цифровой сварочный инвертор постоянного тока. Надёжен в работе и обеспечивает высокое качество сварки. Он предназначен для сварки в среде защитных инертных газов неплавящимся электродом и может работать в таких режимах как, ручная сварка штучным (покрытым) электродом, ручная дуговая сварка неплавящимся электродом (TIG-сварка) постоянным током, импульсная TIG-сварка, точечная TIG-сварка (постоянным током или импульсная), а также, импульсная сварка постоянным током с комбинированной формой импульса. Аппарат применим для сварки различных металлов.

Новаторский дизайн и применение прогрессивных, испытанных технологий для создания данного аппарата гарантируют стопроцентную окупаемость инвестиций покупателей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

#### 1 Современная система цифрового контроля

В аппарате применяется новейший цифровой процессор (DSP), поэтому, все основные параметры работы задаются с помощью программ. Сварочный аппарат с системой цифрового контроля работает намного надежнее и эффективнее традиционных сварочных аппаратов.

#### 2 Современная инверторная технология на базе IGBT -блоков

Инвертор способен преобразовывать напряжение сети (50Гц) в высокочастотное напряжение (20кГц), благодаря чему, значительно уменьшаются габаритные размеры и вес



сварочного аппарата. Значительное уменьшение потерь металла, безусловно, увеличивает эффективность сварки и позволяет сберечь энергию. Рабочая частота аппарата, находится вне диапазона слышимости, что практически сводит на нет уровень шума.

### **3 Надежность и стабильность работы**

Вообще говоря, для сварочных аппаратов с аналоговой или комбинированной (аналоговой и цифровой) системой контроля, режим сварки задается путем регулировки ряда параметров. Качество сварки различных аппаратов отличается из-за непостоянства регулируемых параметров, что относится даже к аппаратам одной марки. Вдобавок, может варьироваться, также и качество сварки одного аппарата, так как значение различных параметров может меняться в зависимости от внешних факторов, таких как температура и влажность и т.д.

Одна из отличительных особенностей цифрового контроля – это отсутствие чувствительности к изменению параметров, качество сварки остается неизменным при изменении внешних параметров. Поэтому, сварочные аппараты с функцией цифрового контроля более надежны и стабильны в работе, чем традиционные сварочные аппараты.

### **4 Простота регулировки параметров сварки и обновления программного обеспечения.**

В общих чертах, для сварочных аппаратов с аналоговой или комбинированной (аналоговой и цифровой) системой контроля сварочной цепи, регулировка большинства параметров сварки происходит таким образом, что чем больше параметров необходимо корректировать, тем сложнее должна быть цепь и тем труднее это сделать. Тогда как в сварочных аппаратах с цифровой системой контроля, регулировка параметров происходит намного проще, потому что основной режим сварки задается с помощью программ. Чтобы изменить режимы или отдельные параметры сварки, нет нужды в изменении цепи, просто загрузите новые программы.

### **5 Удобная для пользователя диалоговая система**

Для диалога с пользователем в аппарате применяется международная система символов, которая проста, ясна, понятна и удобна для пользователя.

### **6 Удобство выбора режима сварки**

В этом аппарате пользователю дана возможность создать **пять комбинаций сварочных параметров**, в зависимости от техники проведения сварки, каждая из которых способна выполнять определенную задачу в области сварки, что, без сомнения, способствует технической стандартизации управления сварочным процессом.

### **7 Ручная дуговая сварка штучным электродом (ММА)**

Качество ручной сварки значительно улучшилось благодаря совершенной системе контроля, позволяющей легче производить возбуждение дуги, обеспечивающей стабильную подачу сварочного тока, низкий уровень разбрызгивания металла, отсутствие залипания электрода на изделие, хорошую форму шва и адаптацию к изменению длины и сечения сварочного кабеля.

### **8 Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа (TIG-сварка)**

Усовершенствованная цифровая технология для работы на постоянном токе обеспечивает низкий уровень шума и стабильно высокое качество дуги. В то же время, продуманная система контроля предлагает пользователям возможность свободно, легко и комфортно регулировать значение сварочного тока. В аппарате доступно **20 режимов TIG сварки**, включая стандартный двух/четырёхтактный режим, четыре из них – программируемые, что дает пользователям возможность легче выполнить необходимую сварку.

### **9 Различные режимы дистанционного управления**

Значительно усовершенствована функция дистанционного управления сварочной горелкой. Вдобавок, в аппарате возможен аналоговый и цифровой режимы дистанционного управления. Аналоговый режим дистанционного управления, осуществляемый с помощью педали, может удовлетворить требования традиционных пользователей. В режиме цифрового дистанционного

управления (посредством блока ДУ RS-485) может осуществляться наблюдение за процессом сварки и регулировка его параметров в реальном времени на расстоянии до 100 м. Область применения нового режима дистанционного управления достаточно широка.

#### 10 Роботизированная система для осуществления автоматической сварки

Аппарат оснащен системой диалога с пользователем RS-485, так что, пользователи могут заказать специальное программное обеспечение для комплектования автоматической сварочной системы дополнительным оборудованием.

#### 11 Широкий диапазон напряжения сети.

Сварка данным аппаратом может производиться при значении напряжения сети переменного тока в пределах от 280 до 437В.

### 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

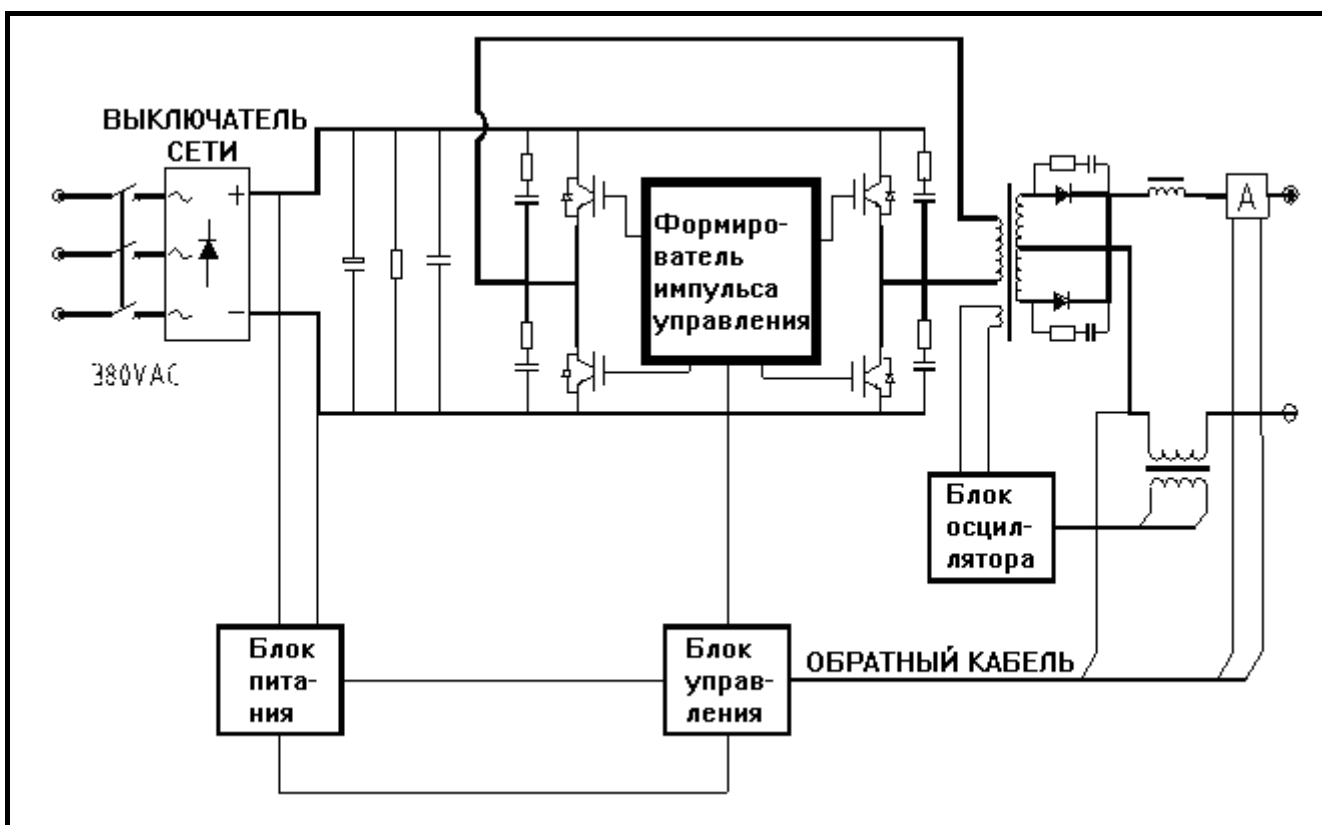


Рис 3.1 Электрическая схема TIG-400

**Обратите внимание:** В основной цепи аппарата TIG-315P используется полумостовая схема, которая немного отличается от приведенной выше схемы.

## 4. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Рисунок 4.1 Кривая ВАХ аппарата

В этом сварочном аппарате применена технология самоограничения увеличения тока. Переменная составляющая тока не может быть видна из кривой статической вольт - амперной характеристики источника тока для сварки штучным электродом (ММА сварки), а, на практике, величина падения параметров тока будет автоматически добавляться в процессе сварки, решая проблему несоответствия степени увеличения тока при использовании

## 5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие параметры		
	TIG-500P ACDC	TIG-315P ACDC
Напряжение сети (АС), В	3-фазы, 380В	
Диапазон допустимого напряжения сети, В	300В ~ 420В (Значение номинального рабочего напряжения не должно выходить за пределы допустимого напряжения сети)	
Номинальный ток предохранителя, А	40	
Ном. ВАХ ток/напряжение, А/В	TIG: 500/30 ММА: 400/36	315/32.6
Номинальное напряжение холостого хода, В	66	
Номинальный ПВ, %	60%	
Фактор мощности	COSφ≥0.85	
КПД, %	η≥85%	
Габаритные размеры (мм)	600×323×751	
Вес (кг)	54	
Класс изоляции	H	
Стандарт выполнения	GB15579.1 ~ 2004	

Группы параметров	5	
<b>Параметры для MMA- сварки</b>		
Диапазон регулирования сварочного тока, А	10 ~ 410	10 ~ 320
Скорость форсажа дуги	0 ~ 10 ( 0~100A/ms , максимальное значение: 250A )	
Диапазон регулирования тока возбуждения дуги, А	10 ~ 410	10 ~ 320
Время возбуждения дуги, сек.	0 ~ 1	
Диапазон регулирования критического напряжения, В	30.0 ~ 80.0	
<b>Параметры MMA- сварки переменным током</b>		
Диапазон регулирования тока возбуждения дуги, А	20 ~ 410	20 ~ 320
Частота переменного тока, Гц	50	
Время положительных полувольт /Время отрицательных полувольт	1:1 (fixed)	
<b>Параметры TIG сварки</b>		
Газ перед сваркой, сек	0 ~ 15.0s	
Газ после сварки, сек	0 ~ 20.0s	
Режимы TIG -сварки	20 (16 заданных и 4 программируемых)	
Диапазон тока возбуждения дуги, А	DC: 5 ~ 510	DC: 5 ~ 320
Форсаж дуги, А	AC: 20 ~ 250	AC: 20 ~ 250
Время нарастания тока, с	0.1 ~ 99.9	
Время спада тока, с		
Диапазон регулирования сварочного тока, А	5 ~ 510А	5 ~ 320А
Диапазон частоты импульсов, Гц	0.1 ~ 400Hz	
Скважность импульсов, %	1% ~ 99%	
Диапазон регулирования переменного тока, А	WSME-500: 20 ~ 510А	WSME-315: 20 ~ 320А
Частота переменного тока, Гц	20 ~ 70	
P/B range	1 ~ 45% (positive electrode, percentage in the period)	

## 6. УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЕЙ



Устройство пленочной панели управления, а также передней и задней панелей настоящего аппарата, могут отличаться от нижеприведенных.

### 6.1 Пленочная панель управления

Пленочная панель представляет собой операторский пульт для управления сварочным аппаратом. Далее, приведена схема пленочной панели для аппарата TIG-400. Для лучшего понимания схемы, некоторые ее части обозначены цифрами, а ниже, дается описание функций всех компонентов. Пленочная панель аппарата TIG-315P отличается от панели аппарата TIG-400P только маркировкой.

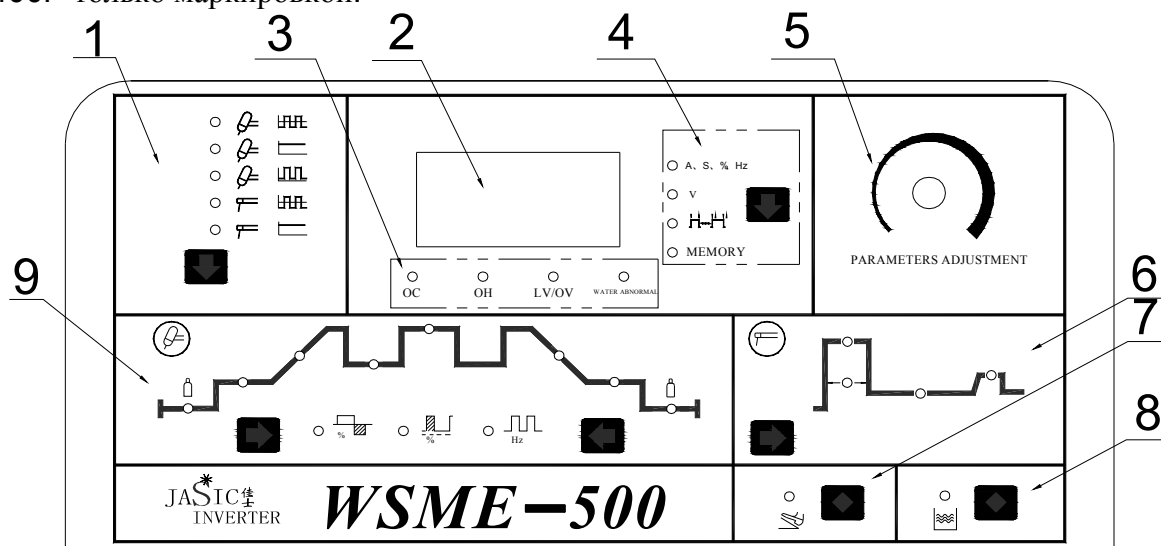


Рисунок 6.1 Схема пленочной панели (на примере аппарата TIG-500)

#### 1—Зона выбора режима сварки

Используется для выбора режима сварки. Нажимайте на клавишу, расположенную в этой зоне для выбора режима сварки: “ ” (TIG-сварка постоянным током), “ ” (импульсная TIG-сварка) и “ ” (MMA – сварка постоянным током), “ ” (MMA-сварка переменным током), « » (импульсная сварка переменным током), при выборе одного из режимов загорается соответствующий светодиод.

#### 2—Дисплей со значениями параметров

А. Показывает значения параметров сварочного тока в процессе сварки, при этом, горят соответствующие светодиоды – А, сек, %, Гц. На холостом ходу, показывает установленные значения параметров сварочного тока, а соответствующий светодиод горит в зоне 6 или 9.

Б. Отображает значение рабочего напряжения во время сварки и на холостом ходу; нажмите клавишу на дисплее для выбора зоны 4, и загорится соответствующий светодиод «В».

В. Отображает значения параметров, заданных в процессе сварки, при этом, горят соответствующие светодиоды: А, сек, %, Гц, через 10 секунд после установки снова начинает показывать рабочие значения параметров сварочного тока, хотя, если значения параметров были заданы не в процессе сварки, а соответствующие светодиоды (А, сек, %, Гц) горели, то они продолжают отображаться и после установки.

Г. Отображает номер версии программного обеспечения сразу после включения аппарата, через 2 секунды, когда загораются соответствующие светодиоды, начинает отображать установленные значения параметров сварочного тока.

### 3—Зона сигнальных светодиодов

- А. Сигнальные светодиоды не горят, если аппарат находится в нормальном состоянии.
- Б. В режиме защиты от перегрузки по току аппарат автоматически отключается и загорается светодиод «Перегрузка по току». Включите аппарат снова и можете продолжать сварку.
- В. В режиме защиты от перепадов напряжения аппарат автоматически отключается, и загорается светодиод «Перепад напряжения». Сварка может быть продолжена, как только погаснет светодиод «Перепад напряжения», когда напряжение сети придет в норму.
- Г. Светодиод «Перегрев» загорается, если перегревается основная цепь аппарата и сварка автоматически прекращается. В таком случае, нет необходимости выключать аппарат, нужно просто подождать, и когда светодиод «Перегрев» погаснет можно продолжить сварку.
- Д. Если установлен режим водного охлаждения горелки в зоне 8, аппарат автоматически отключается, если загорается светодиод «Сбой работы системы охлаждения», из-за получения сигнала о неисправности в системе водного охлаждения. Когда сигнал о неисправности в системе водного охлаждения исчезнет, светодиод «Сбой работы системы охлаждения» гаснет, и сварка может быть продолжена.

### 4—Зона выбора параметров, отображаемых на дисплее.

Используется для выбора параметров, значения которых должны отображаться на дисплее. Возможны следующие варианты: отображение значений параметров сварочного тока – «А, сек., %, Гц»; отображение значения напряжения – «В»; отображение режима сварки - « $\Gamma$ ... $\Gamma$ » и отображение комбинации параметров сварки - «группа параметров».

### 5—Регулятор значения параметров

Используется, чтобы отрегулировать или задать параметры, соответствующие светодиодам, горящим в зонах 6 или 9, установить режим сварки « $\Gamma$ ... $\Gamma$ », выбранный в зоне 4, и «группу параметров» из комбинаций параметров сварки. Поверните регулятор по часовой стрелке, если хотите увеличить значение регулируемого параметра и против часовой стрелки, если хотите уменьшить его значение.

### 6—Зона установки параметров MMA-сварки

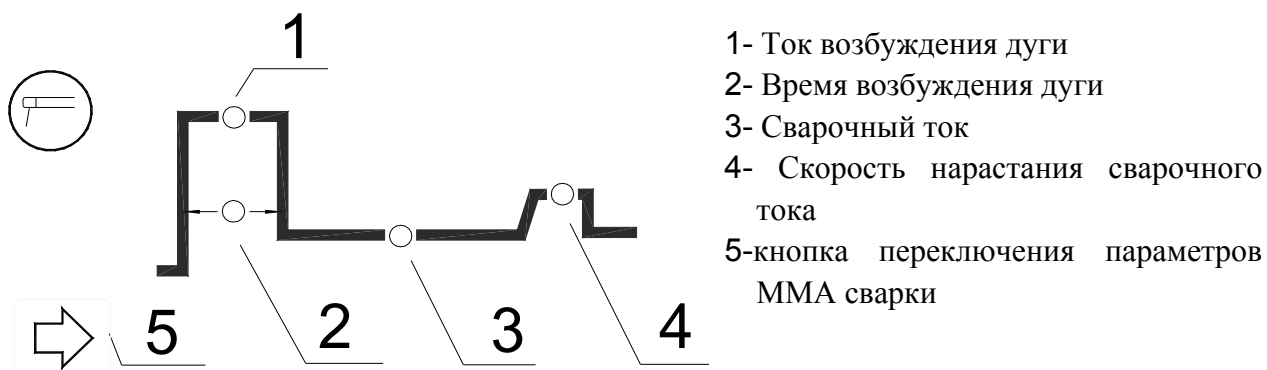


Рисунок 6.2 Схема зоны установки параметров сварки MMA


### 7—Зона выбора режима дистанционного управления (педали).

При включении педаль дистанционного управления регулировки сварочного тока, путем нажатия клавиши в зоне 7, и загорится соответствующий светодиод. С этого момента регулировка значения сварочного тока, установленного на панели производится с помощью педали дистанционного управления.

### 8—Зона выбора режима водного охлаждения

Выберите режим водного охлаждения горелки нажатием клавиши, находящейся в зоне 8 и загорится соответствующий светодиод. Система водяного охлаждения должна быть подсоединена к полностью разомкнутому контакту выключателя. Если контакт замкнут, аппарат выключится и загорится светодиод «Сбой работы системы охлаждения» в зоне 3 (зоне сигнальных светодиодов). Когда сигнал, подаваемый системой водного охлаждения, исчезает, светодиод «Сбой работы системы охлаждения» гаснет, и сварка может быть продолжена. Зона выбора режима водного охлаждения активна только для режима TIG-сварки.

### 9—Зона установки параметров TIG-сварки

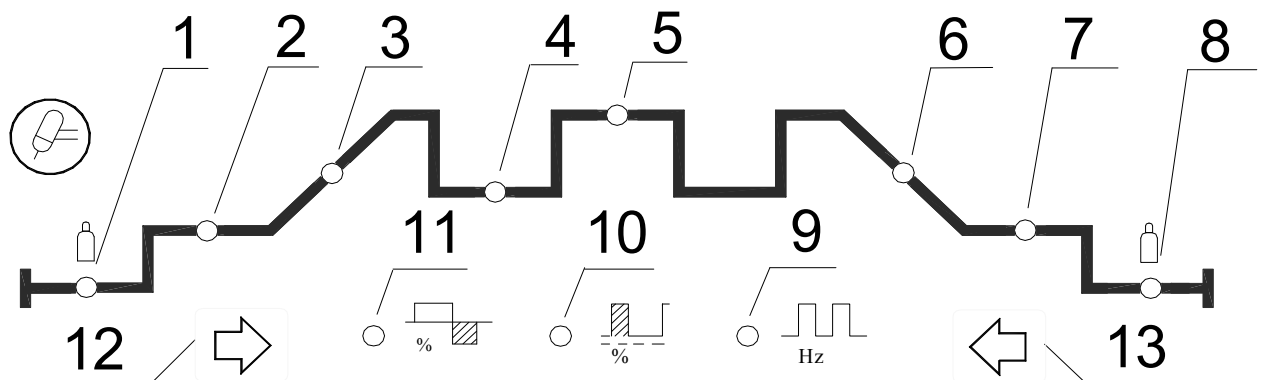

**Figure 6.3** Схема зоны установки параметров TIG-сварки

1-Время подачи газа перед сваркой 2-Начальное значение тока 3-Время нарастания тока 4-Базовый ток (импульс) 5- Значение постоянного тока/Значение максимального тока (импульса)/Значение переменного тока 6-Время спада тока 7-Ток дежурной дуги 8-Время подачи газа после сварки 9-Частота (импульса/переменного тока) 10 – Сквозность импульсов 11-Положительный/отрицательный переменный ток 12--Выбор параметров (справа) 13- Выбор параметров (слева).

## 6.2 Передняя панель (на примере аппарата TIG-500P ACDC, рисунок 6.4)

## 6.3 Задняя панель (на примере аппарата TIG-500P ACDC, рисунок 6.5)

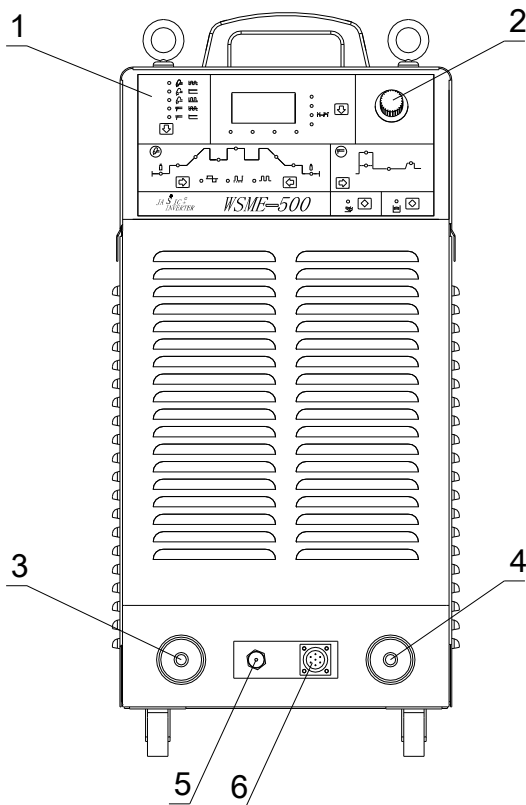


Рисунок 6.4 Передняя панель

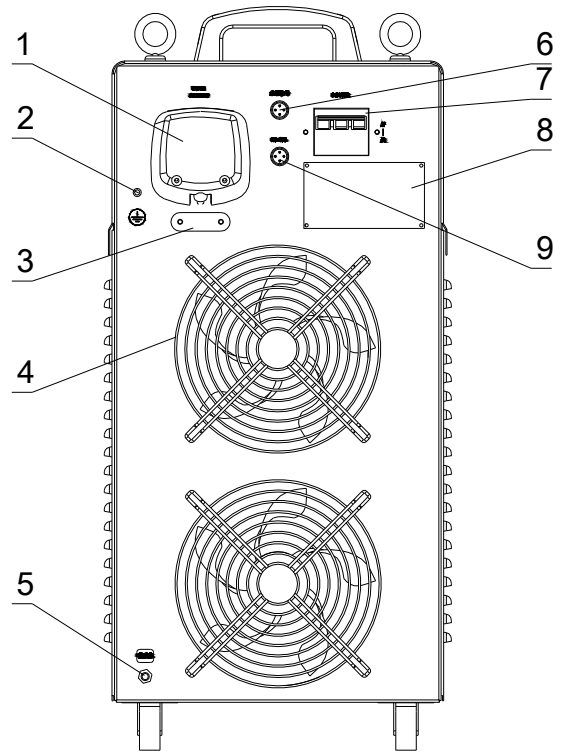


Рисунок 6.5 Задняя панель

Описание компонентов:

1. Пленочная передняя панель (Зона установки параметров сварки)
2. Регулятор
3. Гнездо “-”
4. Гнездо “+”
5. Выход «ГАЗ» (для TIG-сварки)
6. Разъем подсоединения горелки/ педали дист. управления

Описание компонентов:

1. Блок выключателя (4 провода); желто-зеленый для земли (2)
2. Заземляющий болт (надежно заземлите его или заземлите специальную жилу сетевого кабеля)
3. Скоба для фиксации сетевого кабеля
4. Выходное отверстие вентилятора (держите его открытым в процессе сварки)
5. штуцер «ГАЗ» (для подсоединения баллона с защитным газом)
6. Разъем для подключения датчика уровня воды
7. Выключатель сети (40A)
8. Табличка с наименованием аппарата, на которой указываются его основные характеристики
9. Разъем подключения RS-485 (для связи с дополнительным оборудованием)



## . УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ

✳	<b>Выбор и регулировка параметров сварки</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите клавишу “↓” в зоне выбора показателей, отражаемых на дисплее, чтобы выбрать параметры, значения которых будут отображаться.</li><li>• Нажмите клавишу “↓” в зоне выбора режима сварки чтобы выбрать нужный режим.</li><li>• Нажмите клавишу “←”или “→” в зоне установки параметров TIG сварки, чтобы выбрать нужные параметры (доступны только в режиме TIG-сварки).</li><li>• Нажмите клавишу“→” в зоне установки параметров MMA сварки, чтобы выбрать нужные параметры (доступна только в режиме MMA сварки)</li><li>• Используйте регулятор для установки и корректировки значений выбранных параметров.</li></ul>


✳	<b>Сохранение заданных параметров</b>
	<p>Заданные параметры автоматически сохраняются в текущей группе параметров (параметры не сохраняются в случае, если после их задания сварка не производилась, и аппарат был выключен в течение 5 секунд) При включении аппарата снова, в данной группе параметров сохраняются значения параметров, использовавшиеся в предыдущий раз. В данном аппарате нет функции сохранения параметров вручную.</p>

✳	<b>Группа параметров (Режим сварки)</b>
	<p>Пользователям доступны 5 групп параметров для сохранения параметров сварки, все параметры MMA-сварки, TIG-сварки постоянным током и импульсной TIG-сварки могут быть сохранены в каждой группе параметров. Каждый раз, при включении аппарата, он остается в той группе параметров, которая была выбрана в предыдущий раз. Если пользователь не выбирает другую группу параметров, то аппарат будет продолжать работу со значениями параметров, заданными в данной группе. Пользователь может установить свои значения параметров для каждой группы и выбирать группу, подходящую для осуществления данного вида сварки или установить разные группы параметров для разных сварщиков и выбирать собственную группу для осуществления сварки в определенных условиях.</p>

### **1 Выбор группы параметров (Режима сварки)**

В режиме холостого хода нажимайте клавишу “↓” в зоне выбора параметров, отображаемых на дисплее, пока не загорится светодиод напротив группы параметров, тогда на дисплее отразится номер используемой группы параметров. С помощью регулятора выберите номер нужной вам группы. После выбора группы параметров нажмите клавишу“↓” для выхода из зоны выбора параметров, отображаемых на дисплее, или подождите 10 секунд, чтобы аппарат автоматически вернулся в режим отображения параметров на дисплее.

## 2 MMA - сварка электродом с покрытием

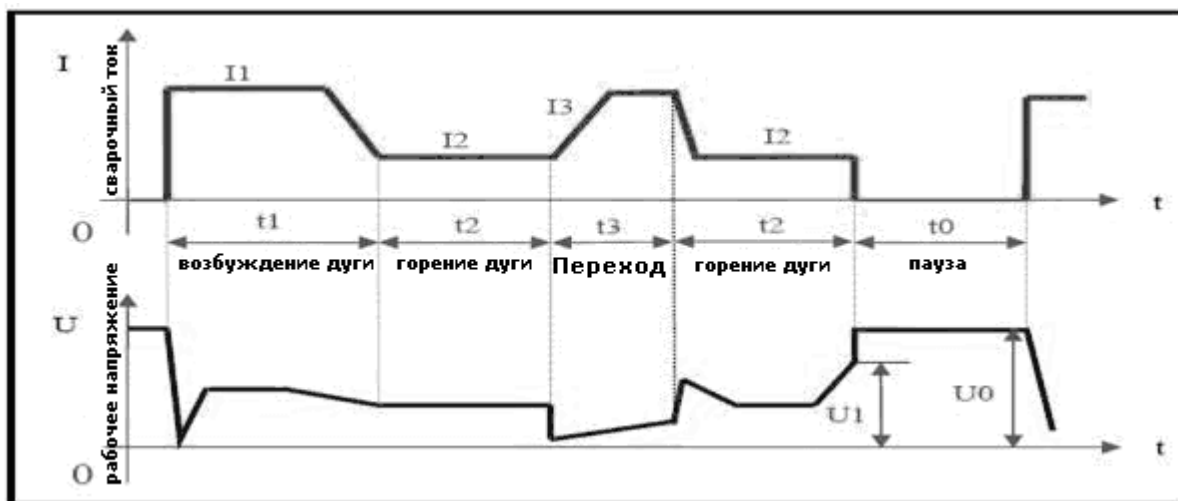

**Обратите внимание:**  $t_0$ —Пауза. Ток не течёт по дуге, напряжение холостого хода;

$t_1$  — Возбуждение дуги: Значение сварочного тока равно значению тока возбуждения дуги ( $I_1$ );

$t_2$ —Горение дуги: Значение сварочного тока равно установленному ( $I_2$ );

$t_3$ —Переход к короткому замыканию: Значение сварочного тока равно току короткого замыкания ( $I_3$ );

$t_3$ —Arc igniting: Welding current is preset current ( $I_2$ ).

$t_4$ —Short circuit transition: Welding current is short circuit transition current ( $I_3$ ).

**Рисунок 7.2** График изменения значений тока и напряжения при сварке MMA постоянным током.

В режиме MMA сварки электродом с покрытием четыре параметра могут задаваться напрямую, а один только программироваться. Ниже, приведены пояснения к рисунку 7.2

- **Ток ( $I_2$ )** –Сварочный ток, устанавливаемый пользователем в соответствии с применяемой техникой сварки или таблицей 7.2.
- **Форсаж дуги** – На рисунке 7.2 восходящий участок кривой, показывающий увеличение значения тока в момент короткого замыкания, за миллисекунды значение тока увеличивается в 10 раз. Установленное значение тока будет увеличиваться согласно графику, после возникновения короткого замыкания (например, если установленное значение тока равно 100А, через 5 миллисекунд после возникновения короткого замыкания, значение тока будет  $100+5 \times 20=200$ А). Если короткое замыкание еще имеет место, а значение тока достигло разрешенного максимума – 250А, то оно не будет больше увеличиваться. Если короткое

замыкание длится более 0,8 секунд, то аппарат перейдет в режим защиты от залипания электрода, и будет ждать его отсоединения от заготовки при низком значении тока. Значение тока форсажа дуги должно выбираться в соответствии с диаметром прутка, установленным значением тока и техникой сварки. Если форсаж сильный, электрод быстро плавится и уменьшается риск его залипания, но если форсаж слишком сильный, то увеличивается степень разбрызгивания металла. Если форсаж слабый, то обеспечивается низкий уровень разбрызгивания металла, хорошие очертания шва, но, временами, дуга будет слишком мягкой, или будет возникать опасность залипания электрода. Поэтому, степень форсажа дуги должна увеличиваться при сварке электродами с большим диаметром низким током. При обычной сварке, время форсажа может устанавливаться в районе 2-5 секунд.

- **Ток возбуждения дуги (I1) и время возбуждения дуги (T1):** Ток возбуждения дуги – это сварочный ток аппарата в момент возбуждения дуги. Время возбуждения дуги – время, в течение которого подается ток возбуждения дуги. При бесконтактном возбуждении дуги этими параметрами можно пренебречь. В режиме, когда значение тока возбуждения дуги велико (обычно в 1,5-3 раза больше сварочного), время возбуждения дуги – 0,02-0,05 секунды. При низком значении тока возбуждения дуги (20-50% от значения сварочного тока), время возбуждения дуги – 0,02-0,1 секунды.

✳	Режимы возбуждения дуги при ММА сварке покрытым электродом
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Возбуждение дуги током с низким значением:</b> Называется также, иногда «возбуждение дуги с отрывом электрода». Задайте время возбуждения дуги отличным от нуля, а значение тока возбуждения дуги (I1) меньшим, чем значение сварочного тока (I2) и на аппарате установится режим возбуждения дуги током с низким значением. Дотроньтесь до заготовки сварочным электродом, после того, как появится дуга, оторвите его и начните сварку.</li> <li>● <b>Возбуждение дуги током с высоким значением:</b> Называется также «горячий старт». Задайте время возбуждения дуги отличным от нуля, а значение тока возбуждения дуги (I1) не менее значения сварочного тока (I2) и на аппарате установится режим возбуждения дуги током с высоким значением. Дотроньтесь до заготовки сварочным электродом, и можно осуществлять дальнейшую сварку без отрыва электрода.</li> </ul>

- **Критическое напряжение (напряжение гашения дуги ),(U1):** Этот параметр используется в целях задания значения напряжения угасания дуги при сварке. Специально для того, чтобы удовлетворить требования некоторых пользователей к высокочастотной импульсной сварке в аппарате предусмотрена возможность задания этого параметра. Шаг регулировки напряжения гашения дуги – 0.1В. Сварка может быть продолжена, если напряжение дуги меньше этого значения, при напряжении дуги выше этого значения сварка прекращается. Этот параметр не может быть задан также просто, как другие, алгоритм его установки приведен ниже.


※	Программирование значения напряжения гашения дуги
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Вход в режим регулировки:</b> Нажмите клавишу выбора параметров MMA- сварки и включите аппарат, на дисплее будет мигать надпись “P-1”, которая исчезнет через 5 секунд. В этот момент загорится светодиод «Напряжение» и аппарат установится в режим регулировки напряжения гашения дуги.</li> <li>• <b>Регулировка критического напряжения:</b> После входа в режим регулировки напряжения гашения дуги, на дисплее отображается действующее значение критического напряжения. Вы можете установить нужное значение напряжения, поворачивая ручку регулятора.</li> <li>• <b>Выход из режима регулировки:</b> Выход осуществляется путем нажатия клавиши выбора параметров MMA – сварки после регулировки. В этот момент новое значение критического напряжения вступает в силу и будет автоматически сохранено.</li> </ul> <p><b>Обратите внимание:</b> В обычных условиях значение критического напряжения должно быть выше 60В. Если его значение чрезмерно мало, то в процессе сварки будет иметь место частый разрыв дуги.</p>	

**Таблица 7-2    Рекомендуемые параметры сварки электродом (MMA)**

Диаметр электрода (мм)	Рекомендуемое значение сварочного тока (А)	Рекомендуемое значение рабочего напряжения (В)
<b>1.2</b>	<b>20 ~ 40</b>	<b>20 ~ 22</b>
<b>1.6</b>	<b>30 ~ 60</b>	<b>21 ~ 23</b>
<b>2.0</b>	<b>50 ~ 90</b>	<b>22 ~ 24</b>
<b>2.5</b>	<b>80 ~ 120</b>	<b>23 ~ 25</b>
<b>3.2</b>	<b>100 ~ 140</b>	<b>24 ~ 26</b>
<b>4.0</b>	<b>140 ~ 180</b>	<b>26 ~ 28</b>
<b>4.8</b>	<b>180 ~ 220</b>	<b>27 ~ 29</b>
<b>6.0</b>	<b>220 ~ 255</b>	<b>28 ~ 31</b>

- Эта таблица режимов для сварки низкоуглеродистой стали. Для работы с другими материалами, пожалуйста, изучите соответствующие справочные материалы.

### 3 MMA - сварка электродом с покрытием (переменный ток)

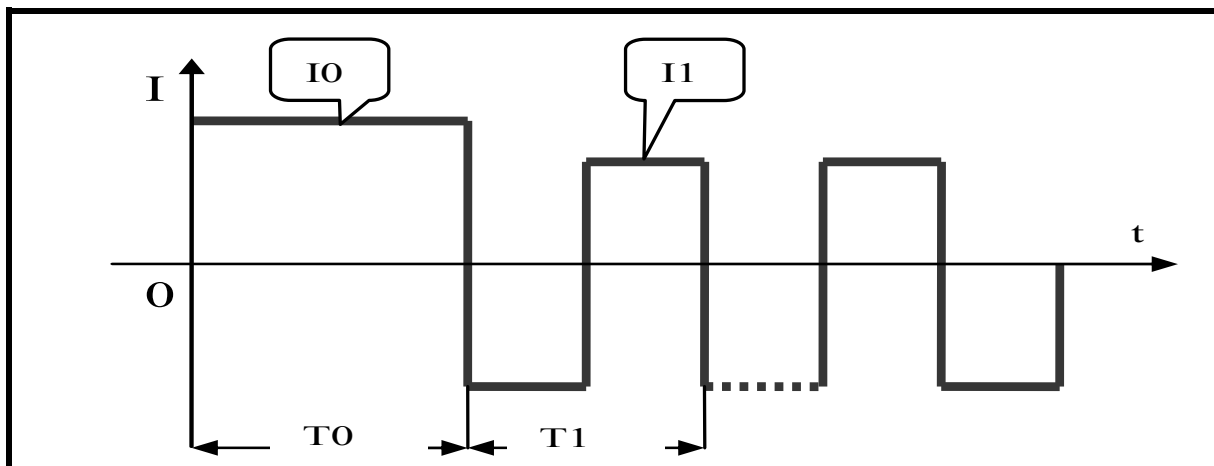

**T0**- Возбуждение дуги (0 ~ 1s)

**T1**-Период тока (20мс) , частота=50Гц


**I0**-Стартовый ток

**I1**-Сварочный ток

**Рисунок 7.3** График изменения значений тока и напряжения при сварке MMA переменным током.

В режиме сварки электродом с покрытием переменным током, регулировка всех параметров (см. Рисунок 7.3) совпадает с таковой в режиме сварки электродом с покрытием постоянным током MMA исключением того, что тяга = 0.

#### ④ TIG – сварка постоянным током

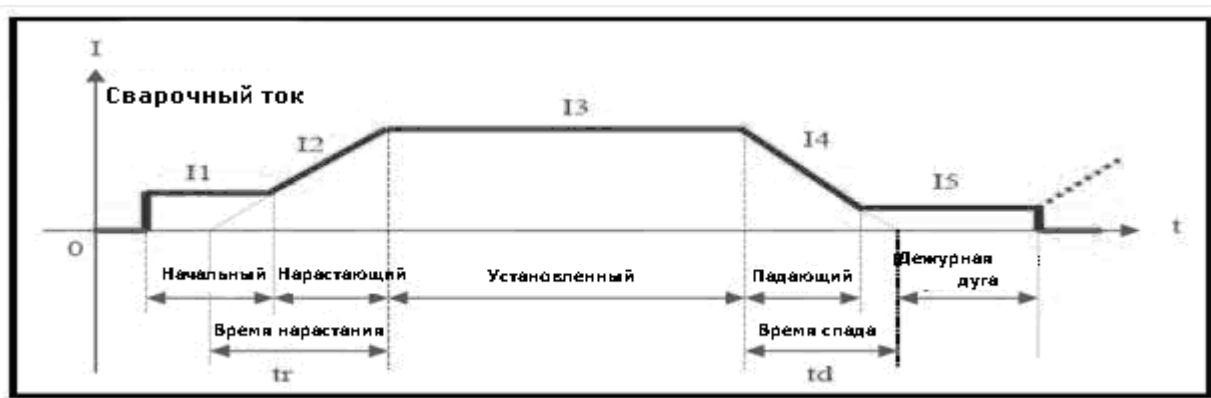

**Рисунок 7.4** График изменения сварочного тока в процессе TIG – сварки (ток пост.)

**Обратите внимание:** **I1**—Начальный ток – сварочный ток в начале сварки; **I2**—Нарастающий ток – сварочный ток в период нарастания; **tr** – время нарастания; **I3**—Установленный ток – заданное значение тока; **I4**—Падающий ток - сварочный ток в

В режиме TIG – сварки постоянным током в аппарате предусмотрена возможность регулировки 8 параметров. Их описание приведено ниже (см. рисунок 7.4):


- **Ток (I3):** Этот параметр устанавливается по тех.требованиям или по таблице 7.5.
- **Начальный ток (I1):** ток возбуждения дуги, появляющийся при нажатии кнопки на горелке, должен устанавливаться в соответствии с требованиями технологического режима. Если значение начального тока достаточно велико, дуга легче возбуждается. Однако не устанавливайте слишком большое значение тока при работе с тонкими заготовками, чтобы не прожечь их при возбуждении дуги. В некоторых режимах работы значение тока не увеличивается, а остается на уровне начального, чтобы разогреть заготовку или осветить её.
  - **Ток дежурной дуги (I5):** В некоторых режимах работы дуга не гаснет после спада тока, а остается в виде дежурной дуги. Рабочий ток при таком состоянии дуги называется током дежурной дуги, его значение должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологического режима.
- **Время подачи газа перед сваркой** - время, проходящее с открытия подачи газа путем нажатия кнопки на горелке до возбуждения дуги при её бесконтактном возбуждении. В обычных условиях, необходимо, минимум, 0,5 секунд для того, чтобы газ дошел до горелки в объеме достаточном для работы, перед возбуждением дуги. Время подачи газа перед сваркой следует увеличивать при увеличении длины газового шланга.
- **Время подачи газа после сварки** – время, проходящее от выключения сварочного тока до перекрытия газового вентиля внутри аппарата. Слишком большой промежуток времени приводит к потерям аргона, а слишком маленький, - к недопустимому окислению раскалённого сварочного шва. Обычно это время устанавливают в пределах 5-10 секунд.
- **Время нарастания тока (tr)** – Время, за которое значение тока увеличивается от 0 до заданного, должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологии сварки.
- **Время спада тока (td)** –Время, за которое значение тока снижается от установленного до 0, должно устанавливаться в соответствии с требованиями технологии.

**Таблица 7-5 Технические требования в режиме TIG – сварки (ток постоянный)**

Диаметр электрода (мм)	Толщина нержавеющей стали (мм)	Максимальный ток(А)	Максимальный объем подачи газа (л/мин.)
1-2	1-3	50	5
		50 ~ 80	6
2-4	3-6	80 ~ 120	7
		121 ~ 160	8
		161 ~ 200	9

		201 ~ 300	10
--	--	-----------	----

## 5 Импульсная TIG - сварка

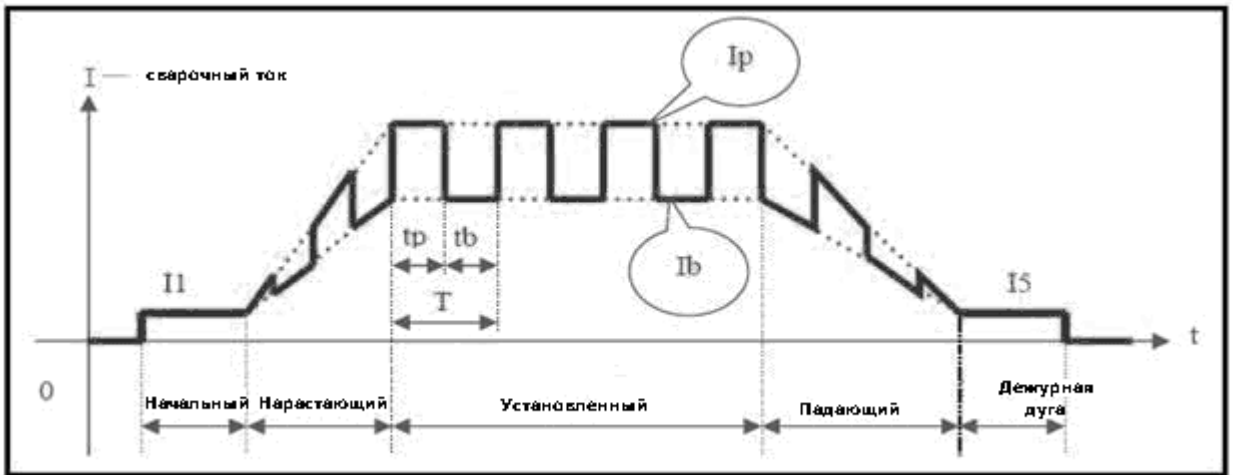

На графике; **I1** — Начальный ток; **Iб** — Базовый ток; **Iр** — Максимальный ток; **I5** — Ток дежурной дуги; **Tr** — Время максимального тока; **Tb** — Время базового тока;

**Рисунок 7.6** График изменения тока в импульсной TIG – сварке.


В этом аппарате, в режиме импульсной TIG – сварки, регулируются все параметры TIG –сварки постоянным током, за исключением тока (I3), а также, четыре дополнительных параметра. Их описание приведено ниже (см. рисунок 7.4):

- **Максимальный ток (Iр), базовый ток (Iб), продолжительность включения импульса ( $100 \cdot Tr/T$ ), частота импульса (I/T)** – должны устанавливаться в соответствии с требованиями технологии сварки.

## 6 Точечная TIG – сварка



**Рисунок 7.7** Изменение значений тока в режиме точечной TIG-сварки постоянным током

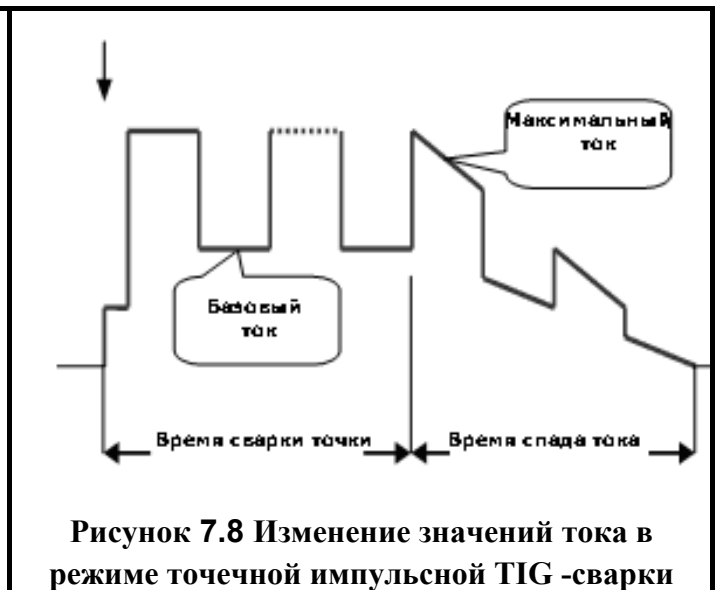


**Рисунок 7.8** Изменение значений тока в режиме точечной импульсной TIG -сварки

Выберите режим TIG –сварки 1 (см. Раздел 7), и тогда можно установить режим точечной TIG-сварки. Точечная сварка может производиться в режиме TIG-сварки постоянным током и в режиме импульсной TIG сварки. Пожалуйста, обратите внимание, что время сварки точки в режиме точечной TIG – сварки равно 1/10 времени спада тока. При изменении значений тока в режимах точечной TIG сварки постоянным током и импульсной сварки, пожалуйста, изучите рисунки 7.7 и 7.8.

### 7 Комбинированная форма импульса в режиме импульсной сварки постоянным током.

На самом деле, это вид двух-импульсной сварки, которая может удовлетворять специфическим требованиям, предъявляемым к сварке путем наложения импульсного тока большей частоты на импульсы максимального тока сравнительно низкой частоты. Чтобы получить комбинированную форму волны постоянного импульсного тока, необходимо выбрать правильный режим TIG – сварки или перепрограммировать режим, руководствуясь инструкцией для пользователей по программированию режимов TIG – сварки (см. Приложение). Исключительно, в режиме импульсной сварки можно задать комбинированную форму волны импульсного постоянного тока (см. Режимы 18 и 19). Ниже, приведена стандартная комбинированная форма волны импульсного постоянного тока в процессе сварки (см. режим 18).

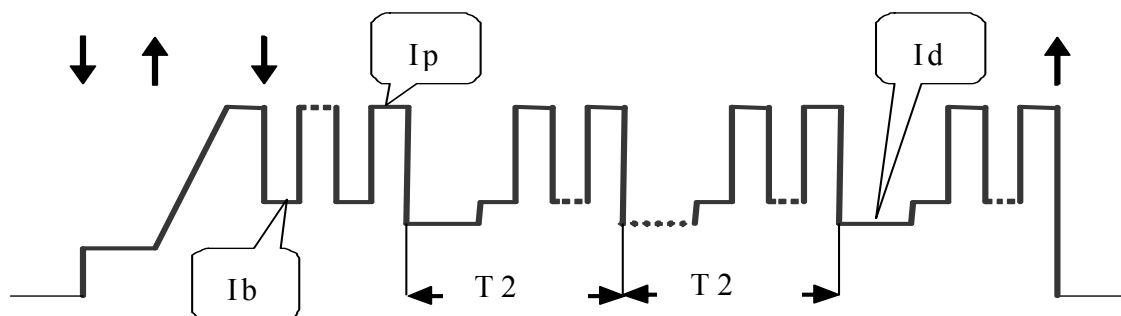


**Рисунок 7.9. Изменение значений тока при комбинированной форме волны импульсного постоянного тока в процессе сварки**

На рисунке 7.9,  $I_b$  и  $I_p$  обозначают базовый ток и максимальный ток импульса (в режиме импульсной сварки) соответственно. Значение  $I_d$  равно значению тока дежурной дуги, но этот ток не относится к дежурной дуге, и может рассматриваться, как вторичный базовый ток. Время  $T_2$  – продолжительность вторичного импульса. В нашем примере  $T_2$  равно 200 миллисекундам. В режиме сварки 19, период вторичного импульса может быть изменен в любое время, путем изменения продолжительности спада тока.

### 8 Импульсная TIG-сварка переменным током.



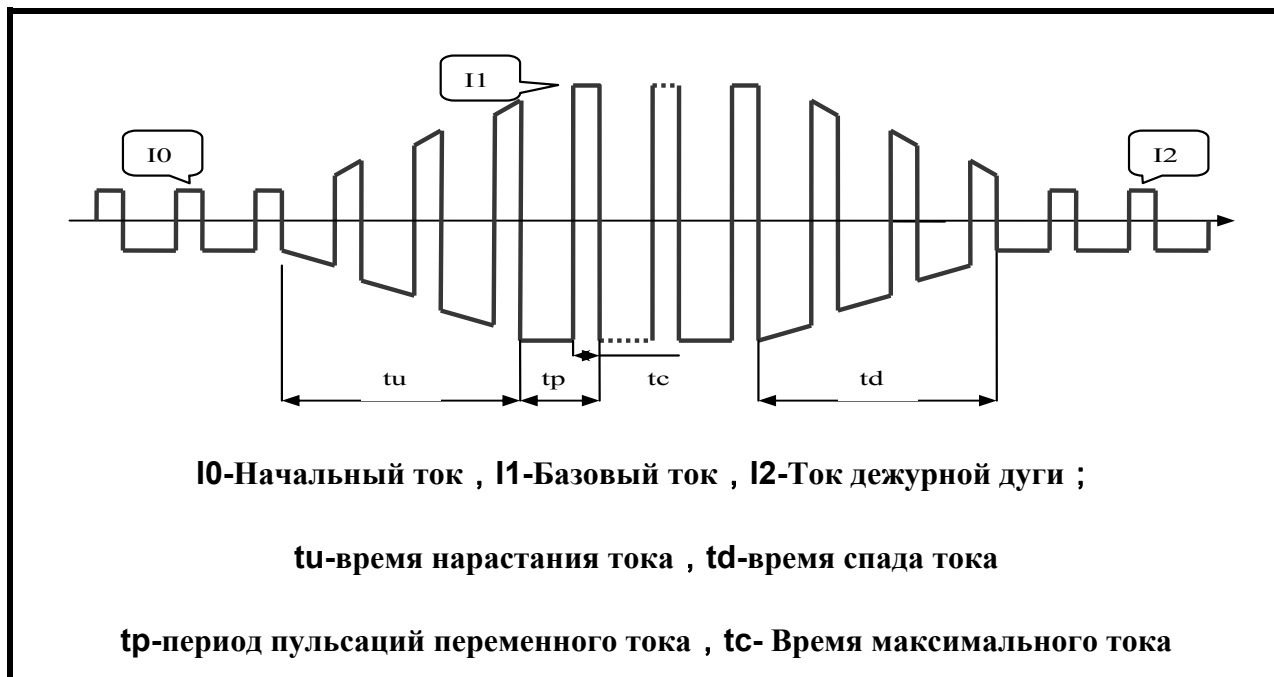

**Рисунок 7.10 Изменение значений тока в режиме импульсной TIG –сварки переменным током**

В режиме импульсной TIG-сварки переменным током, время нарастания и спада тока те же что и импульсной сварке постоянным током, остальные параметры представлены на рис. 8.10.

## 9 Режимы управления TIG - сваркой

Режимы управления TIG –сварки – особые режимы, в которых сварочный ток в процессе TIG сварки постоянным током и импульсной TIG – сварки управляется посредством различных манипуляций с кнопкой **на сварочной горелке**. Их введение расширило возможности применения кнопки на сварочной горелке в качестве дистанционного управления, так что в наших аппаратах, пользователи практически получают функцию дистанционного управления без дополнительных затрат.

В аппарате существует 20 режимов управления TIG сварки, режимы от 0 по 15 не могут программироваться пользователем, а режимы с 16 по 19 являются программируемыми. Если вы хотите запрограммировать режим управления TIG-сварки, пожалуйста, изучите инструкцию по программированию режимов TIG- сварки (см. Приложение)

Режим управления TIG-сварки должен выбираться в соответствии с техническими требованиями и профессионализмом пользователя. Все 20 режимов управления TIG сварки перечислены в таблице 9-9, ниже приведены объяснения используемых условных обозначений:

<b>Обозначения манипуляций, производимых с кнопкой на сварочной горелке</b>			
↓	Нажмите кнопку на сварочной горелке	↑	Отпустите кнопку на сварочной горелке

↓↑	Нажмите кнопку на сварочной горелке, а затем, отпустите ее, когда захотите	↑↓	Отпустите кнопку на сварочной горелке, а затем, нажмите её, когда захотите
↕	Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 секунд или отпустите и нажмите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 секунд.	↕↕	Дважды нажмите на кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 секунд или дважды отпустите кнопку в течение 0,5 секунд.

При чтении таблицы с описание режимов управления TIG - сварки, обратите внимание, что:

- при высокочастотном бесконтактном возбуждении дуги и при контактном возбуждении, вне зависимости от выбранного режима сварки, после успешного возбуждения дуги сначала подается ток, начального значения, и только позже включается режим управления сваркой.
- Выход из некоторых режимов сварки осуществляется нажатием кнопки на сварочной горелке. После выхода из режима сварки надо отпустить кнопку на сварочной горелке. Таким же образом, - то есть нажатием кнопки на сварочной горелке, можно войти в другой режим сварки.
- Кривые тока для всех режимов сварки изображены исходя из предположения, что аппарат работает в режиме TIG – сварки постоянным током, если же аппарат работает в режиме импульсной TIG- сварки, то кривая тока представляет собой меандр.
- Обычно, наиболее широко используемыми режимами TIG – сварки являются 2х-тактные 2х и 4х-шаговые режимы, которые в точности совпадают с режимами № 2 и 4 данного аппарата, соответственно.
- Будьте внимательнее при использовании программируемых режимов, -это достаточно сложно.

**Таблица 7-9 Режимы TIG - сварки**

№ Режима	Функционирование	Управление кнопкой на сварочной горелке и стандартная кривая тока в режиме TIG – сварки постоянным током.
0	<b>Ручная сварка:</b> ① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, чтобы началась подача тока. ② Отпустите кнопку на сварочной горелке и погасите дугу. Обратите внимание: <i>Не программируемый режим</i>	
1	<b>1-шаговая точечная сварка</b> ① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, чтобы началась подача тока ② Уменьшайте дугу до полного гашения после исчерпания лимита времени на сварку точки. Обратите внимание: Время сварки точки равно 1/10 времени нарастания тока; режим также, <i>не программируемый</i> .	
2	<b>Стандартная двухтактная сварка</b> ① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, чтобы началось нарастание тока. ② Отпустите кнопку на сварочной горелке и уменьшайте	

	<p>дугу до полного исчезновения.</p> <p>③ Если повторно нажать кнопку на сварочной горелке перед исчезновением дуги, она снова увеличится, далее, начиная с п. ②.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
3	<p><b>Двойная двухшаговая (четырёхтактная) сварка</b></p> <p>① Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, чтобы началось нарастание тока.</p> <p>② Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке, чтобы дуга погасла после спада тока.</p> <p>③ Если повторно нажать кнопку на сварочной горелке до полного угасания дуги, она снова загорится и тогда надо повторить п.② для ее гашения.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
4	<p><b>Стандартный четырёхшаговый режим</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке, чтобы появилась дуга, начальный ток подается на дугу.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, и произойдет спад тока.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, начнет нарастать ток, подаваемый на дежурную дугу.</p> <p>④ Отпустите кнопку на сварочной горелке, и дуга погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим.</b></p>	
5	<p><b>Четырёхтактная четырёхшаговая сварка</b></p> <p>① Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке, возбуждите дугу, подается начальный ток.</p> <p>② Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке, и начнется нарастание тока.</p> <p>③ Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке, и начнется спад тока, до значения, установленного для дежурной дуги.</p> <p>④ Нажмите кнопку на сварочной горелке и дуга погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
6	<p><b>Циклический двухтактный режим работы без задания начального значения тока:</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, ток будет плавно увеличиваться.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке - ток будет постепенно уменьшаться, до значения, установленного для дежурной дуги.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, ток постепенно увеличится, далее, начиная с п..②.</p> <p>④ Если нажать кнопку на сварочной горелке и сразу же отпустить ее, дуга погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
7	<p><b>Циклический двухтактный режим работы с заданием начального значения тока:</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, на нее начнет подаваться начальный ток.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, и ток начнет нарастать.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке и ток будет постепенно уменьшаться, до значения, установленного</p>	

	<p>для дежурной дуги, далее, начиная с п. ②.</p> <p>④ Если отпустить кнопку на сварочной горелке и сразу нажать ее снова, дуга погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
8	<p><b>Режим внутренней установки времени:</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, сварочный ток начнет нарастать.</p> <p>② Если отпустить кнопку на сварочной горелке в течение 1 секунды, то дуга погаснет, если отпустить более чем через секунду, переход к п. ③.</p> <p>③ Нажмите и отпустите кнопку сварочной горелки, дуга погаснет после постепенного спада тока.</p> <p>④ Если снова нажать кнопку на сварочной горелке перед угасанием дуги, ток будет нарастать, далее, начиная с п. ③.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
9	<p><b>Режим внешней установки времени:</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, сварочный ток начнет увеличиваться.</p> <p>② Если отпустить кнопку сварочной горелки в течение одной секунды, то можно переходить к п. ③; если отпустить кнопку на сварочной горелке позже, чем через секунду, то дуга погаснет</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке и дуга постепенно погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
10	<p><b>Циклический четырёхтактный режим работы без задания значения начального тока:</b></p> <p>① Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке, возбуждите дугу и ток начнет нарастать.</p> <p>② Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, ток будет постепенно уменьшаться, до значения, установленного для дежурной дуги.</p> <p>③ Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, ток будет нарастать, далее - переход к п. ②.</p> <p>④ Если дважды нажать кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 секунд, то дуга постепенно погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
11	<p><b>Циклический четырёхтактный режим работы с заданием значения начального тока:</b></p> <p>① Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, на нее подается сварочный ток заданного значения.</p> <p>② Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, ток начнет нарастать.</p> <p>③ Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, ток будет постепенно уменьшаться, до значения, установленного для дежурной дуги, далее - переход к п. ②.</p> <p>④ Если дважды нажать кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 секунд, значение тока будет плавно уменьшаться до исчезновения дуги.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	

12	<p><b>Двухтактный трёхшаговый режим:</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, ток начнет нарастать.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, и ток упадет до значения, установленного для поддержания дежурной дуги.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке и дуга погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
13	<p><b>Четырехтактный трёхшаговый режим:</b></p> <p>① Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, возбуждите дугу, начнется нарастание тока.</p> <p>② Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, и ток будет падать до значения, установленного для поддержания дежурной дуги.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, и дуга погаснет.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
14	<p><b>Режим управления формой волны с заданием начального значения тока в реальном времени (смещение вверх – вниз):</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, на нее подается начальный ток.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, начнется нарастание тока.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, и нарастание тока прекратится.</p> <p>④ Отпустите кнопку на сварочной горелке, чтобы начался спад тока.</p> <p>⑤ Нажмите кнопку на сварочной горелке, чтобы остановить спад тока, далее, начиная с п.②.</p> <p>⑥ Если не нажать кнопку на газовой горелке после начала спада тока, он будет продолжаться до исчезновения дуги.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
15	<p><b>Режим управления формой волны без задания начального значения тока в реальном времени (смещение вверх-вниз):</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке, возбуждите дугу, и начнется нарастание тока.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, чтобы остановить нарастание тока.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, чтобы начался спад тока.</p> <p>④ Отпустите кнопку на сварочной горелке, чтобы остановить спад тока.</p> <p>⑤ Нажмите кнопку на сварочной горелке, чтобы началось нарастание тока, далее, начиная с п.②.</p> <p>⑥ Если не нажимать кнопку на сварочной горелке после того, как начнется спад тока, он будет продолжаться до исчезновения дуги.</p> <p><b>Не программируемый режим</b></p>	
16	<p><b>Двухтактная импульсная сварка</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбуждите дугу, на нее будет подаваться ток заданного значения.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, дуга уменьшится до состояния дежурной.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, на дугу будет подаваться ток заданного значения, далее, начиная с п.②.</p> <p>④ Если нажать и сразу же отпустить кнопку на сварочной горелке или отпустить и сразу же снова нажать дуга погаснет.</p> <p><b>Программируется:</b> Вы можете задать значения сварочного тока (максимального тока) и тока дежурной дуги (базового</p>	

	тока)	
17	<p><b>Четырехтактная импульсная сварка:</b></p> <p>① Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке, возбудите дугу, на нее будет подаваться ток заданного значения.</p> <p>② Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, что бы дуга перешла в состояние дежурной.</p> <p>③ Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке, ток увеличится до заданного значения, далее, начиная с п.②.</p> <p>④ Если дважды нажать на кнопку сварочной горелки в течение 0.5 секунд начнется спад тока, до исчезновения дуги.</p> <p><b>Программируется:</b> Вы можете задать значения сварочного тока (максимального тока), тока дежурной дуги (базового тока).</p>	
18	<p><b>Импульсная сварка с фиксированной частотой (5 Гц) и фиксированной скважностью (50%):</b></p> <p>① Нажмите кнопку на сварочной горелке и возбудите дугу, начнется подача начального тока на дугу.</p> <p>② Отпустите кнопку на сварочной горелке, чтобы началось нарастание тока.</p> <p>③ Нажмите кнопку на сварочной горелке, чтобы дуга перешла в состояние дежурной, и включился таймер.</p> <p>④ Если время истекло, нажмите на клавишу</p> <p>⑤ Отпустите кнопку на сварочной горелке и дуга погаснет.</p> <p><b>Программируется:</b> Вы можете задать значения сварочного тока (максимального тока), тока дежурной дуги (базового тока).</p>	
19	<p><b>Импульсная сварка с нефиксированной частотой (цикл – 1/5 длительности спада тока) и фиксированной скважностью</b></p> <p>То же самое, что и в режиме 18.</p>	<p>То же самое, что и в режиме 18.</p>

## 8. СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

	<b>Пожалуйста, еще раз внимательно прочтите раздел «Меры предосторожности» перед изучением данного раздела.</b>
	<b>Пожалуйста, производите сборку аппарата именно в той последовательности, которая описана в настоящей главе.</b>
	<b>Поражение электрическим током может быть причиной травм, и даже смерти.</b>
	<b>Организация рабочего места</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сварка должна проводиться в относительно сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80%.</li> <li>• Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от -10°C до +40°C.</li> </ul>

- Не проводите сварку на открытом воздухе, в местах не защищенных от попадания солнечных лучей и дождя. Ни в коем случае не допускайте попадания дождевых капель или влаги в аппарат.
- Не производите сварку в запыленных помещениях или при наличии поблизости едких химических газов.
- Не производите сварку в среде защитных газов на сквозняке.
- Поддерживайте хорошую вентиляцию. При работе этого сварочного аппарата, предназначенного для промышленного использования, значение сварочного тока настолько велико, что естественная вентиляция не способна охладить его в достаточной степени, тогда как встроенный вентилятор обеспечивает стабильную работу аппарата, осуществляя его эффективное охлаждение. Сварщик должен следить за тем, чтобы решетки вентилятора всегда были открыты. В радиусе, как минимум 30 см. вокруг аппарата, не должно находиться никаких посторонних предметов. Хорошая вентиляция – условие критической важности для обеспечения нормальной работы аппарата и увеличения срока его службы.

## 1 Подключение сетевого кабеля к сети.



**Действия по подсоединению электричества должны производиться после установки выключателя сети на блоке выключателя в положение «выкл.»**

Параметры электросети для описываемого сварочного аппарата – 380В, 3 фазы, 50/60 Гц, и распределительная сеть должна соответствовать требованиям, предъявляемым к питанию данного аппарата (площадь поперечного сечения кабеля должна быть более 4 мм<sup>2</sup>, а мощность предохранителя должна быть более 40А). Подсоедините сетевой кабель (четырёхжильный, не входящий в комплект поставки) к соответствующему выходу на аппарате и блоку выключателя. В сетевом кабеле 3 жилы, в одноцветной оплетке являются токопроводящими, а 4-я жила, в желто-зеленой оплетке – заземляющая. Допускается варьировать длину используемых кабелей в соответствии с техническими требованиями, но площадь сечения любого кабеля должна быть более 4 мм<sup>2</sup>.

### 1.1 Подсоединение сетевого кабеля к сварочному аппарату.

Откройте блок выключателя на задней панели аппарата с помощью отвертки; подсоедините три одноцветных (токопроводящих) провода четырехжильного кабеля к соответствующим трем разъемам; вытащите желто-зеленый провод и подсоедините его к заземляющему болту “⊕”. Проверьте надежность всех соединений. Наконец, зафиксируйте кабель с помощью специальной скобы. Убедитесь в том, что выключатель сети аппарата находится в положении «выкл.» перед подсоединением сетевого кабеля к блоку выключателя.

## 1.2 Подсоединение блока выключателя (см. рисунки 8.1, 8.2 и 8.3)


 <p>Подсоединение блока выключателя</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выключатель сети на блоке выключателя</li><li>2. Предохранитель на 40А и более</li><li>3. Сетевой кабель сварочного аппарата.</li><li>4. Желто-зеленый заземляющий провод (заземляется на болт ⊕)</li></ol> <p>Проводите подсоединение в соответствии с приведенным рисунком или другим корректным методом. Убедитесь в том, что питание аппарата отключено перед осуществлением подсоединения.</p> <p><b><u>Обратите внимание – любые действия при включенном электричестве запрещены</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Подсоединение должно осуществляться дипломированным электриком.</li><li>• Не подсоединяйте два сварочных аппарата к одному блоку выключателя.</li><li>• Не обязательно заземлять 4й провод сетевого кабеля, если заземлен корпус аппарата.</li></ul>
--	--


Рисунок 8-1: Подсоединение блока выключателя (справочно)

## 2 Ручная сварка штучным покрытым электродом (ММА)

### 2.1 Подсоединение кабелей (Рисунок 8.2)

- **Подсоединение обратного кабеля:** Вставьте байонет-разъём обратного кабеля в разъем “ - ” («минус» источника) на передней панели аппарата и зафиксируйте ее вращая по часовой стрелке.
- **Подсоединение кабеля электрододержателя:** Вставьте кабель электрододержателя в разъем «+» («плюс» источника) на передней панели аппарата и зафиксируйте его, вращая по часовой стрелке. Подсоединение, описанное выше, называется подсоединением тока обратной полярности. Нужно использовать подсоединение тока прямой полярности в соответствии с материалом заготовки и типом электродов, используемых для сварки. Обычно, постоянный ток прямой полярности рекомендуется использовать для сварки электродами со щелочным покрытием, тогда как для сварки электродами с кислотным покрытием нет никаких специальных рекомендаций.

 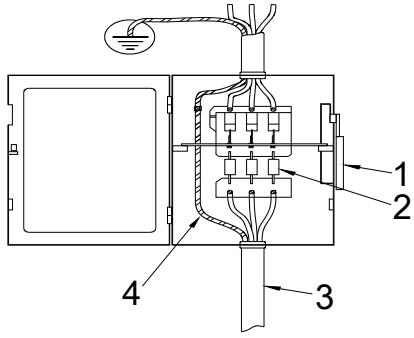


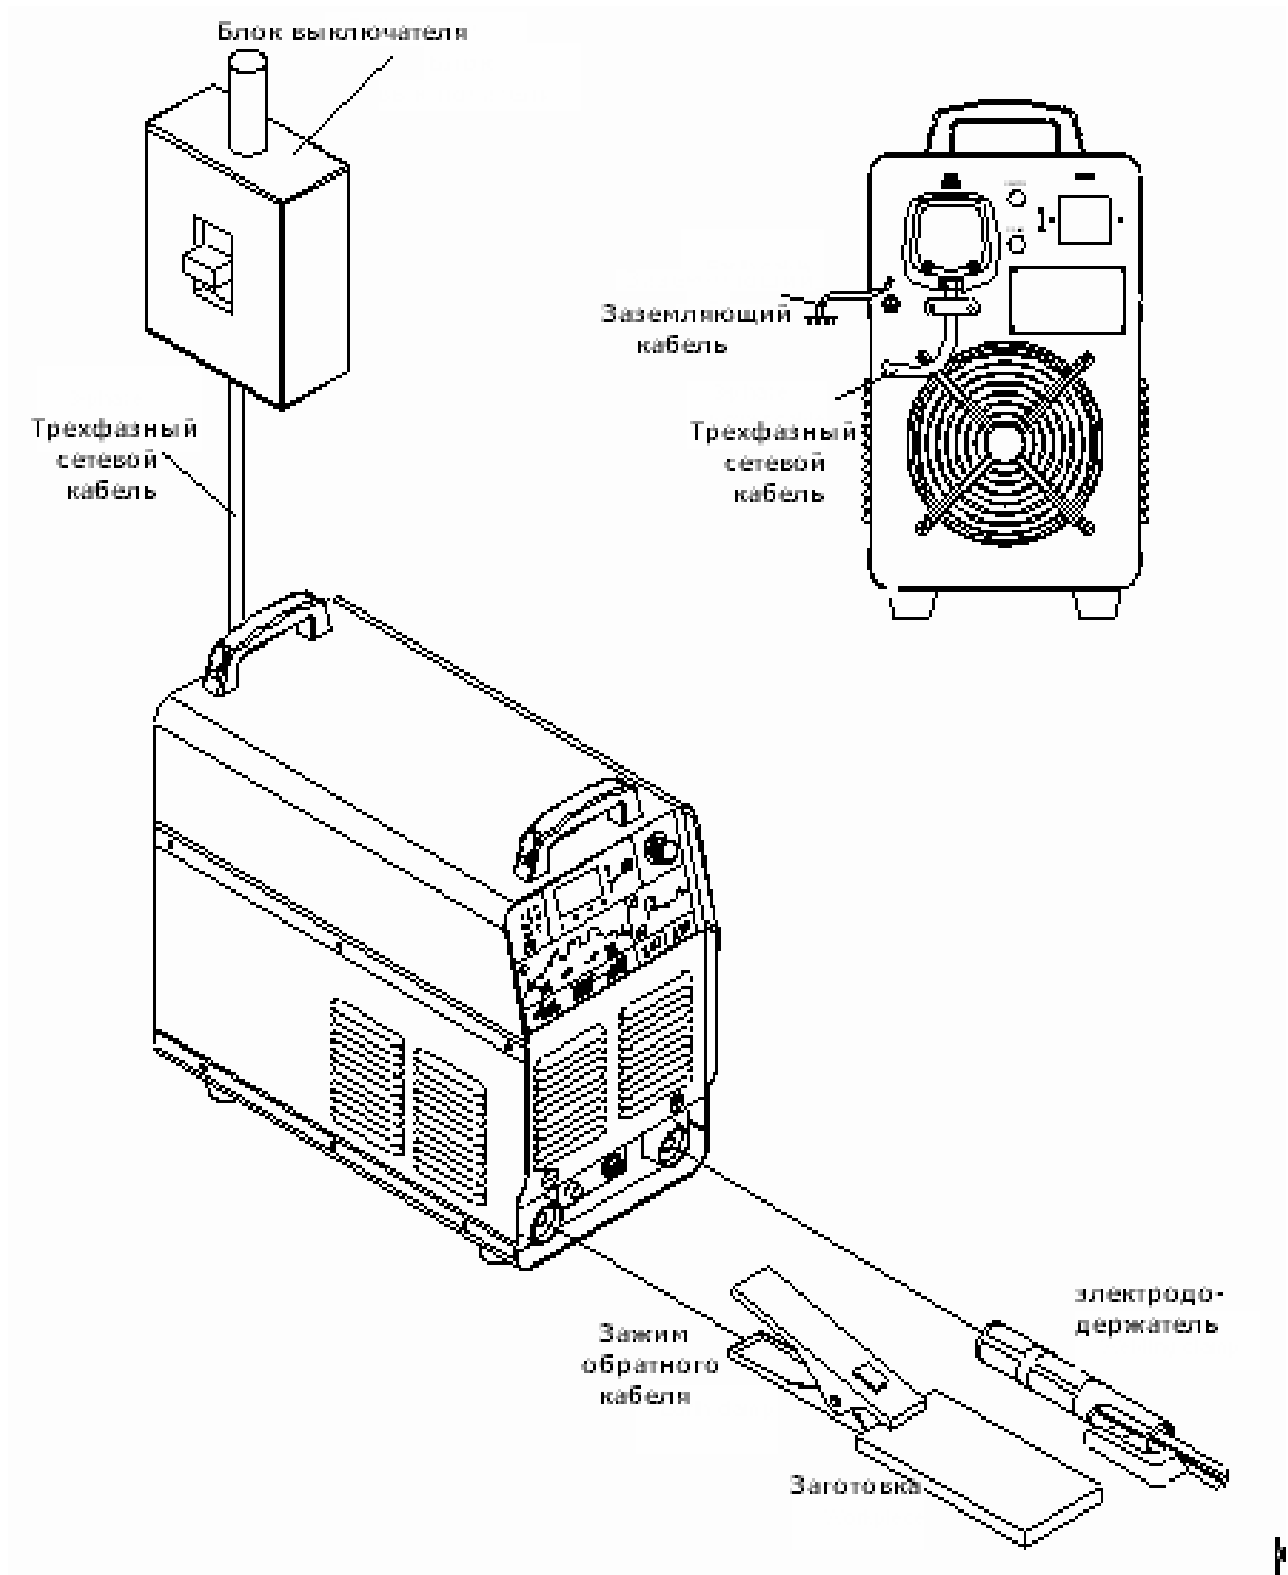

**Рисунок 8.2 Сборка аппарата для режима сварки MMA – (справочно)**

## **2.2 Работа в режиме MMA – сварки электродами с покрытием**

После подсоединения всех кабелей и проводов аппарата в соответствии с рисунками 8.1 и 8.2, прикрепите зажим обратного кабеля на заготовку и вставьте выбранный сварочный электрод в электрододержатель. После этого, проверьте правильность подсоединения всех элементов и установите выключатель сети в положение «вкл.» для включения аппарата. Если аппарат не находится в режиме MMA - сварки постоянным током, то нажимайте клавишу в зоне выбора режима сварки на

передней панели аппарата чтобы выбрать режим ММА – сварки, обозначаемый значком “”. После установки всех параметров, описанных в разделе «Установка параметров», можно приступить к ММА – сварке. Во время сварки на дисплее отражается значение сварочного тока, но может отражаться и рабочее напряжение на дуге, если вы выберете соответствующий параметр нажатием клавиши в зоне выбора показателей, отображаемых на дисплее.

**Обратите внимание:** Если форсаж дуги = 0, то возможна работа в простом режиме TIG - сварки.


### 3 TIG - сварка

#### 3.1 Подсоединение выходных кабелей (Рисунок 8.3)

- **Подсоединение обратного кабеля:** Воткните силовую вставку обратного кабеля в разъем “+” («плюс» источника) на передней панели аппарата и зафиксируйте ее, вращая по часовой стрелке.
- **Подсоединение горелки:** Вставьте силовую кабель сварочной горелки в разъем «-» («минус источника») на передней панели аппарата и зафиксируйте его, поворачивая по часовой стрелке до упора. Вставьте кабель управления горелки в соответствующий разъем на передней панели аппарата и поверните по часовой стрелке до упора. Подсоедините газовый шланг сварочной горелки к выходу «ГАЗ» на передней панели управления аппарата и закрутите его по часовой стрелке до упора.
- **Снабжение газом:** Выберите подходящий газовый шланг правильной длины и подсоедините один конец к штуцеру «ГАЗ» на задней панели аппарата, а другой к выходу на редукторе баллона с газом. Все соединения должны быть плотными, во избежание утечки газа.

#### 3.2 Работа в режиме TIG-сварки

После того, как вы убедитесь, что все элементы подсоединены правильно, установите выключатель сети в положение «вкл.», чтобы включить аппарат. Выберите режим TIG – сварки постоянным током или импульсной TIG – сварки нажатием клавиши в зоне выбора режима сварки на передней панели аппарата, или установите режим, например, точечной TIG – сварки или импульсной сварки с комбинированной формой волны тока. Пользователи могут самостоятельно решать, какой режим сварки им нужен. Откройте вентиль газового баллона, отрегулируйте объем подачи газа, выберите необходимый режим охлаждения, установите все параметры, руководствуясь соответствующим разделом по установке параметров настоящего руководства, при выборе их значений, и можно приступить к TIG – сварке. Нажмите кнопку на сварочной горелке, чтобы возбудить дугу и начать сварку. В процессе сварки на дисплее будет отображаться значение сварочного тока, возможно отображение значения рабочего напряжения на дуге, если вы выберете этот параметр нажатием клавиши в зоне выбора параметров, отображаемых на дисплее.

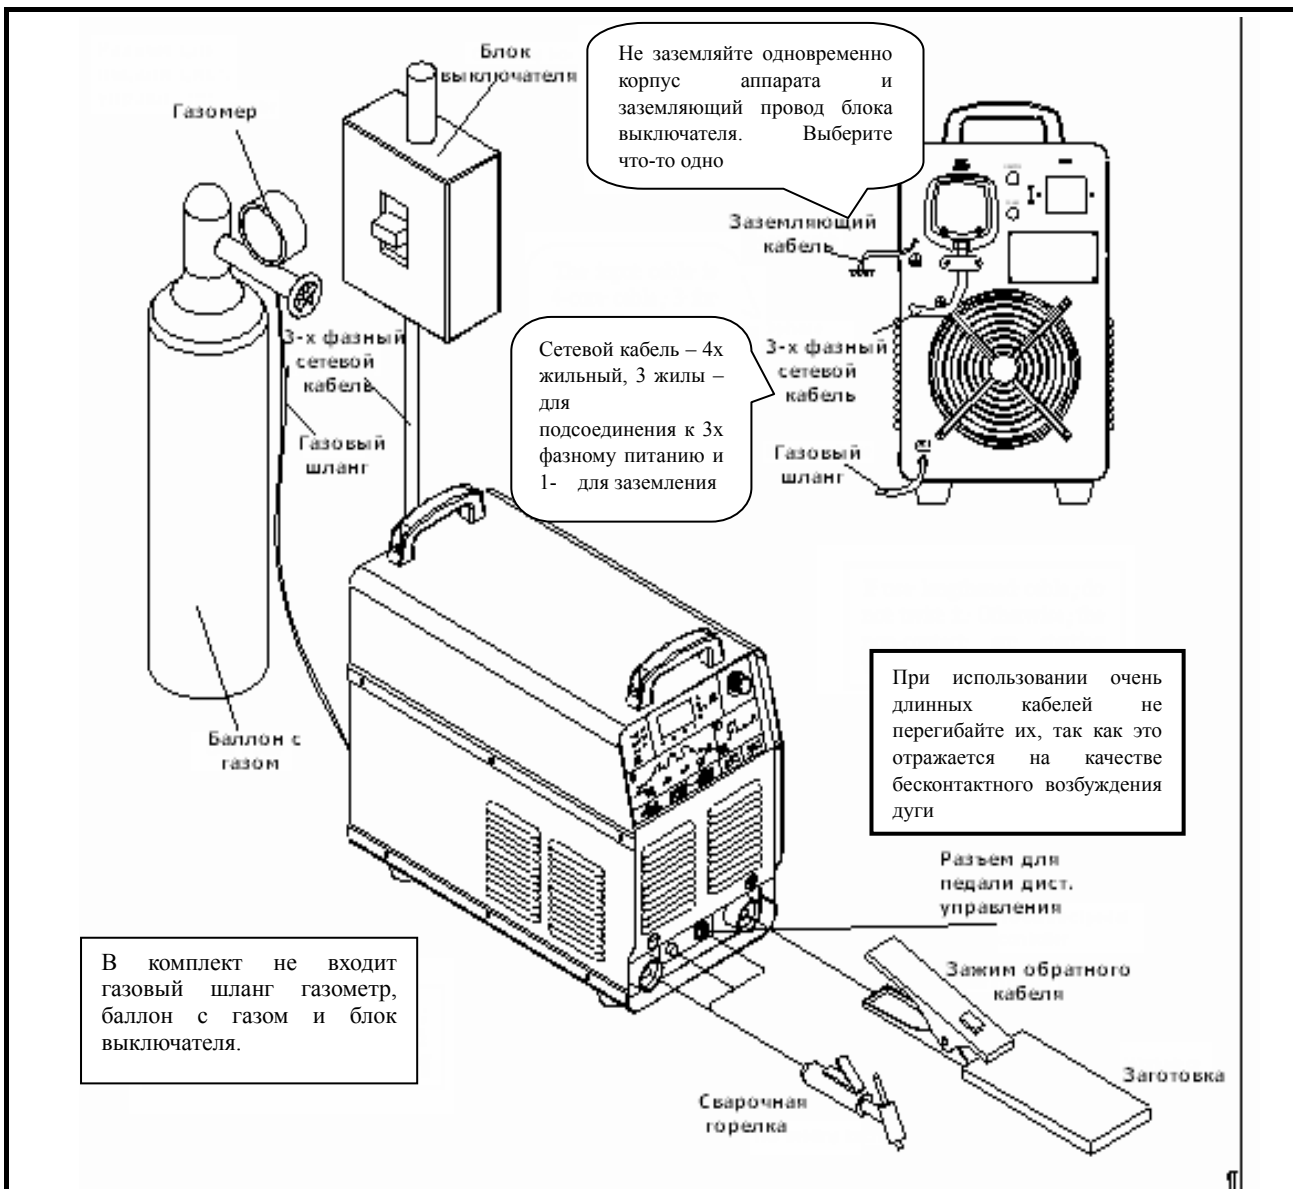

**Рисунок 8.3 Сборка аппарата для режима TIG -сварки (справочно)**

Описанное выше подсоединение называется подсоединением тока прямой полярности. При использовании тока обратной полярности, силовой кабель сварочной горелки и обратный кабель меняются местами, но, не рекомендуется проводить сварку током обратной полярности, она используется только для сварки некоторых специфических материалов.

#### 8.4 Педаль дистанционного управления

Обычно, педаль дистанционного управления используется в режиме TIG- сварки:

- Подсоедините специальный кабель педали дистанционного управления к соответствующему разъему на передней панели аппарата.
- Нажмите клавишу выбора педали дистанционного управления на передней панели аппарата, чтобы зажегся соответствующий светодиод.
- Начинать сварку после установки необходимых значений параметров.
- Если педаль дистанционного управления включена в режиме TIG – сварки - 0, то, она не работает для установки значения тока.

- Нажмите на педаль дистанционного управления, чтобы осуществить бесконтактное возбуждение дуги. После успешного возбуждения дуги, значение сварочного тока будет регулироваться педалью дистанционного управления, а максимальное значение тока задается заранее.

**Обратите внимание:** Педаль дистанционного управления не входит в комплект поставки.

В случае необходимости, заказывайте ее до совершения покупки.

## 5 Цифровое дистанционное управление

Благодаря цифровому дистанционному управлению в аппарате предусмотрена возможность двухсторонней связи (на расстоянии 100 м и более). Также, на цифровом дистанционном управлении может отображаться динамическая информация со сварочного аппарата, такая как текущее значение сварочного тока, рабочего напряжения, обозначения состояния и т.д., необходимая для корректировки основных параметров сварки.

Установка цифрового дистанционного управления очень проста. Все что Вам нужно, это просто соединить кабель связи с выходом для подсоединения RS-485 на задней панели аппарата. После этого, сварочные параметры контролируются как дистанционным управлением, так и панелью аппарата, независимо друг от друга, и дают равные возможности их регулировки. При использовании цифрового дистанционного управления, пожалуйста, изучите инструкцию по его эксплуатации.

**Обратите внимание:** Дистанционное управление не входит в комплект поставки. При необходимости, заказывайте его до совершения покупки.

## 6 Режим водяного охлаждения

При осуществлении TIG - сварки (за исключением простой TIG - сварки), Вы можете установить режим охлаждения с помощью клавиши выбора режима охлаждения. Если значение сварочного тока низкое (ниже 200А), Вы можете выбрать режим водяного охлаждения (светодиод режима не горит) и использовать систему воздушного охлаждения горелки без использования внешней емкости с водой. Если значение тока высоко (более 200А), Вы можете выбрать режим водного охлаждения (горит светодиод режима) и использовать горелку с водным охлаждением и соответствующей емкостью для воды. Датчик измерения уровня воды в емкости должен быть правильно подсоединен, в противном случае, сработает система защиты от сбоев в системе водного охлаждения или горелка будет повреждена.

На задней панели аппарата есть специальный разъем для подключения и контроля выключения подачи воды, (при ее недостаточном уровне). Если этот разъем будет использоваться, то он должен быть совместим с разъемом системы охлаждения. Сварочный аппарат воспринимает этот разъем как вход выключателя. Когда он разомкнут, водное охлаждение проходит в нормальном режиме, когда он замкнут, водное охлаждение прекращается. Если пользователь хочет установить такое устройство на систему подачи воды, то система водного охлаждения должна быть приспособлена для этого, как было описано выше. Кроме того, пользователь может установить систему подачи воды независимо от сварочной горелки с системой водного охлаждения, но в таком случае на аппарате должен быть установлен режим воздушного охлаждения и на нем не будет контролироваться работа системы подачи воды.

**Обратите внимание:** Система водного охлаждения не входит в комплект поставки.

## 7 Режим автоматической сварки.

Подсоедините компьютер с диалоговым интерфейсом RS-485 к аппарату, установите необходимое программное обеспечение и можно проводить автоматическую сварку под контролем компьютера. За дополнительную плату возможна поставка данного аппарата с протоколом связи, но программное обеспечение для автоматической сварки не входит в

	<b>Усиленный режим эксплуатации аппарата может привести к его перегреву.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дайте аппарату остыть и соблюдайте ПВ%.</li> <li>• Уменьшите значение сварочного тока, перед тем как снова приступать к сварке и уменьшите время работы.</li> <li>• Не блокируйте воздушный поток, поступающий в аппарат, и не увеличивайте сопротивление потока, установкой дополнительных фильтров.</li> </ul>	

## 9. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<p>Для осуществления действий, описанных далее, требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики, а также знанием техники безопасности. К работе допускаются только лица, имеющие действующие сертификаты, подтверждающие их знания и квалификацию. Перед вскрытием сварочного аппарата убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети.</p>	

	Поражение электрическим током может быть причиной серьезной травмы и, даже, смерти.
--	---

### 1 Часто возникающие неисправности (Табл. 9-1)

При явлениях, описанных ниже, возможно, придется заменить расходные материалы, которыми Вы пользуетесь, изменить организацию рабочего места или сменить электросеть. Постарайтесь следовать рекомендациям, чтобы избежать таких явлений в дальнейшем.

**Таблица 9-1 Часто возникающие неисправности**

Неисправность		Возможные причины	Методы устранения
Вентилятор не работает или вращается с ненормальной скоростью.		а. Неплотное подсоединение 3-х фазного сетевого кабеля к розетке электросети. б. Отсутствует фаза в. Слишком низкий уровень сетевого напряжения.	а. Плотно подсоедините сетевой кабель.  б. Исправьте фазу. в. Аппарат может прийти в рабочее состояние после восстановления уровня сетевого напряжения.
<b>ММА -сварка</b>	Тяжело возбудить дугу	Значение тока возбуждения дуги слишком мало, или недостаточное времени для возбуждения дуги.	Увеличьте значение тока возбуждения дуги или время ее возбуждения.
	Слишком сильная дуга и слишком глубокая сварочная ванна	Значение тока возбуждения дуги слишком велико, или слишком много времени для возбуждения дуги.	Уменьшите значение тока возбуждения дуги или время ее возбуждения.

	Нестабильность горения дуги.	Нет фазы в сети или неплотное подсоединение сетевого кабеля.	Плотно подсоедините сетевой кабель, исправьте подключение фазы.
	Залипание прутка.	Слишком маленькое значение форсажа дуги.	Увеличьте значение тока форсажа дуги.
	Сильный нагрев электрододержателя	Слишком маленькое значение номинального тока электрододержателя.	Замените его электрододержателем с большим номинальным значением тока.
	Дуга легко гаснет	Слишком низкое значение критического напряжения.	Увеличьте значение критического напряжения
TIG	При нажатии кнопки на сварочной горелке, ток не подается на дугу.	Выход из некоторых режимов TIG – сварки осуществляется путем нажатия кнопки на сварочной горелке	Отпустите кнопку на сварочной горелке и попробуйте снова
		Где-то в сварочной цепи нарушен контакт.	Проверьте сварочную цепь и при необходимости подсоедините элементы снова.
	Нет разряда и дуга не возбуждается при нажатии кнопки на сварочной горелке при высокочастотном возбуждении дуги.	Силовой кабель горелки неплотно воткнут в разъем.	Плотно воткните кабель сварочной горелки в соответствующий разъем.
		Расстояние между контактами в осциллятора слишком велико.	Установите расстояние между контактами в осцилляторе около 0,8 мм.
	Электрод слишком быстро сгорает в процессе TIG – сварки.	Перепутаны кабели, подсоединяемые к гнездам аппарата “ + ” и “ - ”	Поменяйте местами силовой кабель сварочной горелки и обратный кабель.

<p>Черные пятна на сварном шве.</p>	<p>Место пятна было плохо защищено и окислилось.</p>	<p>(1) Убедитесь в том, что газовый вентиль открыт, а газ в баллоне находится под достаточно большим давлением. Обычно, баллоны, давление в которых менее 0,5 МПа подлежат заправке.</p> <p>(2) Проверьте подачу газа. Вы можете выбирать объем подачи газа в зависимости от значения сварочного тока. Однако, если значение тока мало, рекомендуемый объем подачи газа – не менее 5л/мин., потому что при меньшем объеме есть риск того, что место сварки не будет полностью покрыто защитным газом.</p> <p>(3) Проверьте систему подачи газа на наличие загрязнений, а также чистоту газа.</p> <p>(4) Убедитесь в отсутствии сквозняков.</p>
<p>Дуга тяжело возбуждается и легко гаснет</p>	<p>Некачественный или окисленный вольфрамовый электрод.</p>	<p>(1) Используйте качественный электрод</p> <p>(2) Очистите электрод от окисления</p> <p>(3) Установите большее время подачи газа после сварки, чтобы избежать окисления электрода</p> <p>(4) Установите расстояние между контактами осциллятора равное 0.8 мм.</p>

	Перепады рабочего тока в процессе сварки	Сильные перепады сетевого напряжения, или неплотное подсоединение сетевого кабеля, другие электроприборы создают серьезные помехи.	(1) Проверьте состояние электросети и подсоединение сетевого кабеля. (2) Используйте сетевой кабель от электрооборудования, создающего помехи при подсоединении аппарата к сети.
Другие неисправности			Обратитесь к техническому персоналу нашей компании.

## 9.2 Сигналы тревоги и методы устранения сбоев (Таблица 9-2)


Таблица 9-2. Сигналы тревоги и методы устранения сбоев





Тип сбоя	Сигнал тревоги	Поведение аппарата	Причины	Методы устранения
<b>Перегрузка по току</b>	Загорается светодиод «Перегрузка по току» и раздается сигнал тревоги.	Аппарат выключается	Значение сварочного тока слишком велико, или сработал предохранитель сети.	Включите аппарат снова, если вы не можете устранить причину сбоя самостоятельно, выключите аппарата и обратитесь в сервисный центр.
<b>Чрезмерный уровень напряжения</b>	Загорается светодиод «Перепад напряжения» и раздается звуковой сигнал тревоги.	Аппарат временно отключается.	Перепад напряжения в сети (Сетевое напряжение более 437В, перем. ток.)	Сигнал тревоги отключается автоматически после восстановления нормального уровня сетевого напряжения, и тогда, можно продолжать сварку; если перепады напряжения продолжатся, обратитесь к электрику, чтобы он проверил трехфазную электросеть, и до исправления неполадок сети проводить сварку запрещается. Если напряжение в сети нормальное, а звуковой сигнал тревоги не исчезает, обратитесь в сервисный центр.
<b>Низкий уровень напряжения</b>	сигнал тревоги.	Аппарат временно отключается	Перепад напряжения в сети (Сетевое напряжение менее 280В, перем. ток.) или отсутствует фаза.	Сигнал тревоги отключается автоматически, после восстановления нормального уровня напряжения, и тогда, сварка может быть продолжена. Если перепады напряжения продолжатся, обратитесь к электрику, чтобы он проверил трехфазную электросеть, и до исправления неполадок сети проводить сварку



				запрещается. Если напряжение в сети нормальное, а звуковой сигнал тревоги не исчезает, обратитесь в сервисный центр.
<b>Перегрев</b>	Загорается светодиод перегрев и раздается звуковой сигнал тревоги.	Аппарат временно отключается	Слишком длительная работа аппарата в данном режиме	Нет необходимости выключать аппарат, нужно просто дождаться, когда погаснет светодиод «Перегрев» и можно продолжать сварку.
<b>Сбой работы системы водного охлаждения</b>	Загорается светодиод «Сбой работы системы водного охлаждения» и раздается звуковой сигнал тревоги.	Аппарат временно отключается.	Неправильно выбран режим охлаждения	Если в процессе TIG – сварки применяется режим воздушного охлаждения, с помощью клавиши в зоне выбора режима охлаждения необходимо выбрать соответствующий режим, и светодиод системы охлаждения должен быть выключен.
			Недостаточный уровень воды или неисправность в системе подачи воды.	1. Если в процессе TIG – сварки применяется режим водного охлаждения, то, клавишей выбора системы охлаждения надо выбрать соответствующий режим и светодиод системы охлаждения должен гореть. 2. Проверьте систему подачи воды, и можно приступать к сварке после того, как сбой в системы водного охлаждения будет устранен.


## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	<b>Техническое обслуживание аппарата</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не подвергайте аппарат длительному воздействию солнечных лучей.</li> <li>● Не оставляйте аппарат под дождем и не используйте его в местах с повышенным уровнем влажности.</li> <li>● Периодически проверяйте соединения внутри аппарата (особенно, разъемы). Подтягивайте неплотные соединения. При окислении контактов, очистите их с помощью наждачной бумаги, и подсоедините снова.</li> <li>● Не подносите руки, волосы и инструменты к движущимся частям аппарата, таким как вентилятор, во избежание травм и поломок аппарата.</li> <li>● Периодически удаляйте загрязнения с помощью сухого и чистого сжатого воздуха. Если рабочее место сильное задымлено и загрязнено, то аппарат необходимо очищать ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть подобрано таким образом, чтобы не повредить мелкие части внутри аппарата.</li> <li>● Капли дождя, воды и пара не должны попадать внутрь аппарата. Если это все-таки произошло, вытрите их насухо и проверьте изоляцию с помощью мегомметра (включая изоляцию самих соединений и соединений кабелей с корпусом). Сварка может производиться только в случае, если никаких неполадок не найдено.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Периодически проверяйте обмотку всех кабелей. При обнаружении любых повреждений заизолируйте это место или замените кабель.</li> <li>● Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. При их обнаружении замените шланг.</li> <li>● Храните аппарат в заводской упаковке, если вы не используете его в течение длительного периода времени.</li> </ul>	
	<b>При возникновении любых трудностей обращайтесь за помощью к профессионалам.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● При возникновении любых трудностей в процессе сборки или эксплуатации данного аппарата, пожалуйста, обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства.</li> <li>● Если после прочтения у Вас остаются вопросы или вы не можете решить возникшую проблему, действуя в соответствии с настоящим руководством, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр нашей компании.</li> </ul>	
	<b>Взрыв деталей аппарата может быть причиной травм.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Когда сварочный инвертор подключен к электричеству, неисправные детали могут взорваться или привести к взрыву других компонентов аппарата.</li> <li>● Одевайте прозрачную защитную маску и одежду с длинными рукавами, при осуществлении технического обслуживания сварочного инвертора.</li> </ul>	
	<b>Статическое электричество может повредить электронную плату.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Пожалуйста, надевайте хорошо заземленный антистатический браслет, при работе с электронными платами и их компонентами.</li> <li>● Осуществляйте хранение, перемещение и транспортировку электронных плат в специальных антистатических мешках или коробках.</li> </ul>	
	<b>Поражение электрическим током может произойти при тестировании аппарата</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Отключайте аппарат от сети перед проведением его тестирования</li> <li>● Проводите тестирование с помощью инструментов, имеющих автоматически фиксируемый зажим (auto-fixing clamp) на одном из концов.</li> <li>● Ознакомьтесь с описанием тестируемого оборудования.</li> </ul>	


Аппарат может быть поврежден в процессе сварки. Техническое обслуживание аппарата должно происходить сразу же после подтверждения наличия повреждений. К ремонту аппарата допускается только квалифицированный технический персонал. Запрещается вскрывать аппарат или производить его ремонт непрофессионалам, во избежание дальнейших поломок и повреждений дорогостоящих элементов аппарата.

Для осуществления технического обслуживания аппарата, на рисунках 10.1 и 10.2, ниже, приведены схемы электрических соединений аппаратов WSM-400 и WSM-315 соответственно. Пожалуйста, обратите внимание, что они могут отличаться от схемы Вашего сварочного аппарата.

	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>
<p>Для осуществления действий, описанных далее, требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики, а также знанием техники безопасности. К работе допускаются только лица, имеющие действующие сертификаты, подтверждающие их знания и квалификацию. Перед вскрытием сварочного аппарата убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети.</p>	



**Поражение электрическим током может быть причиной серьезной травмы, и даже смерти.**

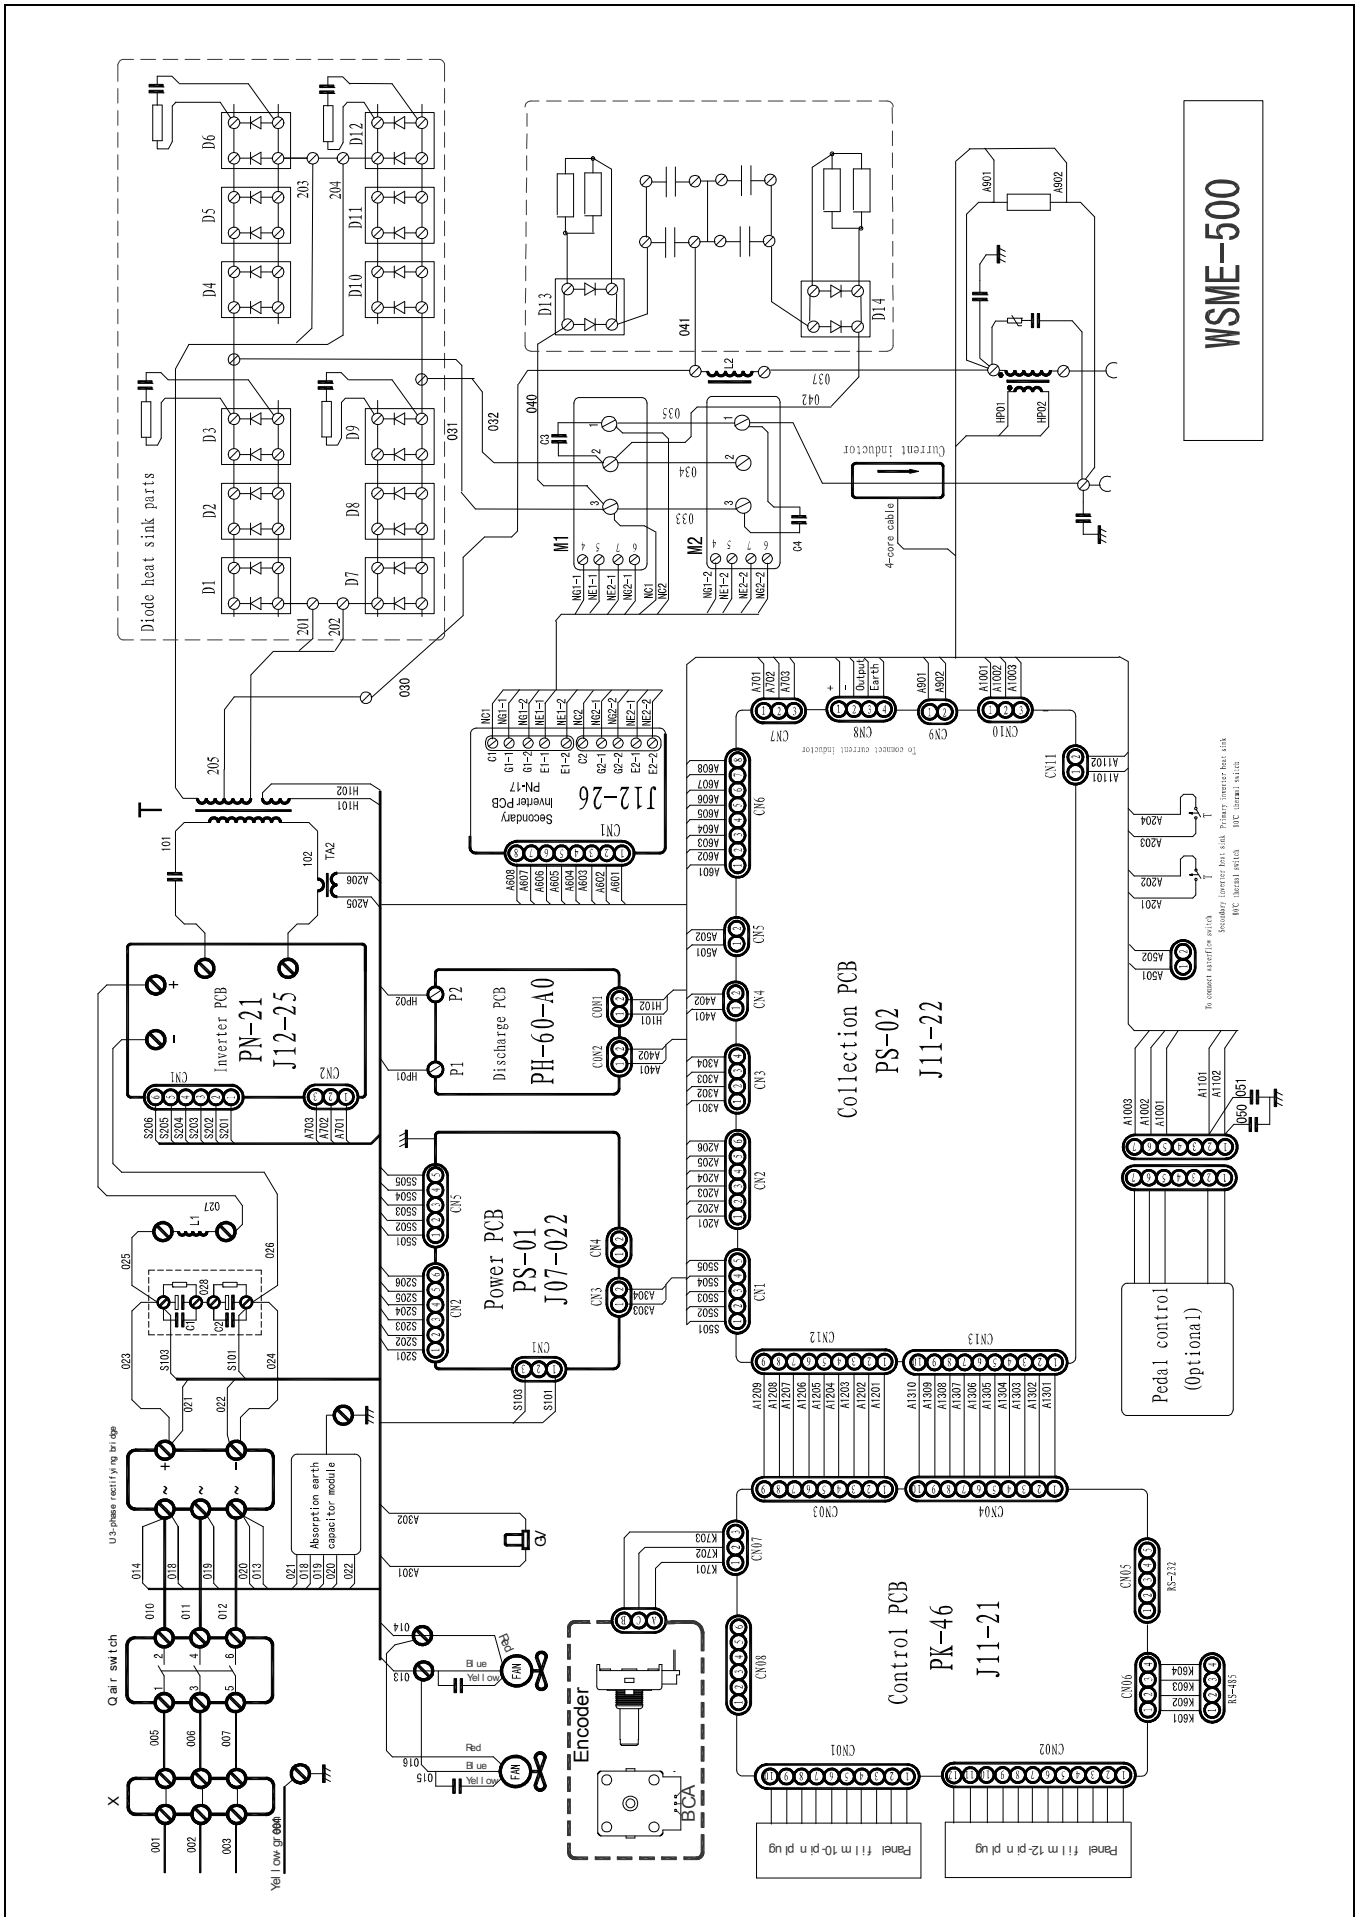

**WSME-500**

# ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В РЕЖИМЕ TIG СВАРКИ.

Вы можете пропустить данный раздел, если не собираетесь использовать функцию программирования режима TIG – сварки.

В сварочном аппарате предусмотрено четыре программируемых режима (№№ 16-19) и завод - изготовитель не программировал ни один из этих четырех режимов. Пользователи имеют полную свободу по программированию режимов, для выполнения своих специфических требований, руководствуясь методом, приведенным в данном разделе. Внимательно прочтите настоящий раздел и разберитесь в нем, перед программированием или усовершенствованием режимов работы.

## 1. Управление кнопкой сварочной горелки.

Дополнительно, в аппарате предусмотрена возможность изменения формы волны тока путем различных манипуляций с кнопкой на сварочной горелке в процессе сварки. Стандартные варианты управления кнопкой на сварочной горелке приведены ниже:

- ⊙ Нажмите кнопку на сварочной горелке. (↓)
- ⊙ Отпустите кнопку на сварочной горелке. (↑)
- ⊙ Нажмите и сразу же отпустите кнопку на сварочной горелке. (↓↑)
- ⊙ Отпустите и сразу же нажмите кнопку на сварочной горелке. (↑↓)
- ⊙ Нажмите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 сек. (↓↑↓ или ↑↓↑↓)
- ⊙ Отпустите кнопку сварочной горелки в течение 0,5 сек. (↑↓↑ или ↓↑↓↑)

Ниже, приведены описания манипуляций кнопкой на сварочной горелке. Вдобавок, в этом разделе приведены описания режимов, с заданием времени.

- **Простая манипуляция:** Нажмите или отпустите кнопку на сварочной горелке.
- **Двойная манипуляция:** Нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 сек, или отпустите и нажмите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 сек.
- **Тройная манипуляция:** Нажмите, отпустите и нажмите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 сек или отпустите, нажмите, отпустите кнопку в течение 0,5 сек.
- **Четверная манипуляция:** Нажмите, отпустите, нажмите и отпустите кнопку на сварочной горелке в течение 0,5 сек., или отпустите, нажмите, отпустите, нажмите кнопку в течение 0,5 сек.

## 2. Кодирование режима работы.

В цифровом сварочном аппарате функционирование режима TIG – сварки осуществляется путем упорядоченного запуска группы кодов. Эта упорядоченная группа кодов называется последовательность кодов рабочего режима, а коды, входящие в эту последовательность,

называются кодами рабочего режима. Разработка нового режима TIG – сварки представляет собой создание группы последовательных кодов и запись ее в память сварочного аппарата. Последовательность кодов рабочего режима состоит из следующих компонентов.

**Последовательность кодов рабочего режима:** C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9

C<sub>i</sub>, где i порядковый номер кода от 0 до 9, является кодом в данной последовательности. Последовательность кодов рабочего режима состоит из 10-ти кодов, и каждый код может быть числом от 0 до 99. Ниже приведены описания всех кодов последовательности.

C0 – код № 0 в последовательности, который обозначает продолжительность работы в программируемом режиме:

C0=0-89 задает продолжительности работы от 0.0 до 8.9 секунд.

C0=9X задает продолжительность работы по формуле  $(X+1)/10$  продолжительности спада тока.

C1-C9 являются кодами последовательности с порядковыми номерами от 1 до 9, соответственно, а также задают режим работы на каждом шаге от 1 до 9. Значение кода задает режим сварки. Сто различных значений кодов классифицированы и описаны в таблице 2, на основании их функций и характеристик. Режим работы сварочного аппарата задается путем последовательного введения серии кодов. Ниже, на рисунках 1 и 2 показаны основные шаги введения серии кодов.

 


Рисунок 1. Алгоритм серии действий без переноса кодов.

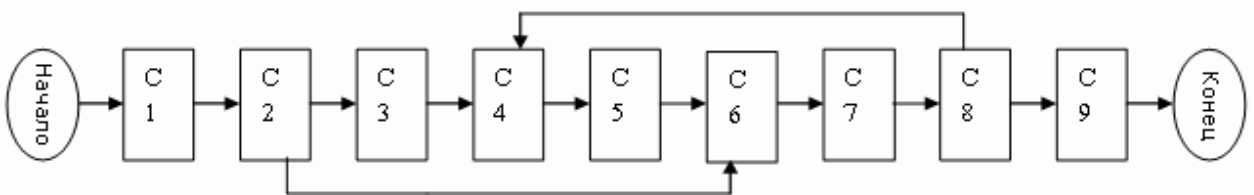


Рисунок 2. Алгоритм серии действий с переносом кодов.

#### Основные шаги для создания серии кодов рабочего режима:

- Установка режима работы:** установите режим работы в соответствии с техникой сварки.
- Разложение режима:** разложите режим работы, руководствуясь данными таблицы 2, и выделите много отдельных шагов.
- Выбор кодов:** выберите подходящее значение кодов для каждой из операций, руководствуясь таблицей 2.
- ④ **Составление серии:** определите необходимую Вам последовательность кодов, чтобы составить их серию.

#### Советы по созданию серии кодов рабочего режима.

- Во время работы, пользователь входит в режим управления сваркой путем нажатия кнопки на сварочной горелке, после успешного возбуждения дуги, так что пользователи не должны задавать при программировании режима параметры возбуждения дуги.
- Выход из режима управления сваркой осуществляется сразу после гашения дуги. Если

пользователь хочет снова войти в этот режим нужно снова возбудить дугу.

- Операционные коды "1X" и "2X" - с быстрым ответом; тогда как коды "3X", "4X" и "5X" – с медленным, потому что для них требуется около 0,5 секунды, чтобы считать сигнал с кнопки сварочной горелки.
- За исключением кода C0, выбор значения 0 означает отсутствие сварки или перехода к следующему шагу (например ожидание).
- Так как для данного аппарата предусмотрено сто различных операционных кодов, существует несколько вариантов последовательности для выполнения определенного технического задания и пользователям нужно просто выбрать один из них.
- Следует подчеркнуть, что не все программируемые коды могут свободно сочетаться друг с другом. Некоторые комбинации кодов – бессмысленны, некоторые способны выполнять специфические функции, но у пользователя нет необходимых навыков, чтобы воспользоваться этим. Поэтому, пользователь должен внимательно составлять комбинации кодов.

В данном аппарате существует двадцать вариантов режима TIG – сварки, из которых режимы с 1 по 15 – непрограммируемые, а с 16 по 19 – программируемые. Независимо от того, является режим программируемым или нет, каждый из них задан индивидуальной последовательностью кодов, которая составлялась на базе «Правил кодирования рабочего режима» (см. таблицу 1). Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием режимов работы, приведенным в настоящем руководстве пользователя при изучении нижеприведенной таблицы.

**Таблица 1 Список последовательностей кодов в режиме TIG- сварки.**

Номер режима	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОДОВ										Описание (подробная информация – в тексте)
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	
0	00	02	29	00	00	00	00	00	00	00	Ручная сварка
1	90	02	60	07	20	00	00	00	00	00	Одношаговая/ точечная сварка
2	00	04	27	14	92	00	00	00	00	00	Стандартная двухтактная сварка
3	00	04	20	17	20	14	92	00	00	00	Четырехтактная сварка
4	00	01	24	16	29	00	00	00	00	00	Четырехшаговый режим
5	00	01	20	14	20	16	20	19	00	00	Четырехтактный четырехшаговый режим
6	00	04	36	34	92	00	00	00	00	00	Циклический двухтактный режим с начальным током
7	00	01	34	36	92	00	00	00	00	00	Циклический двухтактный режим без начального тока
8	10	04	74	09	20	17	20	14	94	00	Режим внутренней установки времени
9	10	04	74	17	29	00	00	00	00	00	Режим внешней установки времени
10	00	04	20	46	20	44	92	00	00	00	Циклический четырехтактный режим без начального тока
11	00	01	20	44	20	46	92	00	00	00	Циклический четырехтактный режим с начальным током.
12	00	04	26	19	00	00	00	00	00	00	Двухтактный трехшаговый режим
13	00	04	20	46	20	19	00	00	00	00	Четырехтактный трехшаговый режим
14	00	01	24	15	27	18	92	00	00	00	Режим управления формой волны с начальным током в реальном времени (смещение вверх-вниз)
15	00	04	25	17	28	14	92	00	00	00	Режим управления формой волны без начального тока в реальном

											времени (смещение вверх-вниз)
16	00	02	33	32	92	00	00	00	00	00	Ручная двухтактная импульсная сварка
17	00	02	20	43	20	42	92	00	00	00	Ручная четырехтактная импульсная сварка
18	01	01	24	13	76	09	02	73	09	00	Импульсная сварка с фиксированной частотой (5Гц) и скважностью (50%)
19	90	01	24	13	76	09	02	73	09	00	Импульсная сварка с нефиксированной частотой (цикл 1/5 длительности спада тока) и фиксированной скважностью

Таблица 2 Функции кодов в режиме TIG- сварки

КОД	ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	КОД	ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
<b>0X</b>	<b>Оператор немедленного исполнения:</b> Выполнить команду X немедленно	<b>5X</b>	<b>Оператор перехода при манипуляциях с кнопкой на сварочной горелке:</b> Ждет применения кнопки на сварочной горелке. Гасит дугу в случае тройного или четверного действия; переходит к следующему шагу, в случае одинарного или двойного действия. <b>X = 0:</b> Переход к следующему шагу <b>X≠0:</b> Переход к шагу X (X=0-9)
<b>1X</b>	<b>Оператор, выполняемый при манипуляциях с кнопкой на сварочной горелке:</b> Ждет манипуляции с кнопкой на сварочной горелке и выполняет команду X при нажатии кнопки на сварочной горелке.	<b>6X</b>	<b>Оператор - таймер:</b> Ждет заданное время, не действует в случае простой или двойной манипуляции в течение этого времени, гасит дугу при тройной или четверной манипуляции. При отсутствии манипуляций с кнопкой на сварочной горелке по истечении заданного времени выполняет команду X.
<b>2X</b>	<b>Оператор, выполняемый при манипуляциях с кнопкой на сварочной горелке:</b> Ждет манипуляции над кнопкой на сварочной горелке и выполняет команду X при отпускании кнопки на сварочной горелке.	<b>7X</b>	<b>Оператор – таймер перехода:</b> Ждет заданное время, переходит к следующему шагу в случае простой или двойной манипуляции в течение этого времени, гасит дугу при тройной или четверной манипуляции. При отсутствии манипуляций с кнопкой на сварочной горелке: Если, <b>X = 0</b> – переход к следующему шагу; Если <b>X≠0</b> – переходит к шагу X (X=0-9)
<b>3X</b>	<b>Оператор, выполняемый при манипуляциях с кнопкой на сварочной горелке:</b> Ждет манипуляции с кнопкой на сварочной горелке. При простой манипуляции - выполняет команду X,	<b>8X</b>	<b>Оператор перехода в зависимости от положения кнопки на сварочной горелке</b> <b>X = 0:</b> Немедленно переходит к следующему шагу <b>X≠0:</b> Переходит к шагу X если кнопка на сварочной горелке нажата, в противном



	в других случаях - гасит дугу.		случае, переходит к шагу - (X=0-9)
<b>4X</b>	<b>Оператор, выполняемый при манипуляциях с кнопкой на сварочной горелке:</b> Ждет манипуляции с кнопкой на сварочной горелке. Не действует в случае простой манипуляции, при двойной манипуляции выполняет команду X, при тройной или четверной манипуляции гасит дугу.	<b>9X</b>	<b>Оператор немедленного перехода:</b> Если <b>X = 0</b> , то переходит к следующему шагу; Если <b>X ≠ 0</b> , то переходит к шагу - X (X=0-9)
<p><b>Определение команды X:</b></p> <p><b>X = 0:</b> Перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 1:</b> Установить заданное значение начального тока и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 2:</b> Установить заданное значение сварочного тока и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 3:</b> Установить заданное значение тока дежурной дуги и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 4:</b> Начать нарастание тока и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 5:</b> Остановить нарастание тока и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 6:</b> Понизить значение тока до тока дежурной дуги и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 7:</b> Понизить значение тока до исчезновения дуги и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 8:</b> Остановить спад тока и перейти к следующему шагу</p> <p><b>X = 9:</b> Погасить дугу</p>			

### 3. Программирование режима работы

После составления последовательности кодов работы в группе, вы сожжете войти в режим программирования режима работы и ввести последовательность кодов в аппарат. Основные шаги программирования режима работы приведены ниже:

#### А) Вход в режим программирования

Нажмите правую клавишу выбора параметров в зоне TIG – сварки, чтобы включить аппарата и на цифровом дисплее загорится “P-2”. Примерно через 5 секунд “P-2” исчезнет и высветится число “16”, а также загорится светодиод напротив режима “ $\overline{I} \overline{I} \overline{I}$ ”, что означает, вхождение в режим программирования. Обратите внимание: Если никаких действий не производится в течение 5 секунд после входа в режим программирования, он автоматически отключается.

#### Б) Выбор номера режима работы

После того, как вы вошли в режим программирования, число “16”, отображаемое на цифровом дисплее обозначает режим работы № 16, но Вы можете выбрать режим работы, который будете программировать с помощью ручки-регулятора. (Можно выбрать режим работы с 16 по 19)

#### В) Вход в режим редактирования кодов

После определения номера режима работы, Вы можете нажать клавишу в зоне выбора параметров, отображаемых на дисплее, и загорится светодиод напротив режима “ $\overline{I} \overline{I} \overline{I}$ ”. Это означает, что Вы вошли в режим редактирования кодов.

#### Г) Выбор номера кода и задание его значения

После входа в режим задания кодов, на цифровом датчике будет отображаться трехзначное

число, в котором, самая первая цифра означает номер кода в последовательности кодов режима работы, а две оставшихся – значение кода. Вы можете изменять номер кода от 1 до 9 путем нажатия правой/левой клавиш выбора параметров TIG- сварки и задавать его значение от 0 до 99 с помощью ручки регулятора.

#### **Д) Выход из режима редактирования кодов**

По окончании задания кодов режима работы, вы можете выйти из этого режима путем нажатия клавиши выбора параметров, отображаемых на дисплее.

#### **Е) Выход из режима программирования**

Если Вы убедились в том, что значения кодов заданы верно, и не будете программировать другие режимы, вы можете выйти из режима программирования путем нажатия клавиши выбора параметров MMA – сварки.

Аппарат вернется в нормальный рабочий режим после выхода из режима программирования. Пользователи могут выбрать соответствующие параметры TIG – сварки и проверить выполняет ли созданная и запрограммированная последовательность кодов свою задачу, путем тестовой сварки.

**Сварочный аппарат все время модернизируется, поэтому его дизайн может меняться (за исключением функциональных и рабочих частей). Благодарим Вас за понимание.**

## **Гарантийные обязательства**

1. На всю продукцию марки «Сварог» устанавливается гарантия двенадцать месяцев, которая включает бесплатный ремонт в случае поломки по вине Производителя.
2. Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В течении гарантийного срока Производитель бесплатно устранит дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисной организации, имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и ремонту.
4. Гарантийные обязательства Производителя и порядок предъявления рекламаций должны выполняться в соответствии с Руководством по эксплуатации.
5. Все аппараты, поступившие в сервисный центр, должны быть приняты по акту приемки и пройти диагностику.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:
  - Имеющие механические, электротехнические, химические повреждения.
  - Подвергшихся самостоятельному внесению изменений в конструкцию.
  - Использующиеся не по назначению.
  - Эксплуатировавшиеся с нарушением требований Руководства по эксплуатации.
  - Гарантийный талон которых утрачен или в него внесены дополнения, исправления, подчистки, невозможность идентификации серийного номера оборудования, печати или даты продажи
  - Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте.
  - Повреждения которых вызваны несоответствием параметров сети номинальному напряжению.
7. Гарантия не распространяется на:
  - Кабели, горелки ,аксессуары, шланги не входящих в комплект поставки, или имеющих внешнее повреждения механического или иного характера.

Сварочный аппарат должен быть очищен от пыли и грязи, иметь оригинальный читаемый заводской номер, в

заводской комплектации, и принят по акту приемки.

## **Контактная информация.**

### **Представитель производителя:**

**ООО «ИНСВАРКОМ»**

197343 Санкт-Петербург, ул. Студенческая 10, офис С7б  
тел (812)325 01 05 факс (812)325 01 04

**[www.svarog-spb.ru](http://www.svarog-spb.ru), [info@svarog-spb.ru](mailto:info@svarog-spb.ru)**

**Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте [www.svarog-spb.ru](http://www.svarog-spb.ru), в разделе «Сервис».**