



Сварочные аппараты

Tetrix 230 AC/DC Comfort 5P TM
Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM

099-000159-EW508

15.02.2012

Общие указания

ОСТОРОЖНО



Прочтите инструкцию по эксплуатации!

Инструкция по эксплуатации содержит сведения о том, как обезопасить себя при использовании изделия.

- Читайте инструкции по эксплуатации всех компонентов системы!
- Выполняйте мероприятия по технике безопасности!
- Соблюдайте национальные предписания!
- При необходимости следует подтвердить соблюдение данных положений подписью.

УКАЗАНИЕ



При наличии вопросов относительно монтажа, ввода в эксплуатацию, режима работы, особенностей места использования, а также целей применения обращайтесь к вашему торговому партнеру или в наш отдел поддержки заказчиков по тел.: +49 2680 181 -0.

Перечень авторизованных торговых партнеров находится по адресу: www.ewm-group.com.

Ответственность в связи с эксплуатацией данного аппарата ограничивается только функциями аппарата. Любая другая ответственность, независимо от ее вида, категорически исключена. Вводом аппарата в эксплуатацию пользователь признает данное исключение ответственности.

Производитель не может контролировать соблюдение требований данного руководства, а также условия и способы монтажа, эксплуатацию, использование и техобслуживание аппарата.

Неквалифицированное выполнение монтажа может привести к материальному ущербу и, в результате, подвергнуть персонал опасности. Поэтому мы не несем никакой ответственности и гарантии за убытки, повреждения и затраты, причиненные или каким-нибудь образом связанные с неправильной установкой, неквалифицированным использованием, а также неправильной эксплуатацией и техобслуживанием.

© EWM HIGTEC WELDING GmbH, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach

Авторские права на этот документ принадлежат изготовителю.

Перепечатка, даже в виде выдережек, только с письменного разрешения.

Возможны технические изменения.

1 Содержание

| | |
|--|-----------|
| 1 Содержание..... | 3 |
| 2 Указания по технике безопасности | 6 |
| 2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации | 6 |
| 2.2 Пояснение знаков | 7 |
| 2.3 Общее..... | 8 |
| 2.4 Транспортировка и установка..... | 12 |
| 2.5 Условия окружающей среды | 13 |
| 2.5.1 Эксплуатация | 13 |
| 2.5.2 Транспортировка и хранение..... | 13 |
| 3 Использование по назначению..... | 14 |
| 3.1 Область применения..... | 14 |
| 3.1.1 Сварка ВИГ..... | 14 |
| 3.1.2 Сварка ВИГ- <i>activArc</i> | 14 |
| 3.1.3 spotArc | 14 |
| 3.1.4 Ручная сварка стержневыми электродами..... | 14 |
| 3.2 Сопроводительная документация..... | 15 |
| 3.2.1 Гарантия | 15 |
| 3.2.2 Декларация о соответствии рекомендациям..... | 15 |
| 3.2.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током | 15 |
| 3.2.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы) | 15 |
| 4 Описание аппарата — быстрый обзор | 16 |
| 4.1 Вид спереди | 16 |
| 4.2 Вид сзади | 17 |
| 4.3 Устройство управления – элементы управления | 18 |
| 4.3.1 Циклограмма | 20 |
| 5 Конструкция и функционирование | 22 |
| 5.1 Общее..... | 22 |
| 5.2 Обратный кабель, общее..... | 23 |
| 5.3 Транспортировка и установка | 23 |
| 5.3.1 Настройка длины транспортировочного ремня..... | 24 |
| 5.4 Охлаждение аппарата..... | 24 |
| 5.5 Подключение к электросети | 25 |
| 5.5.1 Форма сети | 25 |
| 5.6 Сварка ВИГ | 26 |
| 5.6.1 Подключение сварочной горелки и кабеля массы | 26 |
| 5.6.2 Варианты подключения горелок, назначение | 27 |
| 5.6.3 Подача защитного газа..... | 28 |
| 5.6.3.1 Подача защитного газа | 28 |
| 5.6.3.2 Регулировка расхода защитного газа | 29 |
| 5.6.4 Выбор сварочного задания | 30 |
| 5.6.5 Сохранение заданий на сварку (JOBS) | 31 |
| 5.6.5.1 Индикация и изменение номера задания (JOB) | 31 |
| 5.6.6 Индикация параметров сварки | 31 |
| 5.6.6.1 Настройка параметров сварки | 31 |
| 5.6.7 Зажигание дуги | 32 |
| 5.6.7.1 Высокочастотное зажигание (HF) | 32 |
| 5.6.7.2 Контактное зажигание дуги | 32 |
| 5.6.8 Принудительное отключение | 32 |
| 5.6.9 Оптимизация характеристик зажигания электрода из чистого вольфрама | 33 |
| 5.6.9.1 Ручное, традиционное управление (JOB 0) | 33 |
| 5.6.9.2 Режим заданий (JOB 1 - 7) | 33 |
| 5.6.10 Оптимальное и быстрое образование шарика | 34 |

| | | |
|----------|---|----|
| 5.6.11 | Циклограммы / Режимы работы | 35 |
| 5.6.11.1 | Условные обозначения | 35 |
| 5.6.11.2 | 2-тактный режим | 36 |
| 5.6.11.3 | 4-тактный режим | 37 |
| 5.6.11.4 | SpotArc | 38 |
| 5.6.11.5 | Spotmatic | 40 |
| 5.6.12 | Импульсный режим, циклограммы | 41 |
| 5.6.12.1 | 2-тактный режим импульсной сварки ВИГ | 41 |
| 5.6.12.2 | 4-тактный режим импульсной сварки ВИГ | 41 |
| 5.6.13 | Варианты импульсной сварки | 42 |
| 5.6.13.1 | Импульсный режим (Термический импульсный) | 42 |
| 5.6.13.2 | Импульсный кГц (металлургический импульсный) | 43 |
| 5.6.13.3 | Автоматика Импульсная | 43 |
| 5.6.13.4 | Импульсно-дуговая сварка переменным током | 44 |
| 5.6.13.5 | Специальная сварка переменным током | 44 |
| 5.6.14 | Сварка ВИГ - <i>activArc</i> | 45 |
| 5.6.15 | Горелка (варианты управления) | 46 |
| 5.6.15.1 | Кратковременное нажатие кнопки горелки (функция кратковременного нажатия) | 46 |
| 5.6.16 | Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока | 47 |
| 5.6.16.1 | Стандартная горелка ВИГ (5 контактов) | 48 |
| 5.6.16.2 | Горелка для сварки ВИГ с функцией Up/Down (8 контактов) | 50 |
| 5.6.16.3 | Горелка с потенциометром (8 контактов) | 52 |
| 5.6.16.4 | Горелка RETOX TIG (12-контактная) | 53 |
| 5.7 | Ручная сварка стержневыми электродами | 54 |
| 5.7.1 | Подключение электрододержателя и кабеля массы | 54 |
| 5.7.2 | Выбор сварочного задания | 55 |
| 5.7.3 | Автоматическое устройство «Горячий старт» | 55 |
| 5.7.3.1 | Ток горячего старта | 55 |
| 5.7.3.2 | Время горячего старта | 55 |
| 5.7.4 | Устройство Antistick | 55 |
| 5.8 | Устройства дистанционного управления | 56 |
| 5.8.1 | Ручной дистанционный регулятор RTG1 19-контактный | 56 |
| 5.8.2 | Ручное устройство дистанционного управления RT1 19POL | 56 |
| 5.8.3 | Педаль дистанционного управления RTF1 19POL | 56 |
| 5.8.4 | Ручное устройство дистанционного управления RTP1 19POL | 56 |
| 5.8.5 | Ручное устройство дистанционного управления RTP2 19POL | 56 |
| 5.8.6 | Ручное устройство дистанционного управления RTP3 19POL | 56 |
| 5.9 | Интерфейсы для автоматизации | 57 |
| 5.9.1 | Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов | 57 |
| 5.10 | Дополнительные настройки | 58 |
| 5.10.1 | Конфигурация горелки ВИГ с потенциометром | 58 |
| 5.10.2 | Проверка функционирования вентиляторов аппарата | 60 |
| 5.10.3 | Ограничение потребляемого тока (10 A) | 61 |
| 5.10.4 | Задача параметров сварки от несанкционированного доступа | 62 |
| 5.10.4.1 | Изменение трехзначного кода аппарата | 63 |
| 5.10.5 | Настройка сварочного тока (абсолютное или процентное значение) | 64 |
| 5.10.6 | Выбор полярности сварочного тока во время фазы зажигания | 65 |
| 5.10.7 | Spotmatic — зажигание дуги без нажатия кнопки горелки | 66 |
| 6 | Техническое обслуживание, уход и утилизация | 67 |
| 6.1 | Общее | 67 |
| 6.2 | Работы по техническому обслуживанию, интервалы | 67 |
| 6.2.1 | Ежедневные работы по техобслуживанию | 67 |
| 6.2.2 | Ежемесячные работы по техобслуживанию | 67 |
| 6.2.3 | Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации) | 67 |
| 6.3 | Работы по техническому обслуживанию | 68 |
| 6.4 | Утилизация изделия | 68 |
| 6.4.1 | Декларация производителя для конечного пользователя | 68 |
| 6.5 | Соблюдение требований RoHS | 68 |

| | |
|--|----|
| 7 Устранение неполадок | 69 |
| 7.1 Контрольный список по устранению неисправностей..... | 69 |
| 7.2 Неполадки аппарата (сообщения о неисправностях) | 71 |
| 7.3 Восстановление заводских настроек параметров сварки..... | 72 |
| 7.3.1 Индикация версии программы управление аппаратом..... | 73 |
| 8 Технические характеристики | 74 |
| 8.1 Tetrix 230 AC/DC | 74 |
| 9 Принадлежности | 75 |
| 9.1 Охлаждение сварочной горелки..... | 75 |
| 9.2 Транспортные тележки | 75 |
| 9.3 Опции | 75 |
| 9.4 Устройство дистанционного управления и принадлежности..... | 75 |
| 9.5 Общие принадлежности..... | 75 |
| 9.6 Связь с компьютером | 76 |
| 10 Приложение А | 77 |
| 10.1 Обзор представительств EWM..... | 77 |



2 Указания по технике безопасности

2.1 Указания по использованию данной инструкции по эксплуатации



ОПАСНОСТЬ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при непосредственной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОПАСНОСТЬ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.



ВНИМАНИЕ

Методы работы и эксплуатации, подлежащие строгому соблюдению во избежание тяжелых травм или летальных случаев при потенциальной опасности.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ВНИМАНИЕ" с общим предупреждающим знаком.
- Кроме того, опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.



ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы исключить возможные легкие травмы людей.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" с общим предупреждающим знаком.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

ОСТОРОЖНО

Методы работы и эксплуатации, которые должны строго выполняться, чтобы избежать повреждения изделия.

- Указание по технике безопасности содержит в своем заголовке сигнальное слово "ОСТОРОЖНО" без общего предупреждающего знака.
- Опасность поясняется пиктограммой на полях страницы.

УКАЗАНИЕ

Технические особенности, требующие внимания со стороны пользователя.

- Указание содержит в своем заголовке сигнальное слово "УКАЗАНИЕ" без общего предупреждающего знака.

Указания по выполнению операций и перечисления, в которых поочерёдно описываются действия в определенных ситуациях, обозначены круглым маркером, например:

- Вставить и зафиксировать штекер кабеля сварочного тока.

2.2 Пояснение знаков

| Символ | Описание |
|--------|---|
| | Нажать |
| | Не нажимать |
| | Повернуть |
| | Переключить |
| | Выключить аппарат |
| | Включите аппарат |
| | ENTER (вход в меню) |
| | NAVIGATION (навигация в меню) |
| | EXIT (Выйти из меню) |
| | Представление времени (пример: 4 с подождать / нажать) |
| | Прерывание изображения меню (есть другие возможности настройки) |
| | Инструмент не нужен / не использовать |
| | Инструмент нужен / использовать |

2.3 Общее



ОПАСНОСТЬ



Электромагнитные поля!

Источник тока может стать причиной возникновения электрических или электромагнитных полей, которые могут нарушить работу электронных установок, таких как компьютеры, устройства с числовым программным управлением, телекоммуникационные линии, сети, линии сигнализации и кардиостимуляторы.

- Соблюдайте руководства по обслуживанию! (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»)
- Сварочные кабели полностью размотать!
- Соответствующим образом экранировать приборы или устройства, чувствительные к излучению!
- Может быть нарушена работа кардиостимуляторов (при необходимости получить консультацию у врача).



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!



Поражение электрическим током!

В сварочных аппаратах используется высокое напряжение, которое в случае контакта может стать причиной опасного для жизни поражения электрическим током и ожога. Даже прикосновение к электрооборудованию под низким напряжением может вызвать шок и привести к несчастному случаю.

- Запрещается прикасаться к каким-либо частям аппарата, находящимся под напряжением!
- Линии подключения и соединительные кабели должны быть безупречны!
- Простого выключения аппарата недостаточно! Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!
- Сварочные горелки и электрододержатель должны лежать на изолирующей подкладке!!
- Вскрытие корпуса аппарата допускается уполномоченным квалифицированным персоналом только после извлечения вилки сетевого кабеля из розетки!
- Носить только сухую защитную одежду!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!



ВНИМАНИЕ



Опасность получения травм под действием излучения или нагрева!

Излучение дуги ведет к травмированию кожи и глаз.

При контакте с горячими деталями иискрами могут возникнуть ожоги.

- Используйте щиток или шлем с достаточной степенью защиты (в зависимости от вида применения)!
- Носите сухую защитную одежду (например, сварочный щиток, перчатки и т. д.) согласно требованиям соответствующей страны!
- Лица, не участвующие в производственном процессе, должны быть защищены от излучения и поражения глаз защитными занавесами или защитными стенками.



Опасность взрыва!

Кажущиеся неопасными вещества в закрытых сосудах в результате нагрева создают повышенное давление.

- Удалить из рабочей зоны емкости с горючими или взрывоопасными жидкостями!
- Не допускать нагрева взрывоопасных жидкостей, порошков или газов в процессе сварки или резки!

⚠ ВНИМАНИЕ**Дым и газы!**

Дым и выделяющиеся газы могут привести к удушью и отравлению! Помимо этого, под воздействием ультрафиолетового излучения электрической дуги пары растворителя (хлорированного углеводорода) могут превращаться в токсичный фосген!

- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха!
- Не допускать попадания паров растворителей в зону излучения сварочной дуги!
- При необходимости одевать соответствующие устройства защиты органов дыхания!

**Огнеопасность!**

Высокие температуры, разлетающиеся искры, раскаленные детали и горячие шлаки, образующиеся при сварке, могут стать причиной возгорания.

Привести к возгоранию могут и ближайшие сварочные токи!

- Обратить внимание на очаги возгорания в рабочей зоне!
- Не должно быть никаких легковоспламеняющихся предметов, например, спичек или зажигалок.
- Иметь в рабочей зоне соответствующие огнетушители!
- Перед началом сварки тщательно удалить с детали остатки горючих веществ.
- Сваренные детали можно дальше обрабатывать только после их охлаждения. Детали не должны контактировать с воспламеняемыми материалами!
- Подсоединить сварочные кабели надлежащим образом!

**Опасность несчастного случая при несоблюдении указаний по технике безопасности!**

Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать угрозу жизни людей!

- Внимательно прочитать указания по технике безопасности в данной инструкции!
- Следить за соблюдением требований техники безопасности, принятых в стране использования аппарата!
- Указать людям, находящимся в рабочей зоне, на соблюдение инструкций!

⚠ ОСТОРОЖНО**Шумовая нагрузка!**

Шум, превышающий уровень 70 дБА, может привести к длительной потере слуха!

- Носить соответствующие средства для защиты ушей!
- Персонал, находящийся в рабочей зоне, должен носить соответствующие средства для защиты ушей!

ОСТОРОЖНО**Обязанности эксплуатирующей стороны!**

При эксплуатации аппарата следует соблюдать национальные директивы и законы!

- Национальная редакция общей директивы (89/391/EWG), а также соответствующие отдельные директивы.
- В частности, директива (89/655/EWG), по минимальным предписаниям для обеспечения безопасности и защиты здоровья рабочих при использовании в процессе работы орудий труда.
- Предписания по безопасности труда и технике безопасности соответствующей страны.
- Установка и эксплуатация аппарата согласно IEC 60974-9.
- Регулярно проверять сознательное выполнение пользователем указаний по технике безопасности.
- Регулярная проверка аппарата согласно IEC 60974-4.

ОСТОРОЖНО



Повреждения при использовании компонентов сторонних производителей!

Гарантия производителя аннулируется при повреждении аппарата в результате использования компонентов сторонних производителей!

- Используйте только компоненты системы и опции (источники тока, сварочные горелки, электрододержатели, дистанционные регуляторы, запасные и быстроизнашивающиеся детали и т. д.) только из нашей программы поставки!
- Подсоединяйте дополнительные компоненты к соответствующему гнезду подключения и закрепляйте их только после выключения сварочного аппарата.



Опасность повреждения аппарата буждающим сварочным током!

Буждающий сварочный ток может привести к разрушению защитных проводов, повреждению аппаратов и электроприборов, перегреву компонентов и возникновению пожара.

- Регулярно проверяйте прочность крепления проводов, по которым передается сварочный ток.
- Следите, чтобы соединение с заготовкой было безупречным для передачи электроэнергии и прочным!
- Все электропроводные компоненты источника тока — корпус, салазки, подставка для транспортировки с помощью крана — следует установить так, чтобы они были электрически изолированы, закрепить или подвесить!
- Не кладите другие электроприборы, в частности, перфораторы и угловые шлифмашины, на источник тока, салазки и подставку, не изолировав их!
- Когда сварочная горелка и электрододержатель не используются, кладите их на основание, обеспечивающее электрическую изоляцию!



Подключение к электросети

Требования при подключении к общественной электросети

Потребляя ток, аппараты высокой мощности могут повлиять на качество сети. Поэтому для аппаратов некоторых типов могут действовать ограничения на подключение, требования к максимально возможному полному сопротивлению линии или минимальной нагрузочной способности элемента подключения к общественной сети (совместной точки сопряжения РСС). При этом также следует учитывать технические характеристики аппаратов. В этом случае эксплуатационник или пользователь аппарата обязан проверить, можно ли подключать аппарат к сети, и при необходимости проконсультироваться с лицом, ответственным за эксплуатацию электросети.

ОСТОРОЖНО**Классификация аппарата по ЭМС**

В соответствии со стандартом IEC 60974-10 сварочные аппараты делятся по электромагнитной совместимости на два класса (см. технические характеристики):

Класс А Аппараты не предназначены для использования в жилых секторах, в которых используется электроэнергия из общественной низковольтной электросети. При установке электромагнитной совместимости для аппаратов класса А в подобных областях возможны трудности, связанные как с помехами по цепи питания, так и от электротехнического оборудования.

Класс В Аппараты удовлетворяют требованиям по ЭМС в промышленной и жилой зоне, жилые районы с подключением к общественной низковольтной электросети.

Строительство и эксплуатация

Во время эксплуатации установок для электродуговой сварки в некоторых случаях возможны электромагнитные помехи, несмотря на то, что каждый сварочный аппарат соответствует предельным значениям эмиссий, указанным в стандарте. За помехи, возникающие при сварке, несет ответственность пользователь.

При **оценке** возможных проблем с электромагнитным излучением в окружающей среде пользователь должен учитывать следующее: (см. также EN 60974-10, приложение A)

- наличие сетевых, управляющих, сигнальных и телекоммуникационных линий;
- наличие радиоприемников и телевизоров;
- наличие компьютеров и других управляющих устройств;
- наличие предохранительных устройств;
- опасность для здоровья окружающих, особенно если они используют кардиостимуляторы или слуховые аппараты;
- наличие калибровочных и измерительных приспособлений;
- помехоустойчивость других устройств в окружающей среде;
- время выполнения сварочных работ.

Рекомендации по уменьшению эмиссии помех

- подключение к электросети, например, дополнительный сетевой фильтр или экранирование посредством металлической трубы;
- техническое обслуживание оборудования для дуговой сварки;
- сварочные провода должны быть максимально короткими, их следует прокладывать на полу как можно ближе друг к другу;
- выравнивание потенциалов;
- заземление заготовки: в тех случаях, когда прямое заземление заготовки невозможно, соединение должно осуществляться с помощью подходящих для этого конденсаторов;
- экранирование от других устройств в окружающей среде или от всего сварочного оборудования.

2.4 Транспортировка и установка

ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!



Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!

Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!

- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!

ОСТОРОЖНО



Опасность опрокидывания!

При передвижении и установке аппарат может опрокинуться, травмировать или нанести вред персоналу. Устойчивость от опрокидывания обеспечивается только при угле наклона до 10° (согласно IEC 60974-1, -3, -10).

- Устанавливать или транспортировать аппарат на ровной и твердой поверхности!
- Навешиваемые детали закрепить подходящими средствами!



Повреждения, вызванные неотсоединенными питающими линиями!

При транспортировке неотсоединенные питающие линии (сетевые и управляющие кабели и т. д.) могут стать источником опасности, например, подсоединеные аппараты могут опрокинуться и травмировать персонал!

- Отсоединить питающие линии!

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате эксплуатации в положении, отличном от вертикального!

Аппараты сконструированы для работы в вертикальном положении!

Работа в неразрешенных положениях может привести к повреждению аппарата.

- Транспортировка и эксплуатация исключительно в вертикальном положении!

2.5 Условия окружающей среды

⚠ ОСТОРОЖНО



Место установки!

Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!

- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
- Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

ОСТОРОЖНО



Повреждения аппарата в результате загрязнения!

Необычно большие количества пыли, кислот, агрессивных газов или веществ могут повредить аппарат.

- Избегать образования большого количества дыма, паров, масляного тумана и пыли от шлифовальных работ!
- Избегать окружающего воздуха, содержащего соли (морского воздуха).



Недопустимые условия окружающей среды!

Недостаточная вентиляция ведет к снижению мощности и повреждению аппарата.

- Соблюдать условия окружающей среды!
- Поддерживать проходимость впускного и выпускного отверстий для охлаждающего воздуха!
- Выдерживать минимальное расстояние до препятствий, равное 0,5 м!

2.5.1 Эксплуатация

Диапазон температур окружающего воздуха:

- от -20 °C до +40 °C

Относительная влажность воздуха:

- до 50 % при 40 °C
- до 90 % при 20 °C

2.5.2 Транспортировка и хранение

Хранение в закрытых помещениях, диапазон температур окружающего воздуха:

- от -25 °C до +55 °C

Относительная влажность воздуха

- до 90 % при 20 °C

3 Использование по назначению

Данный аппарат был изготовлен в соответствии с современным уровнем техники и согласно действующим стандартам и нормативам. Он должен использоваться исключительно по прямому назначению.

ВНИМАНИЕ



Опасность вследствие использования не по назначению!

При использовании не по назначению аппарат может стать источником опасности для людей, животных и материальных ценностей. Поставщик не несет ответственность за возникший вследствие такого использования ущерб!

- Использовать аппарат только по назначению и только обученному, квалифицированному персоналу!
- Не выполнять неквалифицированные изменения или доработки аппарата!

3.1 Область применения

3.1.1 Сварка ВИГ

Сварка ВИГ переменным или постоянным током. Зажигание дуги на выбор: бесконтактное высокочастотное или контактное с Liftarc.

3.1.2 Сварка ВИГ - *activArc*

Метод EWM-*activArc*: благодаря динамичной системе регуляторов, в случае изменения расстояния между сварочной горелкой и расплавом, например, при ручной сварке, обеспечивается как можно более постоянная подаваемая мощность. Падение напряжения вследствие сокращения расстояния между горелкой и сварочной ванной компенсируется ростом тока (ампер на вольт - A/B), а также изменяется полярность. Это предотвращает приклеивание вольфрамового электрода в расплаве и снижает количество вольфрамовых включений. Полезно в первую очередь при сварке прихватками и точечной сварке.

3.1.3 spotArc

Технология применяется для сварки прихватками или для соединения сваркой листов из стали и хромоникелевых сплавов толщиной до 2,5 мм. Также хорошо свариваются между собой листы разной толщины. Благодаря одностороннему применению можно приваривать листы на полые профили, например, круглые и квадратные трубы. При дуговой точечной сварке верхний лист проплавляется дугой и сплавляется с нижним. Получаются плоские тонкие сварочные точки, которые требуют незначительной доработки или не требуют её вообще.

3.1.4 Ручная сварка стержневыми электродами

Электродуговая ручная сварка или короткая сварка стержневыми электродами. Она характеризуется тем, что электрическая дуга горит между плавящимся электродом и сварочной ванной. Внешняя защита не используется, любая защита от воздействия атмосферы исходит от самого электрода.

3.2 Сопроводительная документация

3.2.1 Гарантия

УКАЗАНИЕ



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

3.2.2 Декларация о соответствии рекомендациям



Указанный аппарат по своей концепции и конструкции соответствует рекомендациям и стандартам ЕС:

- Предписание ЕС для низковольтной техники (2006/95/EWG),
- Предписание ЕС по электромагнитной совместимости (2004/108/EWG),

В случае внесения несанкционированных изменений, выполнения неквалифицированного ремонта, несоблюдения сроков проведения периодических проверок и (или) доработки аппарата, которые официально не одобрены фирмой-изготовителем, настоящая декларация теряет силу.

Оригинал декларации о соответствии прилагается к аппарату.

3.2.3 Сварка в среде с повышенной опасностью поражения электрическим током



В соответствии со стандартами IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 аппараты могут эксплуатироваться в помещениях с повышенной электрической опасностью.

3.2.4 Сервисная документация (запчасти и электрические схемы)



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!
Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Оригинальные электрические схемы прилагаются к аппарату.

Запчасти можно приобрести у дилера в вашем регионе.

4 Описание аппарата — быстрый обзор

4.1 Вид спереди

УКАЗАНИЕ



В тексте описания приводится максимально возможная конфигурация аппарата.
Либо следует провести дооборудование дополнительным разъёмом подключения (см. главу
Принадлежности).

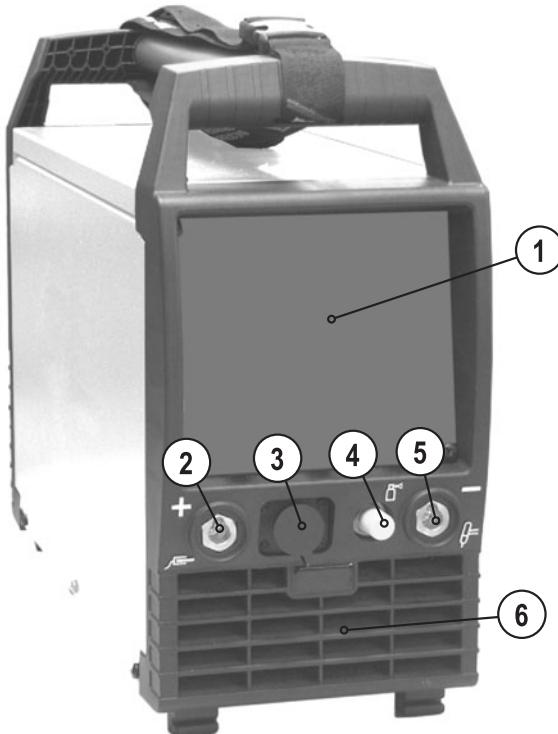


Рисунок 4-1

| Поз. | Символ | Описание |
|------|----------|--|
| 1 | | Управление аппаратом см. гл. "Управление аппаратом - элементы управления" |
| 2 | + | Розетка, сварочный ток "+" <ul style="list-style-type: none"> ВИГ: Подключение кабеля массы Ручная сварка: подсоединение электрододержателя или кабеля массы |
| 3 | | Гнездо подключения, 5 контактов / 8 контактов / 12 контактов 5-контактное: Кабель управления стандартной горелки для сварки ВИГ 8-контактное: подключение кабеля управления горелки ВИГ функцией Up/Down или горелки с потенциометром 12 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ со светоиздийным индикатором (опция) |
| 4 | | Соединительный штуцер G1/4", сварочный ток «-» Подключение защитного газа (с желтым изоляционным колпачком) для сварочной горелки ВИГ |
| 5 | | Розетка, сварочный ток "-" <ul style="list-style-type: none"> ВИГ: Подключение сварочной горелки ВИГ Ручная сварка: подсоединение электрододержателя или кабеля массы |
| 6 | | Впускное отверстие для охлаждающего воздуха |

4.2 Вид сзади

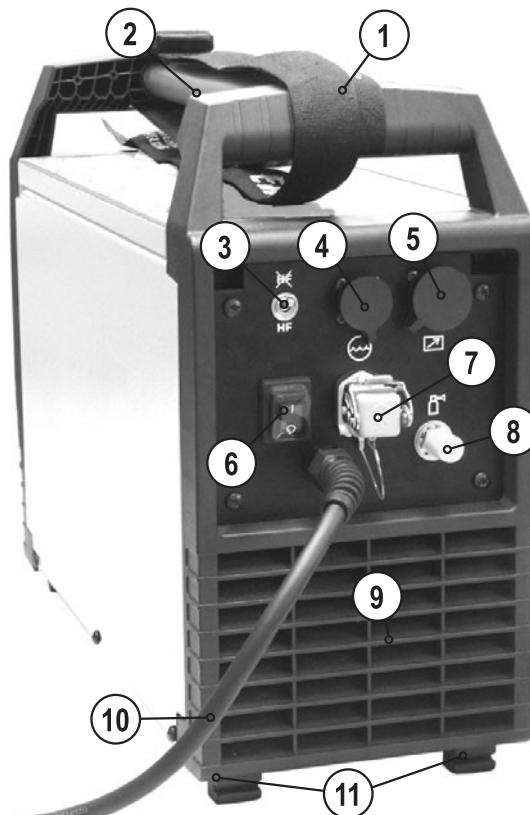


Рисунок 4-2

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Транспортировочный ремень |
| 2 | | Ручка для транспортировки |
| 3 | | Переключатель способов зажигания дуги Liftarc (контактное зажигание дуги) HF = высокочастотное зажигание дуги |
| 4 | | 8-контактная розетка подключение кабеля управления охладителя |
| 5 | | 19-контактная розетка Подключение устройства дистанционного управления |
| 6 | | Главный выключатель, включение/выключение сварочного аппарата |
| 7 | | 4-контактная розетка напряжение питания охладителя |
| 8 | | Присоединительный штуцер G1/4" для подключения защитного газа к редуктору |
| 9 | | Выпускное отверстие для охлаждающего воздуха |
| 10 | | Сетевой кабель |
| 11 | | Ножки аппарата |

4.3 Устройство управления – элементы управления

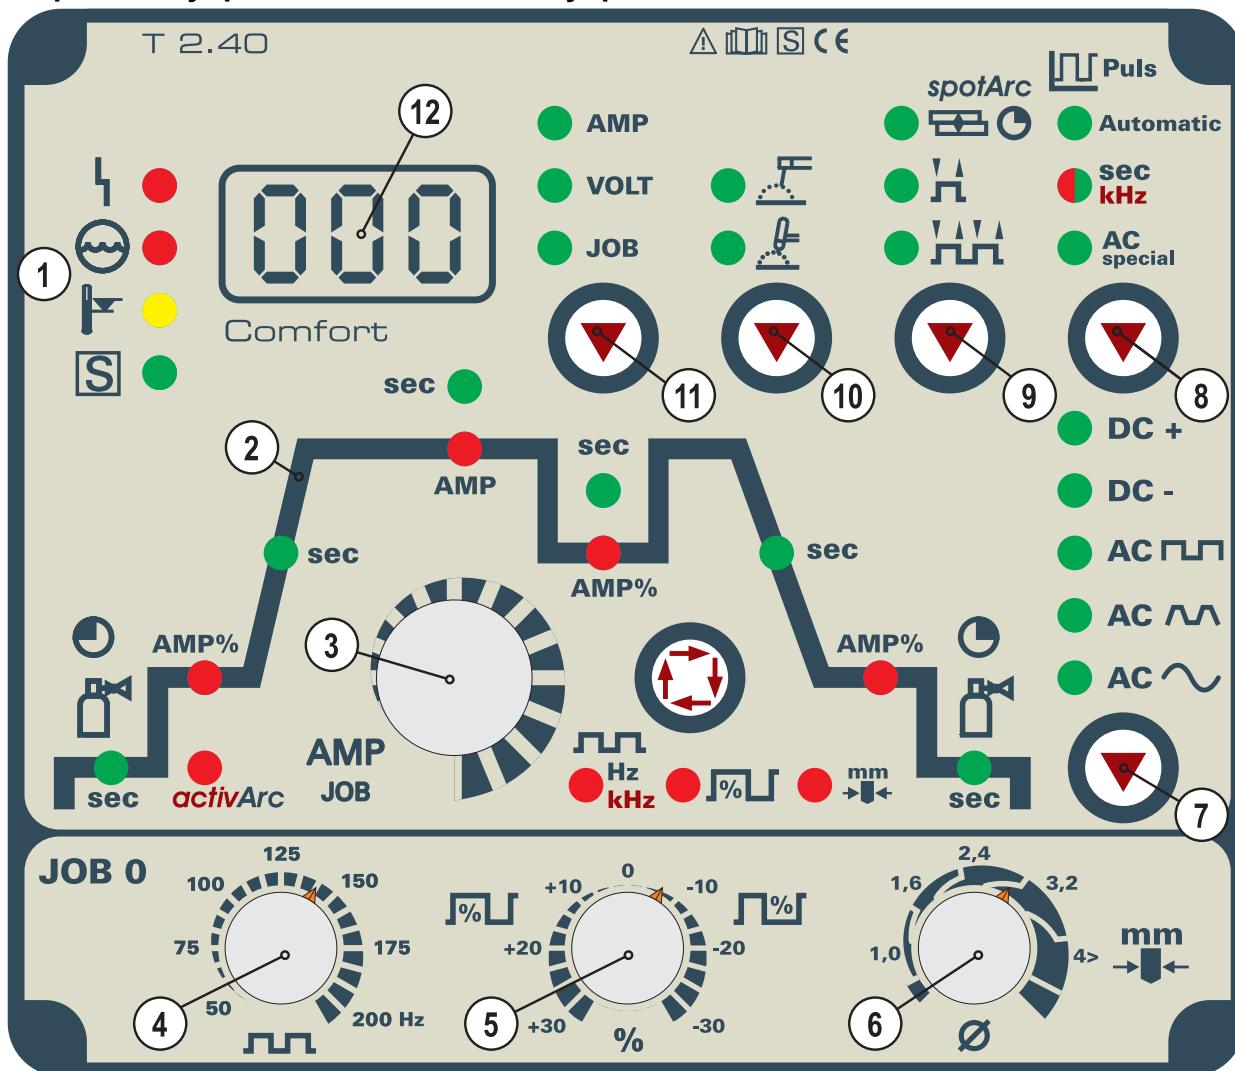


Рисунок 4-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------------------------|--|
| 1 | ● ⚡ ● ⚡ ● ⚡ ● S | Индикация сбоев / состояния ⚡ Сигнальная лампочка Общая неисправность (см. главу "Причины и устранение неисправностей") ⚡ Сигнальная лампочка Недостаток охлаждающей жидкости (Охлаждение сварочной горелки) ⚡ Сигнальная лампочка Перегрев S Сигнальная лампочка "S-знак" |
| 2 | | Циклографма (см. следующий раздел) |
| 3 | | Ручка Настройка параметров сварки Настройка тока, времени и параметров. |
| 4 | | Ручка «Частота переменного тока» (ВИГ AC) от 50 Гц до 200 Гц |
| 5 | % | Ручка «Баланс переменного тока» (ВИГ AC) Макс. диапазон: от -30% до +30% |
| 6 | ∅ | Ручка «Диаметр вольфрамового электрода» / «Оптимизация поджига» Плавное изменение от 1 до 4 мм или более |

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 7 | | <p>Кнопка Полярность сварочного тока</p> <p>DC + Сварка постоянным током с положительной полярностью на держателе электродов относительно изделия (переключатель полярности, только ручная сварка)</p> <p>DC - Сварка постоянным током с отрицательной полярностью на горелке (либо держателе электродов) относительно изделия.</p> <p>AC ГЛГ Сварка переменным током прямоугольной формы. Максимальная энергоотдача и надёжность сварки.</p> <p>AC ТЛ Сварка переменным током трапецидальной формы. Универсальный вид, почти для всех случаев применения.</p> <p>AC С Сварка синусоидальным переменным током. Низкий уровень помех.</p> |
| 8 | | <p>Кнопка «ВИГ импульсная»</p> <p>Automatic Импульсная автоматика ВИГ (частота и баланс)</p> <p>sec Импульсная ВИГ со значениями времени</p> <p>kHz</p> <p>AC special Специальная сварка ВИГ переменным током</p> |
| 9 | | <p>Кнопка Режим работы</p> <p>spotArc</p> <p></p> <p>spotArc (диапазон времени точечной сварки 0,01 с - 20,0 с)</p> <p></p> <p>2-тактный</p> <p></p> <p>4-тактный</p> |
| 10 | | <p>Кнопка Вид сварки</p> <p></p> <p>Ручная сварка стержневыми электродами</p> <p></p> <p>Сварка ВИГ</p> |
| 11 | | <p>Кнопка Переключение индикации/Номер JOB</p> <p>AMP Индикация сварочного тока</p> <p>VOLT Индикация сварочного напряжения</p> <p>JOB Индикация и выбор номера JOB</p> |
| 12 | | Дисплей, 3-разрядный |

4.3.1 Циклографма

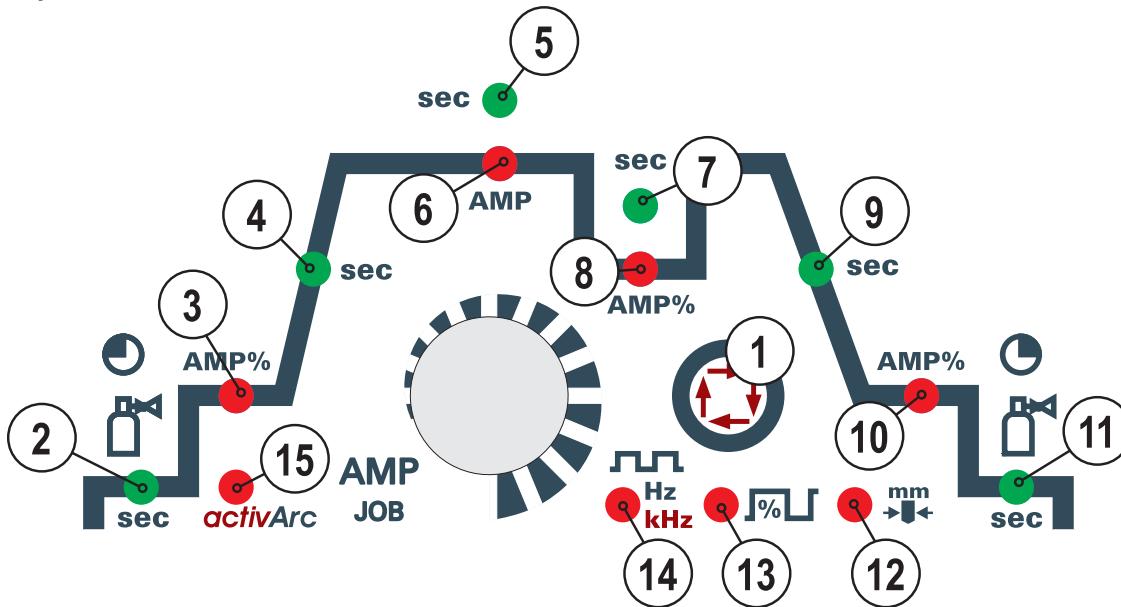


Рисунок 4-4

| Поз. | Символ | Описание | |
|------|--------|--|--|
| 1 | | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. | |
| 2 | sec | Время предварительной подачи газа (ВИГ) диапазон настройки, абсолютные значения: от 0,1 сек до 5,0 с; шаг 0,1 с. | |
| 3 | AMP% | Стартовый ток (ВИГ) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 100 %; шаг 1 %. | Ток горячего старта (ручная сварка) в процентах от основного сварочного тока. Диапазон: от 1 % до 150 %; шаг 1 % |
| 4 | sec | Время нарастания тока (ВИГ) Диапазон: от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени нарастания тока для 2- и 4-тактного режимов работы производятся независимо. | Время горячего старта (ручная сварка) Диапазон: от 0,00 сек до 5,0 сек (шаг – 0,1 сек) |
| 5 | sec | Время импульса Диапазон настройки длительности импульса: от 0,01 сек до 9,99 сек (шаг 0,01 сек) | Импульсы ВИГ Время импульса применимо для фазы основного сварочного тока (AMP) в импульсном режиме. |
| | | | Специальная сварка ВИГ переменным током Длительность импульса действует для фазы переменного тока при импульсном режиме переменного тока. |
| 6 | AMP | Основной сварочный ток (ВИГ) / Импульсный ток от 1 мин до 1 макс (шаг 1 A) | Основной сварочный ток (ручная сварка) от 1 мин до 1 макс (шаг 1 A) |
| 7 | sec | Время паузы импульса Диапазон настройки паузы между импульсами: от 0,01 сек до 9,99 сек (шаг 0,01 сек) | Импульсы ВИГ Время паузы импульса применимо к фазе уменьшенного тока (AMP%) |
| | | | Специальная сварка ВИГ переменным током Время паузы импульса применимо к фазе постоянного тока в режиме специальной сварки переменным током. |
| 8 | AMP% | Уменьшенный ток (ВИГ) / ток паузы Диапазон настройки: от 1 % до 100 % (шаг 1 %). Пропорционален (%) основному сварочному току | |

| Поз. | Символ | Описание |
|------|----------|--|
| 9 | sec | Время спада тока (ВИГ) от 0,00 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) Установки времени спада тока для 2- и 4-тактного режимов работы производятся независимо. |
| 10 | AMP% | Ток заварки кратера (ВИГ) Диапазон: от 1 % до 100 %; шаг 1 %. в процентах от основного сварочного тока. |
| 11 | sec | Время продувки газа (ВИГ) Диапазон: от 0,1 сек до 20,0 сек (шаг – 0,1 сек) |
| 12 | mm | Диаметр вольфрамового электрода / оптимизация поджига (ТИГ) от 1 до 4 мм или больше (шаг 0,1 мм) |
| 13 | | Баланс переменного тока (ВИГ-AC) Макс. диапазон: от -30% до +30%; шаг 1%. Оптимизация эффекта очистки и глубины проплавления. |
| 14 | | Частота переменного тока (ТИГ-AC) от 50 Гц до 200 Гц (с шагом 1 Гц) Сужение и стабилизация сварочной дуги: При увеличении частоты тока увеличивается эффект очистки. Ток высокой частоты позволяет хорошо сваривать и очищать очень тонкие листы (сварка слабым током), анодированный алюминий или сильно загрязнённые изделия. Частота быстрой импульсной сварки ТИГ постоянным током Диапазон настройки: от 50 Гц до 15 кГц |
| 15 | activArc | Сварка ТИГ activArc <ul style="list-style-type: none"> activArc включить или выключить (on / off) Коррекция характеристики activArc (диапазон настройки: от 0 до 100) |



5 Конструкция и функционирование

5.1 Общее

ВНИМАНИЕ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!
Прикосновение к токоведущим деталям, например, к гнездам сварочного тока, может быть опасно для жизни!

- Соблюдать указания по технике безопасности на первых страницах инструкции по эксплуатации!
- Ввод в эксплуатацию должен выполняться исключительно лицами, обладающими соответствующими знаниями в области обращения с электродуговыми сварочными аппаратами!
- Соединительные или сварочные кабели (например, от держателей электродов, сварочных горелок, кабеля массы, интерфейсов) подключать только при выключенном аппарате!

ОСТОРОЖНО



Опасность ожога от подключения сварочного тока!

Незакрепленные соединения могут вызвать нагрев разъемов и проводки и, при касании, привести к ожогам!

- Необходимо ежедневно проверять соединения и, при необходимости, закреплять поворотом вправо.



Аппарат находится под электрическим током!

Если работа ведется попеременно с применением различных способов сварки и если к сварочному аппарату одновременно подключены сварочная горелка и электрододержатель, то все они будут находиться одновременно под напряжением холостого хода или сварочным напряжением!

- Поэтому перед началом работы и в перерывах сварочные горелки и электрододержатель всегда должны лежать на изолирующей подкладке!

ОСТОРОЖНО



Обращение с пылезащитным колпачком!

Пылезащитные колпачки защищают гнезда подключения и, следовательно, сам аппарат от загрязнений и повреждений.

- Если к гнезду не подключен никакой дополнительный компонент, на него должен быть надет пылезащитный колпачок.
- При утере или обнаружении дефекта колпачка его следует заменить!

5.2 Обратный кабель, общее

ОСТОРОЖНО



- Опасность ожога в результате неправильного подсоединения кабеля массы!
Краска, ржавчина и загрязнения в местах соединения препятствуют протеканию тока и могут привести к возникновению блуждающих сварочных токов.
Блуждающие сварочные токи могут вызвать пожар и травмировать персонал!
- Очистить места соединения!
 - Надежно закрепить кабель массы!
 - Элементы конструкции изделия не должны использоваться в качестве проводника для отвода сварочного тока!
 - Обратить внимание на беспрепятственное прохождение сварочного тока!

5.3 Транспортировка и установка

ВНИМАНИЕ



- Опасность несчастного случая при неправильной транспортировке аппаратов, непригодных для перемещения с помощью крана!
Перемещение аппарата с помощью крана и его подвешивание запрещено! Аппарат может упасть и нанести травмы людям! Ручки и крепления подходят только для ручной транспортировки!
- Аппарат непригоден для перемещения с помощью крана и подвешивания!

ОСТОРОЖНО




- Место установки!
Аппарат можно устанавливать и эксплуатировать только в помещениях и только на соответствующем прочном и плоском основании!
- Эксплуатирующая сторона должна обеспечить наличие ровного, нескользкого пола и достаточное освещение рабочего места.
 - Должна быть всегда обеспечена безопасная эксплуатация аппарата.

ОСТОРОЖНО



- Опасность повреждения аппарата вследствие неправильной транспортировки!
За счет возникновения растягивающего и поперечного усилия или поднятия в положении, которое не является вертикальным, возможно повреждение аппарата!
- Не тяните аппарат по горизонтали через опорные ножки!
 - Всегда поднимайте аппарат в вертикальном положении и устанавливайте на поверхность очень осторожно.

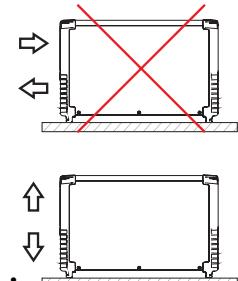

5.3.1 Настройка длины транспортировочного ремня

УКАЗАНИЕ



В качестве примера для настройки на рисунке показано удлинение ремня. Для укорачивания петли ремня необходимо затянуть в противоположном направлении.

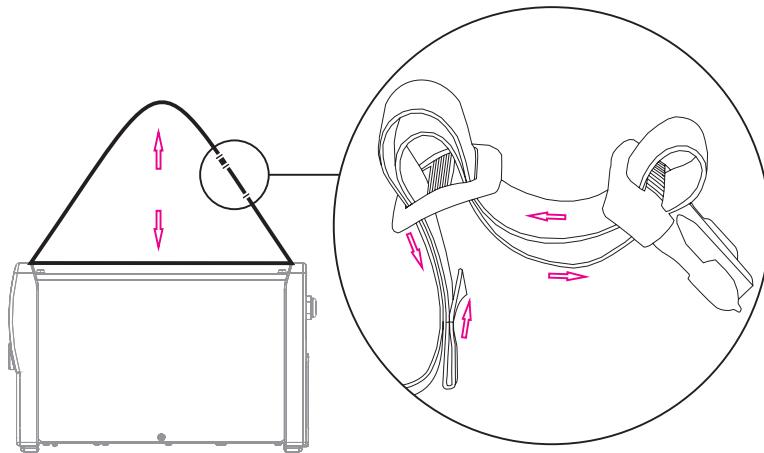


Рисунок 5-1

5.4 Охлаждение аппарата

Для обеспечения оптимальной продолжительности включения (ПВ) силовой части необходимо:

- Для обеспечения достаточной вентиляции на рабочем месте необходимо.
- Не загораживать воздухозаборные и воздуховыпускные вентиляционные отверстия аппарата.
- и защитить аппарат от проникновения внутрь металлических частиц, пыли или иных посторонних тел.

5.5 Подключение к электросети

ОПАСНОСТЬ



Опасность при ненадлежащем подключении к электросети!

Ненадлежащее подключение к электросети может привести к физическому или материальному ущербу!

- Подключать аппарат только к розетке с защитным проводом, подсоединенными согласно предписаниям.
- При необходимости подсоединения новой сетевой вилки установку должен выполнять только специалист-электротехник в соответствии с национальными законами или предписаниями (любая последовательность фаз в аппаратах трехфазного тока)!!
- Специалист-электротехник должен регулярно проверять сетевую вилку, розетку и линию питания!
- Во время работы в режиме генератора последний следует заземлить в соответствии с руководством по его эксплуатации. Созданная сеть должна подходить для эксплуатации аппаратов в соответствии с классом защиты I.

5.5.1 Форма сети

УКАЗАНИЕ



Аппарат разрешается подключать только к однофазной 2-проводной системе с заземленным нулевым проводом и использовать только с такой системой.

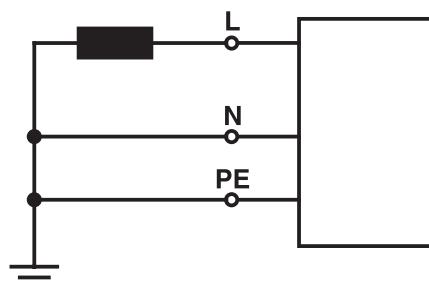


Рисунок 5-2

Экспликация

| Поз. | Обозначение | Распознавательная окраска |
|------|-----------------|---------------------------|
| L | Внешний провод | коричневый |
| N | Нулевой провод | синий |
| PE | Защитный провод | желто-зеленый |

ОСТОРОЖНО



Рабочее напряжение - сетевое напряжение!

Во избежание повреждения аппарата рабочее напряжение, указанное в табличке с номинальными данными, должно совпадать с сетевым напряжением!

- Сведения о сетевой защите содержатся в разделе "Технические характеристики".

- Вставить вилку отключенного устройства в соответствующую розетку.

5.6 Сварка ВИГ

5.6.1 Подключение сварочной горелки и кабеля массы

УКАЗАНИЕ



Всегда следует использовать сварочную горелку, соответствующую данной задаче сварки (см. инструкцию по эксплуатации горелки).

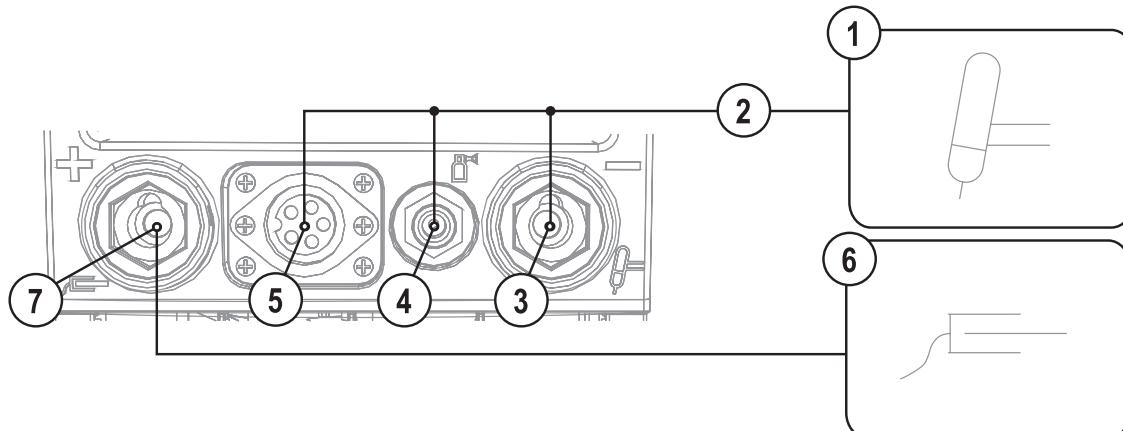


Рисунок 5-3

| Поз. | Символ | Описание |
|------|----------|--|
| 1 | | Сварочная горелка |
| 2 | | Пакет шлангов сварочной горелки |
| 3 | | Гнездо, сварочный ток "-" Подключение кабеля сварочного тока сварочной горелки ВИГ |
| 4 | | Соединительный штуцер G1/4" Соединительный штуцер защитного газа сварочной горелки ВИГ |
| 5 | | Гнездо подключения, 5 контактов / 8 контактов / 12 контактов 5-контактное: Кабель управления стандартной горелки для сварки ВИГ 8-контактное: подключение кабеля управления горелки ВИГ функцией Up/Down или горелки с потенциометром 12 контактов: подключение кабеля управления горелки ВИГ со светодиодным индикатором (опция) |
| 6 | | Заготовка |
| 7 | | Гнездо, сварочный ток "+" Подключение кабеля массы |

- Вставить штекер кабеля сварочного тока универсальной горелки в гнездо сварочного тока „-“ и закрепить поворотом вправо.
- Снять с соединительного штуцера G $\frac{1}{4}$ “ желтую защитную крышку.
- Привинтить шланг защитного газа сварочной горелки к присоединительному ниппелю G1/4“.
- Вставить штекер сварочного кабеля горелки в гнездо для кабеля управления горелки (5-контактное для стандартной горелки, 8-контактное для горелки с функцией нарастания / спада тока или потенциометром и 12-контактное для горелки с функцией нарастания / спада тока и со светодиодным индикатором) и зафиксировать его.
- Вставить штекер кабеля массы в гнездо подключения сварочного тока "+" и закрепить поворотом вправо.

Если имеется в наличии:

- Зафиксировать штуцера подключения шлангов охлаждающей воды в соответствующих быстродействующих соединительных муфтах:
отвод – красный - к быстродействующей соединительной муфте, красная (отвод охлаждающей жидкости)
иподача – синий – к быстродействующей соединительной муфте, синяя (подача охлаждающей жидкости).

УКАЗАНИЕ



Соблюдайте соответствующую документацию по принадлежностям!

5.6.2 Варианты подключения горелок, назначение

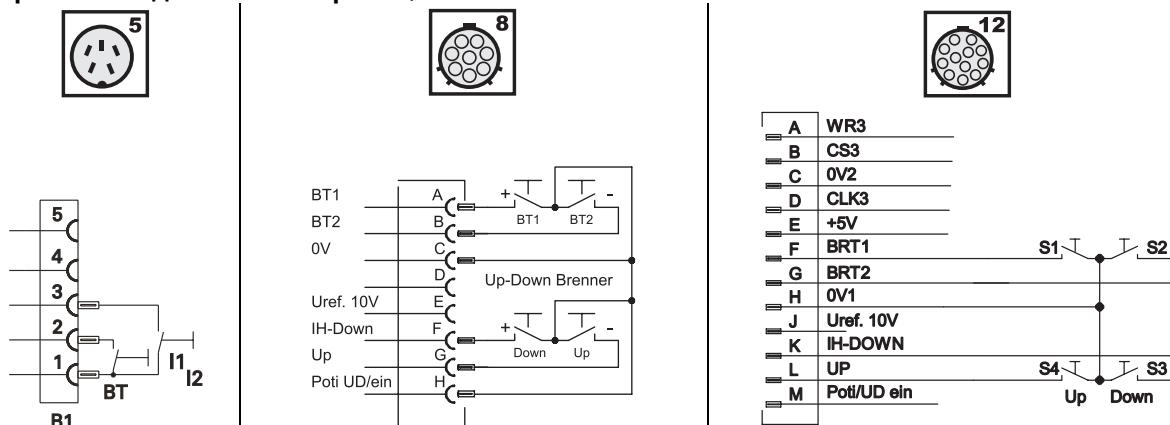


Рисунок 5-4

5.6.3 Подача защитного газа

ВНИМАНИЕ



Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа!

Ненадлежащее обращение с баллонами защитного газа может привести к тяжелым травмам со смертельным исходом.

- Необходимо следовать инструкциям производителя газа и предписаниям, регламентирующим работу со сжатым газом.
- Установите баллон с защитным газом в предусмотренное для него гнездо и закрепите его крепежным элементом!
- Не допускать нагрева баллона с защитным газом!

ОСТОРОЖНО



Неисправности системы подачи защитного газа!

Беспрепятственная подача защитного газа из баллона с защитным газом к сварочной горелке является основным условием для оптимальных результатов сварки. Кроме того, закупоренная система подачи защитного газа может привести к выходу из строя сварочной горелки!

- Если соединительный штуцер защитного газа больше не используется, необходимо снова установить на него желтую защитную крышку!
- Все соединения в системе подачи защитного газа должны быть герметичными!

УКАЗАНИЕ



Перед подключением редуктора давления к газовому баллону следует кратковременно открыть клапан баллона, чтобы выудить возможные загрязнения.

5.6.3.1 Подача защитного газа

- Установить баллон защитного газа в предусмотренное для этого крепление баллона.
- Зафиксировать баллон защитного газа страховочной цепью.

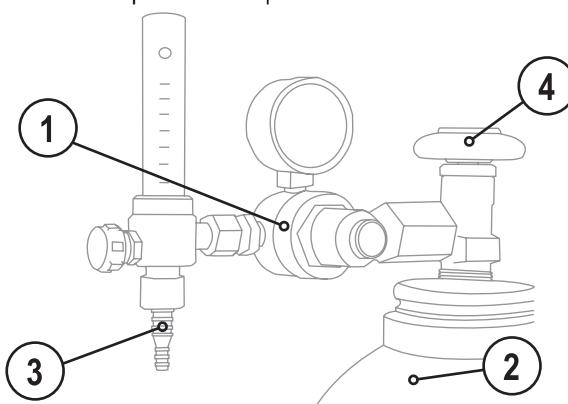


Рисунок 5-5

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|----------------------------|
| 1 | | Редуктор давления |
| 2 | | Баллон с защитным газом |
| 3 | | Выходной стороне редуктора |
| 4 | | Клапан газового баллона |

- Герметично привинтите редуктор на вентиль газового баллона.
- Накрутить накидную гайку соединительного элемента газового шланга на выходной стороне редуктора.

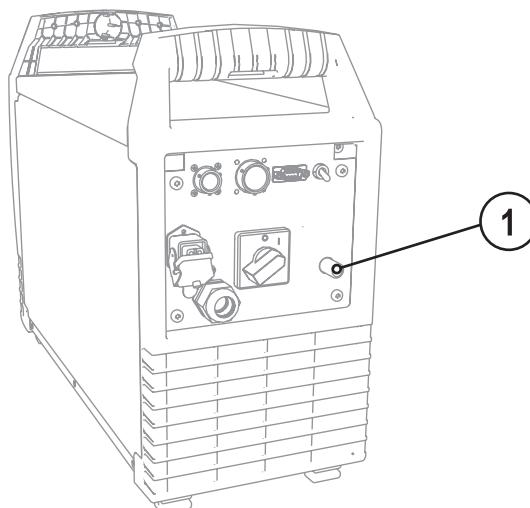


Рисунок 5-6

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Соединительный штуцер G1/4», подключение защитного газа |

- Накидной гайкой прикрепить шланг защитного газа к соединительному штуцеру G1/4".

5.6.3.2 Регулировка расхода защитного газа

ОСТОРОЖНО



Поражение электрическим током!

При настройке расхода защитного газа на сварочной горелке возникает напряжение холостого хода или импульсы высоковольтного зажигания, которые в случае контакта могут привести к поражению электрическим током или ожогам.

- Во время процесса настройки сварочная горелка должна быть электрически изолированной на случай контакта с людьми, животными или предметами.

- Нажать кнопку горелки и настроить расход защитного газа на расходомере редуктора давления.

УКАЗАНИЕ



Основное правило расчета расхода газа:

Диаметр газового сопла в миллиметрах равен расходу газа в литрах в минуту.

Например: Если диаметр газового сопла равен 7 мм, то расход газа составляет 7 л/мин.



Неверные настройки защитного газа!

Как очень низкая, так и очень высокая настройка защитного газа может привести к попаданию воздуха в сварочную ванну и, как следствие, к образованию пор.

- Расход защитного газа настроить в соответствии с заданием на сварку!

5.6.4 Выбор сварочного задания

| Орган управления | Действие | Результат |
|------------------|----------|--|
| | | <p>Выбор и индикация метода сварки</p> <p> Сварка стержневыми электродами</p> <p> Сварка ТИГ</p> |
| | | <p>Выбор и индикация полярности сварочного тока</p> <p>DC + Сварка постоянным током с положительной полярностью на электрододержателе (сварка стержневыми электродами)</p> <p>DC - Сварка постоянным током с отрицательной полярностью на горелке (либо держателе электродов) относительно заготовки.</p> <p>AC ПП Сварка переменным током с прямоугольным изменением тока. Максимальная энергоотдача и надежность сварки (ТИГ).</p> <p>AC AA Сварка переменным током с трапециевидным изменением тока. Универсал для большинства случаев применения (ТИГ).</p> <p>AC ~ Сварка переменным током с синусоидальным изменением тока. Низкий уровень шума (ТИГ).</p> |
| | | <p>Выбор и индикация режима работы</p> <p> spotArc (диапазон времени сварки точки 0,01-20,0 с)</p> <p> 2-тактный</p> <p> 4-тактный</p> |
| | | <p>Выбор и индикация импульсного режима работы</p> <p>Automatic Импульсная автоматика ТИГ (частота и баланс)</p> <p>sec kHz Импульсная сварка ТИГ</p> <p>AC special Специальная сварка ТИГ переменным током</p> |
| | | Настройка диаметра вольфрамового электрода для оптимизации поджига |
| | | Настройка баланса переменного тока (ТИГ-АС) |
| | | Настройка частоты переменного тока (ТИГ-АС) |
| | | Выбор параметров сварки в циклограмме |
| | | Настройка параметров сварки |

5.6.5 Сохранение заданий на сварку (JOBS)

Все пользовательские настройки сохраняются сразу после их согласования или изменения. Для этого не нужна специальная команда сохранения или ввод данных пользователем.

Параметры последней сварки остаются доступными даже после выключения и повторного включения.

Для постоянного сохранения соответствующих параметров различных повторяющихся заданий на сварку можно использовать 8 JOBS. При заводских настройках и после каждого сброса устройства управления аппарата оно находится в режиме задания JOB 0.

После включения аппарата в течение примерно 2 с пользователю на индикаторе системы управления сообщается номер текущего выбранного задания на сварку. Переключение JOB выполняется нажатием кнопки "Переключение индикации/Номер JOB", пока не загорится соответствующая сигнальная лампочка. С помощью ручки настройки параметров сварки можно выбрать одно из 8 заданий на сварку (от JOB 0 до JOB 7). Теперь в соответствии с заданием на сварку можно выполнить настройку параметров для текущего задания.

Переключать номер JOB в процессе сварки нельзя.

УКАЗАНИЕ



Обратите внимание на различия между заданиями JOB 0 и JOB 1-7:

Настройка значений параметров частоты и баланса переменного тока, а также диаметра вольфрамового электрода/оптимизации поджига в задании JOB 0 выполняется с помощью соответствующих ручек потенциометров. В заданиях JOB 1-7 эта настройка выполняется в циклограмме (одноименные сигнальные лампочки отображают выбор).

5.6.5.1 Индикация и изменение номера задания (JOB)

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|--|
| | n x | JOB Выбор индикации JOB |
| | | Изменение номера задания JOB |
| | 1 x | При нажатии кнопки дисплея или отсутствии ввода с клавиатуры в течение 5 секунд подтверждается выбор нового задания JOB. |

5.6.6 Индикация параметров сварки

Перед сваркой (заданные значения) или во время сварки (фактические значения) могут отображаться следующие сварочные параметры.

| Параметр | Перед сваркой (заданные значения) | Во время сварки (фактические значения) |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Сварочный ток | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сварочное напряжение | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номер задания | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров времени | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Частота, баланс | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Значения параметров тока | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

невозможно

возможно

5.6.6.1 Настройка параметров сварки

Параметры, регулируемые в циклограмме устройства управления, зависят от выбранного сварочного задания. Это означает, что если, например, не был выбран импульсный вариант, в циклограмме также нельзя задавать длительности импульсов.

5.6.7 Зажигание дуги

5.6.7.1 Высокочастотное зажигание (HF)

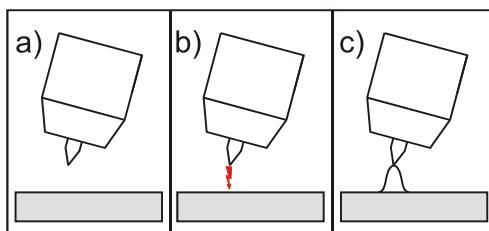


Рисунок 5-7

Электрическая дуга возбуждается бесконтактным способом с помощью импульсов напряжения высокой частоты:

- расположите сварочную горелку над деталью (расстояние между концом электрода и деталью примерно 2-3 мм)
- нажмите кнопку горелки (импульсы напряжения высокой частоты зажигают дугу)
- Включается стартовый ток, процедура сварки продолжается в соответствии с избранным режимом работы.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.6.7.2 Контактное зажигание дуги

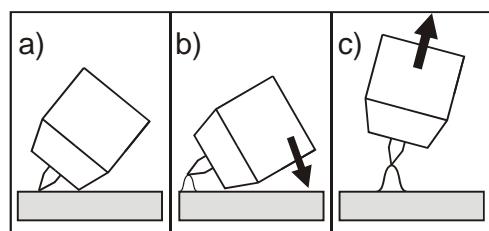


Рисунок 5-8

Электрическая дуга возбуждается при соприкосновении электрода с изделием:

- Газовое сопло горелки и конец вольфрамового электрода необходимо осторожно установить на изделие и нажать кнопку горелки (протекает ток контактного зажигания, независимо от заданного значения основного тока).
- Нагнуть горелку через газовое сопло так, чтобы между концом электрода и изделием остался зазор 2-3 мм. Дуга зажигается, и сварочный ток в зависимости от выбранного режима работы, нарастает до заданного стартового и основного тока.
- Поднять горелку и повернуть в нормальное положение.

Завершение процесса сварки: Отпустите кнопку горелки или же нажмите и отпустите ее в зависимости от избранного режима работы.

5.6.8 Принудительное отключение

УКАЗАНИЕ



Активация функции "принудительное отключение" в процессе сварки возможно в двух состояниях:

Во время фазы зажигания (ошибка зажигания)

- Если в течение 3 с после начала сварки отсутствует сварочный ток.

Во время фазы сварки (разрыв дуги)

- Если дуга отсутствует дольше 3 с.

В обоих случаях сварочный аппарат немедленно завершает процесс зажигания или сварки.

5.6.9 Оптимизация характеристик зажигания электрода из чистого вольфрама

Правильный выбор диаметра электрода обеспечивает лучшее зажигание дуги и увеличение её стабильности при постоянном и переменном токе, а также оптимизирует округление конца вольфрамового электрода при переменном токе.

Заданное значение должно соответствовать диаметру вольфрамового электрода. Разумеется, значение может быть изменено в соответствии с различными требованиями.

5.6.9.1 Ручное, традиционное управление (JOB 0)

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|--|
| | | <p>Задать диаметр вольфрамового электрода</p> <ul style="list-style-type: none"> Повышение значения параметра > большее энергии поджига Уменьшение значения параметра > меньше энергии поджига |

5.6.9.2 Режим заданий (JOB 1 - 7)

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|---|
| | | <p>Выбор параметра Характеристика зажигания</p> <p>Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор </p> |
| | | <p>Задать диаметр вольфрамового электрода</p> <ul style="list-style-type: none"> Повышение значения параметра: больше энергии поджига Уменьшение значения параметра: меньше энергии поджига |

5.6.10 Оптимальное и быстрое образование шарика

УКАЗАНИЕ

Коническая заточенная игла (ок. 35°) является необходимым условием для образования оптимального шарика.

Предварительная настройка образования шарика

| Элементы управления | Действие | Результат | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| | | Задание режима работы spotArc Выключить импульсную сварку | | | | | | |
| | | Задать время SpotArc в зависимости от диаметра используемых электродов (см. таблицу Ориентировочные значения для образования шарика в зависимости от сварочного тока) | | | | | | |
| | | Выбор вида переменного тока <table border="1"> <tr> <td>AC ГЛ</td><td>Прямоугольная форма тока</td></tr> <tr> <td>AC ΛΛ</td><td>Трапецидальная форма тока</td></tr> <tr> <td>AC ~</td><td>Синусоидальная форма тока</td></tr> </table> | AC ГЛ | Прямоугольная форма тока | AC ΛΛ | Трапецидальная форма тока | AC ~ | Синусоидальная форма тока |
| AC ГЛ | Прямоугольная форма тока | | | | | | | |
| AC ΛΛ | Трапецидальная форма тока | | | | | | | |
| AC ~ | Синусоидальная форма тока | | | | | | | |

Настройка баланса в задании «0»

| | | |
|--|--|---|
| | | Повернуть ручку влево до упора (положит.) Сформировать шарик на вольфрамовом электроде. Снова повернуть ручку в исходное положение (положит.) |
|--|--|---|

УКАЗАНИЕ

-
- Использовать пробную заготовку.
 - Поджечь электрическую дугу без прикосновения высокочастотным зажиганием и сформировать нужный шарик для соответствующего применения.
 - Вернуть параметры к исходным значениям.

5.6.11 Циклограммы / Режимы работы

С помощью кнопки «Выбор параметров сварки» и ручки-регулятора «Настройка сварочных параметров» устанавливаются параметры циклограммы.

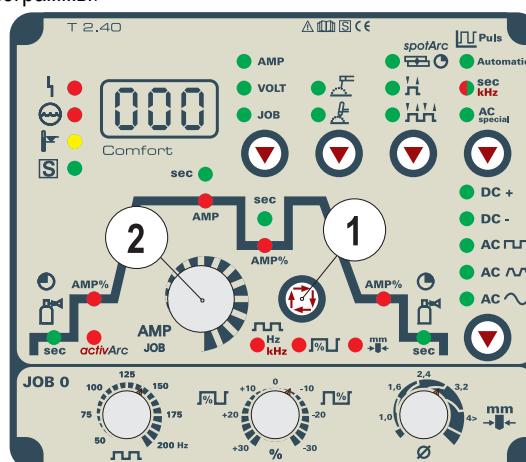


Рисунок 5-9

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|---|
| 1 | | Кнопка Выбор параметров сварки С помощью этой кнопки осуществляется выбор параметров сварки в зависимости от выбранного метода сварки и рабочего режима. |
| 2 | | Ручка Настройка параметров сварки Настройка тока, времени и параметров. |

5.6.11.1 Условные обозначения

| Символ | Значение |
|-------------|--|
| | Нажать кнопку горелки 1 |
| | Отпустить кнопку горелки 1 |
| I | Ток |
| t | Время |
| | Предварительная подача газа до начала сварки |
| I_{start} | Стартовый ток |
| t_{up} | Время нарастания тока |
| t_P | Время сварки точки |
| AMP | Основной ток (от минимального до максимального значения) |
| AMP% | Уменьшенный ток (0% - 100% AMP) |
| t_1 | Длительность сварочного импульса |
| t_2 | Длительность паузы между импульсами |
| t_{Down} | Время спада тока |
| I_{end} | Ток заварки кратера |
| | Продувка газом после окончания сварки |

5.6.11.2 2-тактный режим

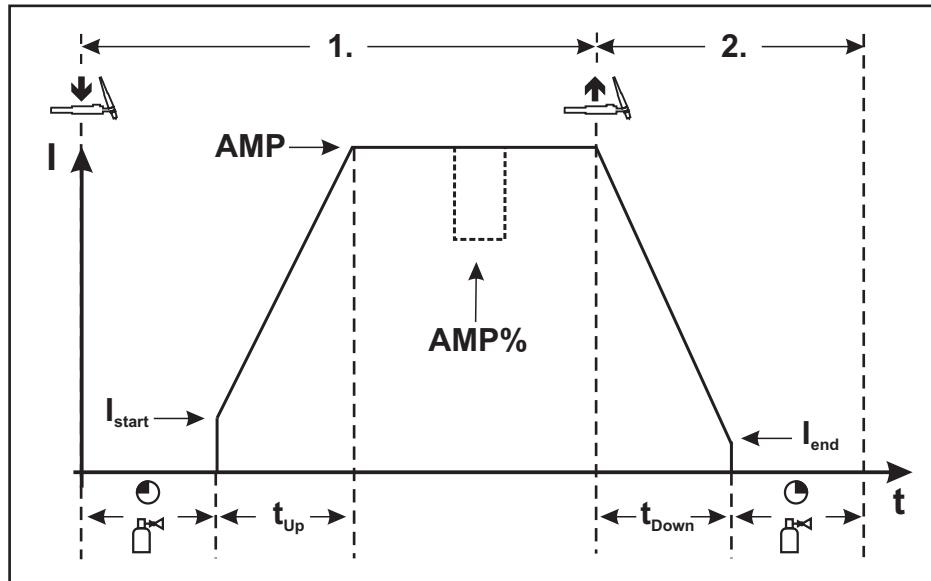


Рисунок 5-10

1-й такт:

- Нажать и удерживать кнопку 1 сварочной горелки.
- Начинается отсчет времени подачи защитного газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и заготовкой, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока I_{start} .
- ВЧ зажигание отключается.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

Чтобы переключиться с основного тока AMP на уменьшенный ток AMP%, следует:
нажать кнопку горелки 2 или кратковременно нажать кнопку 1 горелки

2-й такт:

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение установленного времени спада уменьшается до значения тока заварки кратера I_{end} (минимальный ток).

При нажатии кнопки 1 сварочной горелки в течение времени спада сварочного тока он снова увеличивается до установленного значения AMP

- После достижения сварочным током значения тока заварки кратера I_{end} дуга гаснет.
- Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

УКАЗАНИЕ



При подключенном педали дистанционного управления RTF аппарат автоматически переключается на 2-тактный режим работы. Функции нарастания и спада тока выключены.

5.6.11.3 4-тактный режим

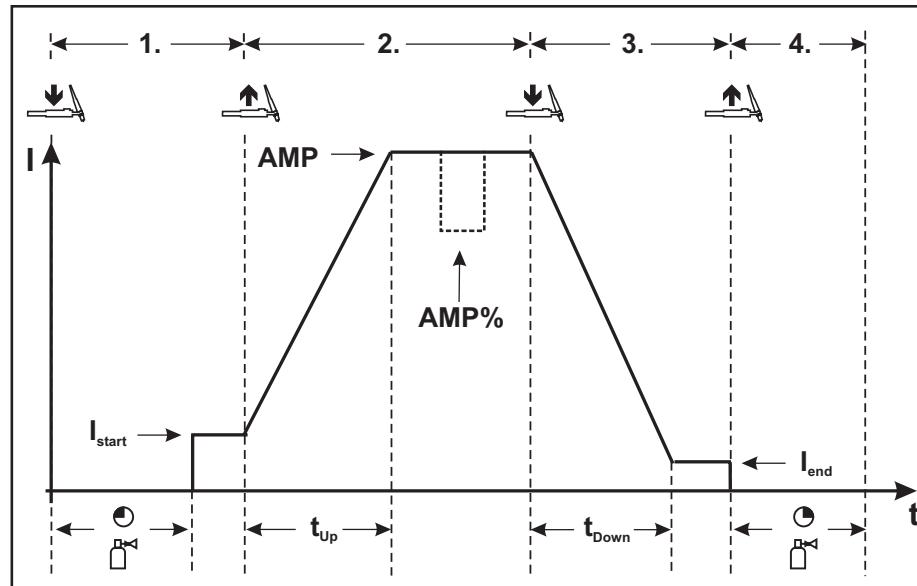


Рисунок 5-11

1-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки, начинается отсчет времени подачи газа до начала сварки.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и изделием, дуга зажигается.
- Сварочный ток сразу достигает установленного значения стартового тока (при минимальной установке - дуга возбуждения). ВЧ зажигание отключается.

2-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока AMP.

Чтобы переключиться с основного тока AMP на уменьшенный ток AMP%, следует:

нажать кнопку горелки 2 или кратковременно нажать кнопку 1 горелки

3-й такт

- Нажать кнопку 1 сварочной горелки.
- Сварочный ток в течение установленного времени спада уменьшается до значения тока заварки кратера I_{end} (минимальный ток).

4-й такт

- Отпустить кнопку горелки 1, дуга гаснет.
- Начинается отсчет заданного времени продувки газа после окончания сварки.

Немедленное завершение процесса сварки при спаде тока путем отпускания кнопки горелки 1.

УКАЗАНИЕ



При подключенном педали дистанционного управления RTF аппарат автоматически переключается на 2-тактный режим работы. Функции нарастания и спада тока выключены.



Для использования функции альтернативного запуска сварки (запуск при коротком нажатии) необходимо настроить двухступенчатый режим горелки (11-х) в системе управления аппаратом. В зависимости от типа аппарата доступно разное количество режимов горелки. В одноступенчатом режиме горелки (1-х) данная функция неактивна.

5.6.11.4 SpotArc

Выбор и настройка сварки ВИГ spotArc

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|---|
| | | spotArc Индикатор горит. В течение ок. 4 секунд время сварки точки может быть настроено ручкой „Настройка параметров сварки“. (Диапазон времени сварки точки 0,01 - 20,0 с) Затем дисплей переключается на ток или напряжение. При неоднократном нажатии кнопки дисплей снова переключается на параметр и может быть изменен ручкой. Время сварки точки можно настроить в циклограмме. |
| | | Настроить время сварки точки "tP" |
| | | Метод ВИГ spotArc включается на заводе-изготовителе с вариантом импульсной сварки "Автоматика Импульсная ВИГ". Пользователь может выбрать и другие варианты импульсной сварки: Automatic Автоматика Импульсная ВИГ (частота и баланс) sec kHz Импульсная сварка ВИГ со значениями времени, загорается зеленым цветом Быстрая импульсная сварка ВИГ DC с частотой и балансом, загорается красным цветом AC special Специальная сварка ВИГ переменным током Доступные для выбора комбинации – см. также «Таблица вариантов spotArc / Импульсная» |

Таблица вариантов spotArc / Импульсная:

| Метод | Вариант импульсной сварки | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Сварка ВИГ постоянного тока | Automatic | Автоматика Импульсная (заводская настройка) |
| | sec kHz (горит зеленым цветом) | Импульсная сварка (термическая импульсная) |
| | sec kHz (горит красным цветом) | Импульсная кГц (металлургическая импульсная) |
| | Без импульсов | |
| Сварка ВИГ переменного тока | sec kHz (горит зеленым цветом) | Импульсная сварка (термическая импульсная) |
| | AC special | Специальная сварка переменным током |
| | Без импульсов | |

УКАЗАНИЕ



Для достижения эффективного результата необходимо установить время нарастания и спада тока в положение "0".

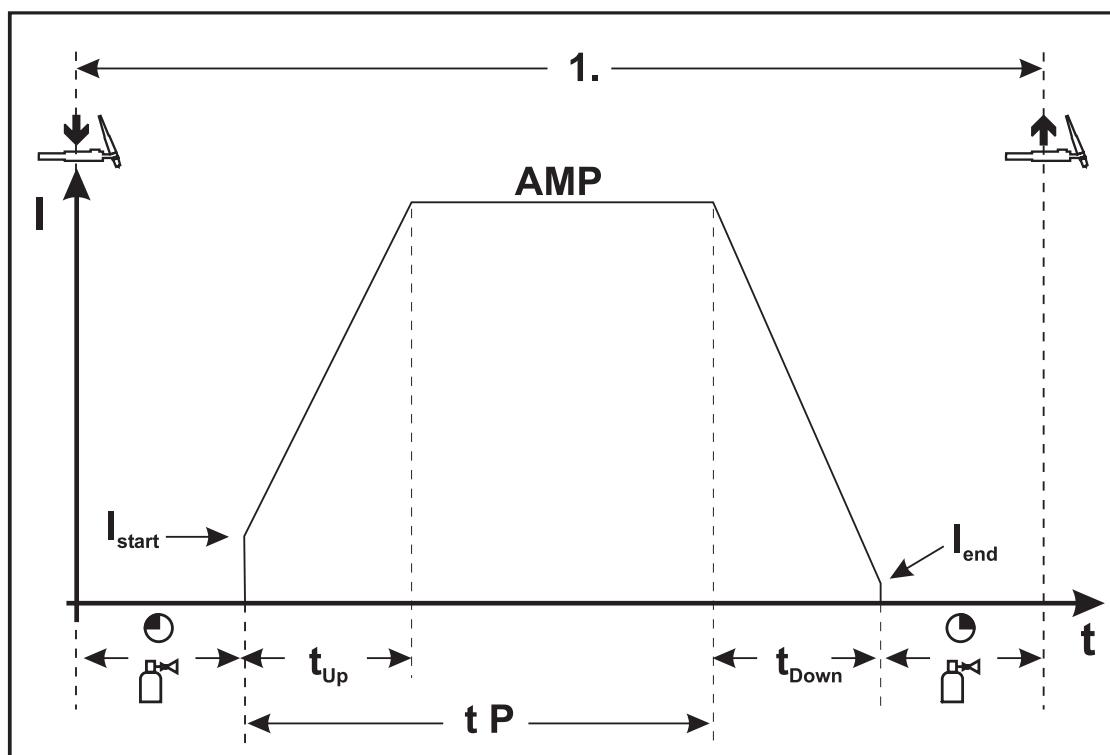


Рисунок 5-12

Порядок действий:

- Нажать и удерживать кнопку горелки.
- Начинается отсчет времени предварительной подачи газа.
- Генерируются высокочастотные разряды между электродом и заготовкой, дуга зажигается.
- Сварочный ток поступает и сразу достигает установленного значения стартового тока I_{start} .
- ВЧ-зажигание отключается.
- Сварочный ток в течение заданного времени нарастания увеличивается до величины основного сварочного тока A .

УКАЗАНИЕ

Процесс завершается по истечении заданного времени *spotArc* или при преждевременном отпускании кнопки горелки.

5.6.11.5 Spotmatic

Дуга зажигается полностью автоматически без нажатия кнопки горелки, а только в результате прикосновения конца электрода к заготовке. Полностью воспроизводимые точки прихваток можно задать без вольфрамовых включений.

УКАЗАНИЕ



Эту функцию следует активировать перед использованием, см. главу "Дополнительные настройки".



Выбор и настройка осуществляются так же, как в режиме spotArc (см. главу ВИГ-spotArc).

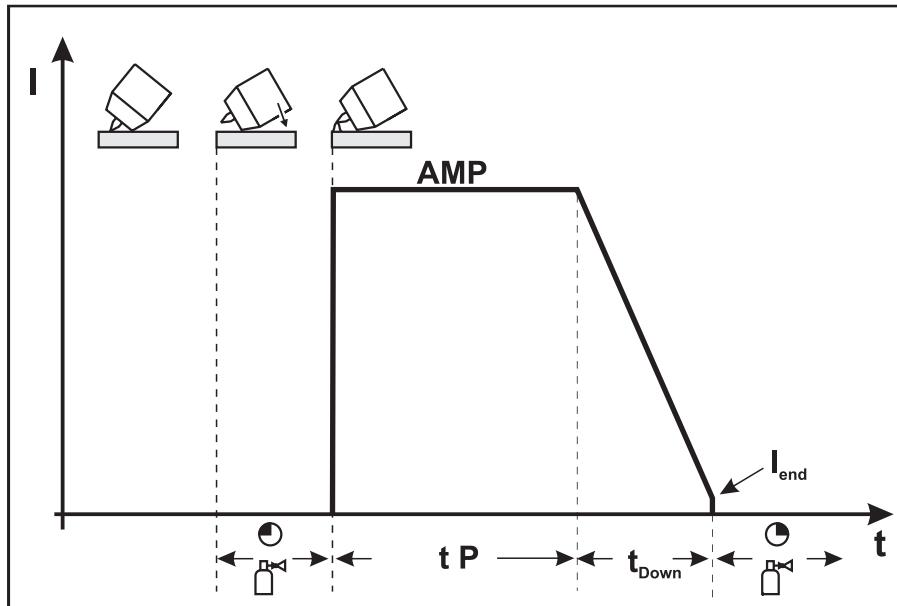


Рисунок 5-13

Порядок действий

В качестве примера показан процесс с использованием высокочастотного зажигания. Однако зажигание дуги с использованием Liftarc также возможно (см. главу «Зажигание дуги»).

- Для активации функции необходимо один раз нажать первую кнопку горелки. Сигнальная лампочка spotArc начинает быстро мигать. Теперь пользователь должен начать процесс сварки в течение 30 с.
- Осторожно установите газовое сопло горелки и наконечник вольфрамового электрода на заготовку.
- Наклоните горелку над газовым соплом горелки так, чтобы расстояние между наконечником электрода и заготовкой составляло около 23 мм.

Защитный газ подается с настроенным временем предварительной подачи.

Дуга зажигается и подается предварительно настроенный сварочный ток.

Фаза основного тока завершается по истечении настроенного времени SpotArc.

Сварочный ток в течение настроенного времени спада тока снижается до уровня конечного тока.

Время продувки газом после окончания сварки истекает и процесс сварки заканчивается.

Повторная установка сварочной горелки с наконечником электрода инициирует следующий процесс сварки.

5.6.12 Импульсный режим, циклограммы

УКАЗАНИЕ



Циклограммы в импульсном режиме в основном ведут себя как и при обычной сварке, однако во время фазы основного сварочного тока происходит попеременное переключение через определенные интервалы между импульсным током и током паузы.

5.6.12.1 2-тактный режим импульсной сварки ВИГ

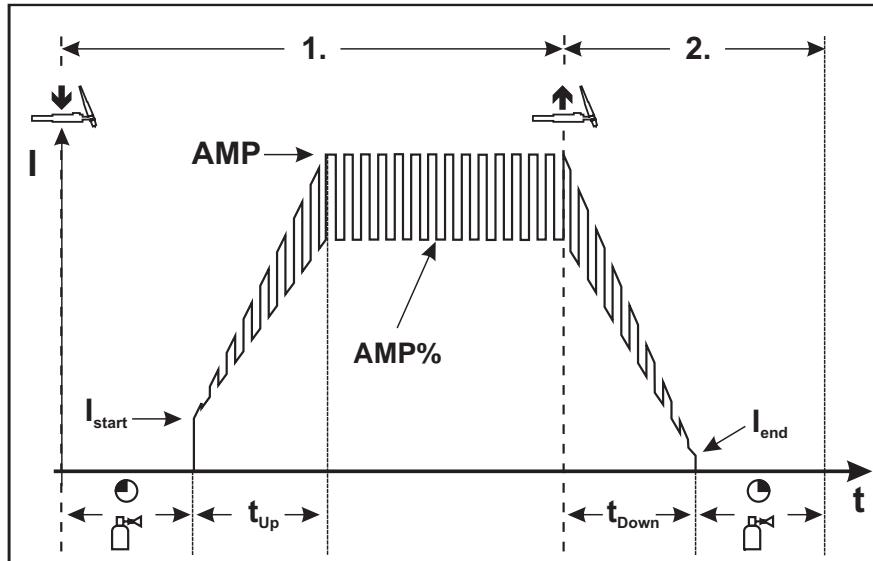


Рисунок 5-14

5.6.12.2 4-тактный режим импульсной сварки ВИГ

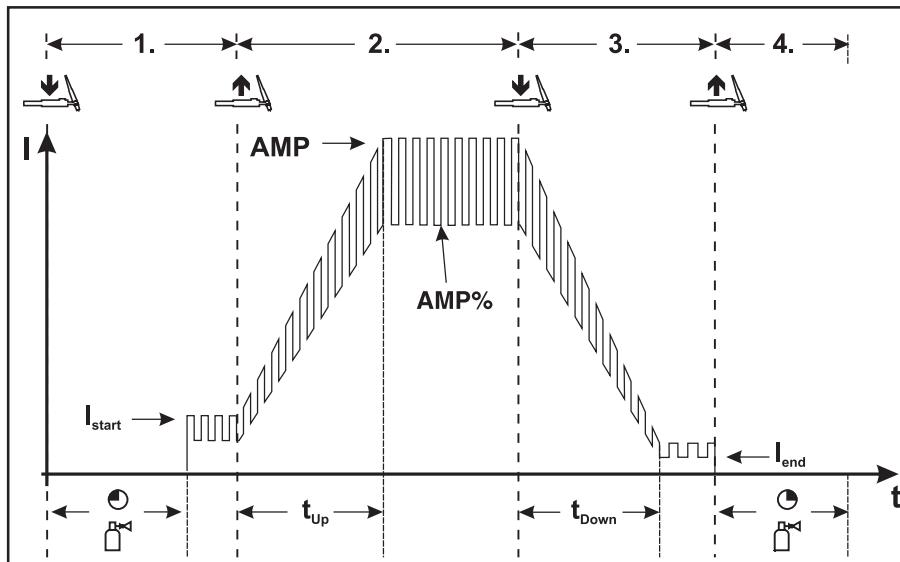


Рисунок 5-15

5.6.13 Варианты импульсной сварки

УКАЗАНИЕ



Сварочные аппараты оборудованы импульсным генератором.
В импульсном режиме выполняется попеременное переключение между импульсным (основным) током и током паузы (уменьшенным током).

5.6.13.1 Импульсный режим (Термический импульсный)

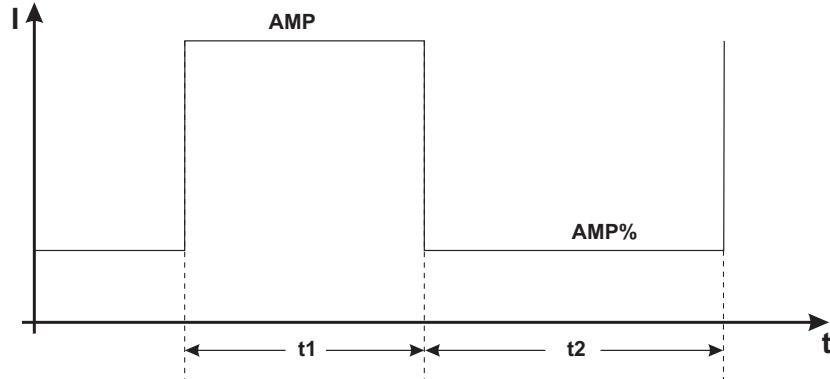


Рисунок 5-16

| Элементы управления | Действие | Результат |
|----------------------|----------|---|
| | n x | Выбор функции Импульсная сварка ВИГ sec Сигнальная лампа горит зеленым цветом kHz |
| | n x | Выбор длительности импульса "t1" Горит светодиод "Длительность импульса" (см. главу Циклографма) |
| | | Настройка длительности импульса "t1" |
| | n x | Выбор длительности паузы "t2" Горит светодиод "Длительность паузы" (см. главу Циклографма) |
| | | Настройка времени паузы "t2" |

5.6.13.2 Импульсный кГц (металлургический импульсный)

Режим Импульсный кГц (Металлургический импульсный) использует возникающее вследствие высокого тока давление плазмы (давление дуги), с которым достигается укороченная дуга с более концентрированным нагревом. Частота может плавно регулироваться в диапазоне от 50 Гц до 15 кГц, а баланс импульсов – от 1 до 99%. В отличие от термического импульсного режима значения времени фронта импульса выпадают.

УКАЗАНИЕ



Импульсная сварка выполняется даже во время фаз нарастания и спада сварочного тока!

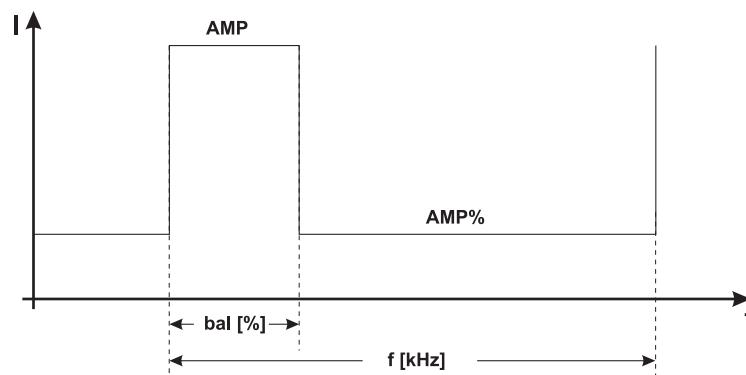


Рисунок 5-17

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|--|-------------|
| | | Выбор режима «Импульсный кГц» Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампа sec kHz не загорится красным цветом | - |
| | | Выбор Баланс % Диапазон регулирования: от 1 % до +99 % (шаг 1 %) | 50 |
| | | Выбор Частота Hz kHz Диапазон регулирования: от 50 Гц до 15 кГц (с шагом 0,01 кГц) | 0.50 |

5.6.13.3 Автоматика Импульсная

Режим Автоматика Импульсный применяется, в частности, при выполнении прихватывания и точечной сварки заготовок.


Благодаря частоте и балансу импульсов, зависящих от силы тока, в расплаве возникает вибрация, которая положительно сказывается на перекрываемости воздушного зазора. Необходимые параметры импульсов автоматически задаются с устройства управления аппарата.

| Элементы управления | Действие | Результат | |
|---------------------|----------|--|--|
| | | Выбор Автоматика Импульсная ВИГ Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампочка Automatic Автоматика Импульсная ВИГ не загорится | |

5.6.13.4 Импульсно-дуговая сварка переменным током

(Импульсы переменного тока с макс. 50 Гц)

Настройка: +

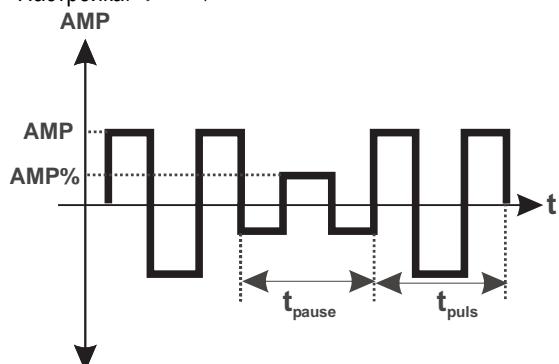

| | |
|--------------------|-------------------------|
| AMP | = ток импульса |
| AMP% | = ток паузы импульса |
| t _{puls} | = длительность импульса |
| t _{pause} | = время паузы импульса |

Рисунок 5-18

5.6.13.5 Специальная сварка переменным током

Применение: например, при приваривании толстых листов на тонкие листы.

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|--|
| | | Выбор ВИГ АС специальная Нажимать кнопку „Импульсная ВИГ“ до тех пор, пока сигнальная лампа горит |

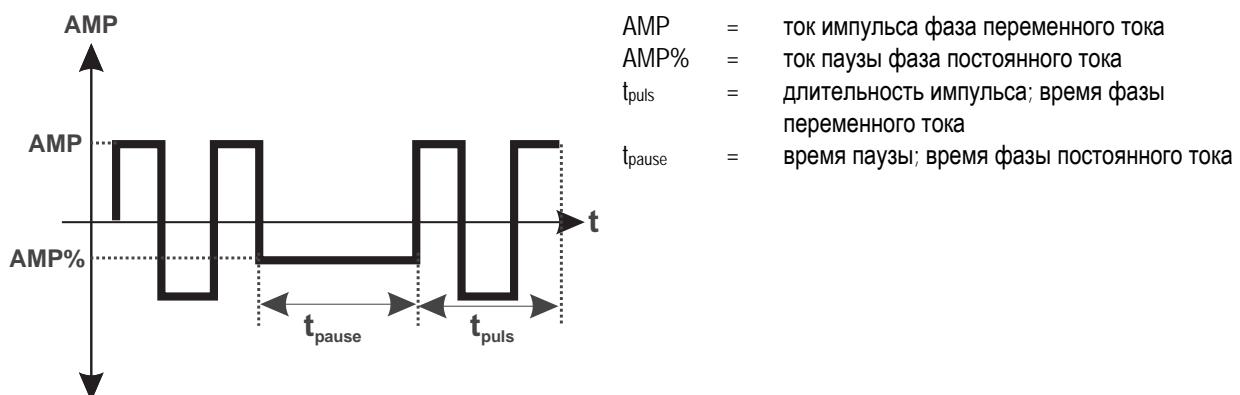


Рисунок 5-19

5.6.14 Сварка ВИГ- *activArc*

Метод EWM-*activArc*: благодаря динамичной системе регуляторов, в случае изменения расстояния между сварочной горелкой и расплавом, например, при ручной сварке, обеспечивается как можно более постоянная подаваемая мощность. Падение напряжения вследствие сокращения расстояния между горелкой и сварочной ванной компенсируется ростом тока (ампер на вольт - A/V), а также изменяется полярность. Это предотвращает приклеивание вольфрамового электрода в расплаве и снижает количество вольфрамовых включений. Полезно в первую очередь при сварке прихватками и точечной сварке.

| Орган управления | Действие | Результат | Индикация |
|------------------|----------|---|-----------|
| | | Выбор параметра <i>activArc</i> Нажимать до тех пор, пока индикатор <i>activArc</i> не начнёт мигать | - |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Включить параметр Выключить параметр | |

Настройка параметров

Параметр *activArc* (Регулировка) можно индивидуально настроить с учетом сварочного задания (толщины листа).

- Предварительная настройка: Выбор сварки ТИГ *activArc*
- Вход в меню (ENTER): Нажмите и удерживайте 3 с кнопку динамических параметров.
- Вход в меню (EXIT): Нажмите и удерживайте 3 с кнопку динамических параметров.

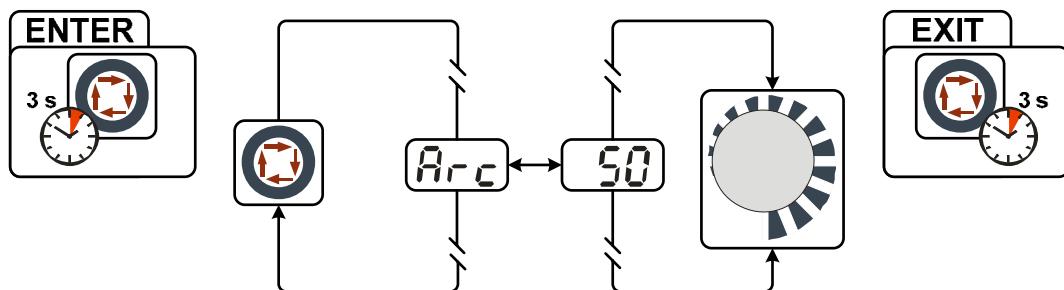


Рисунок 5-20

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Параметр <i>activArc</i> Параметр, настраиваемый дополнительно после активации сварки ВИГ <i>activArc</i> . |

5.6.15 Горелка (варианты управления)

Благодаря этому аппарату можно использовать различные виды горелок.

Функции и органы управления (например, кнопка горелки, тумблер или потенциометр) можно настроить индивидуально через режимы горелки.

Условные обозначения элементов управления:

| Символ | Описание |
|--------|---|
| | Нажмите кнопку горелки |
| | Кратковременно нажмите кнопку горелки |
| | Сначала кратковременно нажмите кнопку горелки, затем нажмите на более продолжительное время |

5.6.15.1 Кратковременное нажатие кнопки горелки (функция кратковременного нажатия)

УКАЗАНИЕ



Короткое нажатие кнопки горелки для изменения выполняемой функции.

Доступность функции короткого нажатия зависит от установленного режима горелки.

5.6.16 Установка режима горелки и скорости нарастания / спада тока

В распоряжении пользователя имеются наборы режимов 1-4 и 11-14. Режимы 11-14 содержат такие же функциональные возможности, как 1-4, но без функции короткого нажатия для уменьшенного тока.

Функциональные возможности отдельных режимов приведены в таблицах соответствующих типов горелок. Кроме того, во всех режимах сварочный процесс может включаться и выключаться с помощью кнопки горелки 1 (BRT 1).

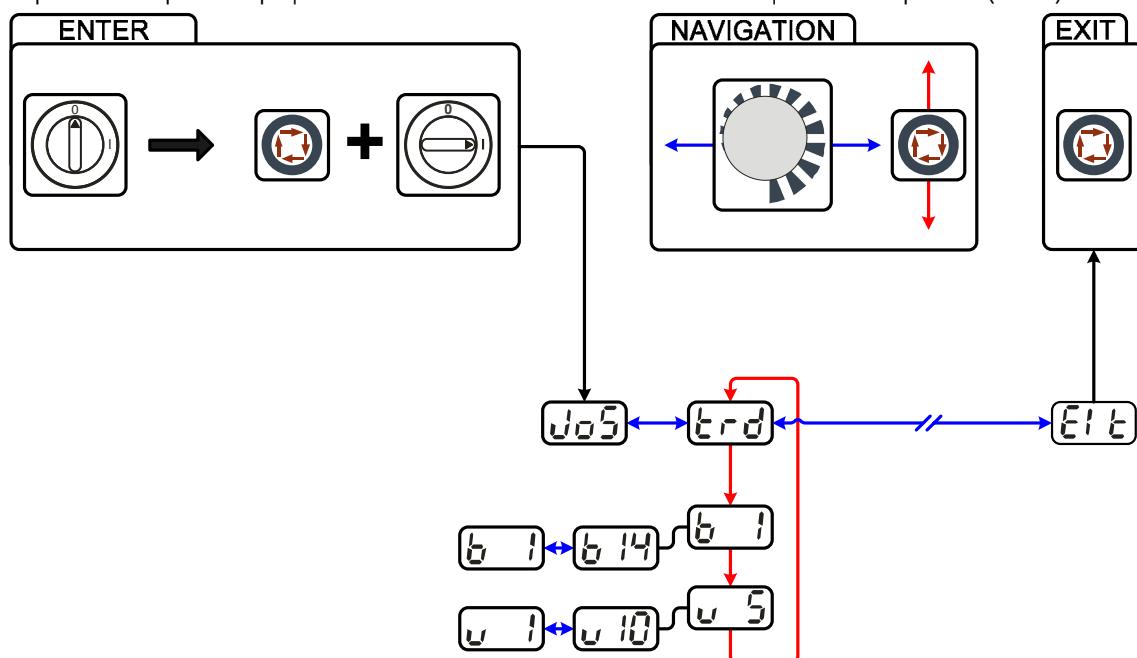


Рисунок 5-21

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-------------|---|
| Job5 | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| trd | Меню Конфигурация горелки Настройка функций сварочной горелки |
| b1 | Настройка режима горелки (заводская настройка 1) |
| u5 | Скорость роста/спада (недоступно в режимах 4 и 14) Увеличение значения = быстрое изменение тока Снизить значение = медленное изменение тока |
| Eit | Выйти из меню Выход (Exit) |

УКАЗАНИЕ

Для соответствующих типов горелок rationalны исключительно приведенные режимы.

5.6.16.1 Стандартная горелка ВИГ (5 контактов)












Стандартная горелка с одной кнопкой

| Рисунок | Органы управления | Условные обозначения |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| | | Кнопка 1 = Кнопка горелки 1 (Включение/выключение сварочного тока, уменьшение тока посредством функции кратковременного нажатия) |
| Функции | Режим | Органы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (с завода) | |
| Уменьшенный ток (4-тактный режим) | | |

Стандартная горелка с двумя кнопками

| Рисунок | Органы управления | Условные обозначения |
|---|-------------------|--|
| | | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки |
| Функции | Режим | Органы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (с завода) | |
| Уменьшенный ток | | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | | |
| Включение/выключение сварочного тока | 3 | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | | |
| Нарастание тока | | |
| Спад тока | | |

           Стандартная горелка с одним переключателем (перекидная клавиша, две кнопки горелки)

| Рисунок | Органы управления | Условные обозначения |
|---|---|---|
|  |  | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки |
| Функции | Режим | Органы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (с завода) |  |
| Уменьшенный ток | |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | |  |
| Включение/выключение сварочного тока | 2 |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | |  |
| Нарастание тока | |  |
| Спад тока | |  |
| Включение/выключение сварочного тока | 3 |  |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | |  |
| Нарастание тока | |  |
| Спад тока | |  |

5.6.16.2 Горелка для сварки ВИГ с функцией Up/Down (8 контактов)

Горелки с функцией Up/Down с одной кнопкой

| Рисунок | Устройства управления | Условные обозначения |
|--|----------------------------|---------------------------------------|
| | | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки |
| Функции | Режим | Устройства управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (завод. уста- новка) | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | | |
| Плавное повышение сварочного тока (функция нарастания) | | |
| Плавное понижение сварочного тока (функция снижения) | | |
| Включение/выключение сварочного тока | 2 | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | | |
| Включение/выключение сварочного тока | 4 | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | | |

Горелки с функцией Up/Down с двумя кнопками

| Рисунок | Устройства управления | Условные обозначения | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки (левая) Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки (правая) | |
| Функции | | Режим | Устройства управления |
| Включение/выключение сварочного тока | | 1 (завод. уста- новка) | |
| Уменьшенный ток | | | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) / (4-тактный режим) | | | |
| Плавное повышение сварочного тока (функция нарастания) | | | |
| Плавное понижение сварочного тока (функция снижения) | | 2 | |
| Включение/выключение сварочного тока | | | |
| Уменьшенный ток | | | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | | 4 | |
| Включение/выключение сварочного тока | | | |
| Уменьшенный ток | | | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | | | |

5.6.16.3 Горелка с потенциометром (8 контактов)

УКАЗАНИЕ



Сварочный аппарат должен быть настроен для работы с горелкой с потенциометром (см. раздел «Конфигурация горелки ВИГ с потенциометром».)

Горелка с потенциометром с одной кнопкой

| Рисунок | Органы управления | условные обозначения | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| | | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки | | |
| Функции | | Режим | Органы управления | |
| Включение/выключение сварочного тока | | 3 | BRT 1 | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | | | BRT 1 | |
| Плавное повышение сварочного тока | | | | |
| Плавное понижение сварочного тока | | | | |

Горелка с потенциометром и двумя кнопками

| Рисунок | Органы управления | условные обозначения | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | Кнопка 1 = Кнопка 1 сварочной горелки Кнопка 2 = Кнопка 2 сварочной горелки | | |
| Функции | | Режим | Органы управления | |
| Включение/выключение сварочного тока | | 3 | BRT 1 | |
| Уменьшенный ток | | | BRT 1 - BRT 2 | |
| Уменьшенный ток (режим кратковременного нажатия) | | | BRT 1 | |
| Плавное повышение сварочного тока | | | | |
| Плавное понижение сварочного тока | | | | |

5.6.16.4 Горелка RETOX TIG (12-контактная)

УКАЗАНИЕ



Для применения с горелками данного типа сварочный аппарат должен быть дополнительно оборудован 12-контактной розеткой "ON 12POL RETOX TIG"!

| Рисунок | Элементы управления | Условные обозначения |
|--|------------------------------|--|
| | | BRT = Кнопка горелки |
| Функции | Режим | Элементы управления |
| Включение/выключение сварочного тока | 1 (заводские настройки) | Кнопка горелки 1 |
| Уменьшенный ток | | Кнопка горелки 2 |
| Уменьшенный ток (функция кратковременного нажатия) | | Кратковременно нажать кнопку 1 горелки |
| Повышение сварочного тока (функция нарастания) | | Кнопка горелки 3 |
| Понижение сварочного тока (функция снижения) | Кнопка горелки 4 | |
| Включение/выключение сварочного тока | 2 | Кнопка горелки 1 |
| Уменьшенный ток | | Кнопка горелки 2 |
| Уменьшенный ток (функция кратковременного нажатия) | | Кратковременно нажать кнопку 1 горелки |
| Увеличить номер задания | | Кнопка горелки 3 |
| Уменьшить номер задания | Кнопка горелки 4 | |
| Включение/выключение сварочного тока | 3 | Кнопка горелки 1 |
| Уменьшенный ток | | Кнопка горелки 2 |
| Уменьшенный ток (функция кратковременного нажатия) | | Кратковременно нажать кнопку 1 горелки |
| Повышение сварочного тока (функция нарастания) | | Кнопка горелки 3 |
| Понижение сварочного тока (функция снижения) | Кнопка горелки 4 | |
| Переключение между функцией Up/Down (увеличение/уменьшение сварочного тока) и функцией переключения заданий. | 4 | Кратковременно нажать кнопку 2 горелки |
| Увеличить номер задания | | Кнопка горелки 3 |
| Уменьшить номер задания | | Кнопка горелки 4 |

5.7 Ручная сварка стержневыми электродами

⚠ ОСТОРОЖНО



Опасность сдавливания и ожога!

При удалении отработавших или вставке новых электродов:

- Выключите аппарат с помощью главного выключателя;
- Наденьте специальные защитные перчатки;
- Пользуйтесь щипцами с изолированными ручками для удаления отработавших электродов или для перемещения свариваемого изделия и
- Электрододержатель следует всегда откладывать на изолирующую подкладку!



Подключение защитного газа!

При ручной сварке место подключения защитного газа (присоединительный ниппель G $\frac{1}{4}$ ") находится под напряжением холостого хода.

- Установить желтый изоляционный колпачок на присоединительный ниппель G $\frac{1}{4}$ " (защита от электрического напряжения и загрязнения).

5.7.1 Подключение электрододержателя и кабеля массы

УКАЗАНИЕ



При выборе полярности руководствуйтесь указаниями фирмы-изготовителя электродов, приведенными на упаковке электродов.

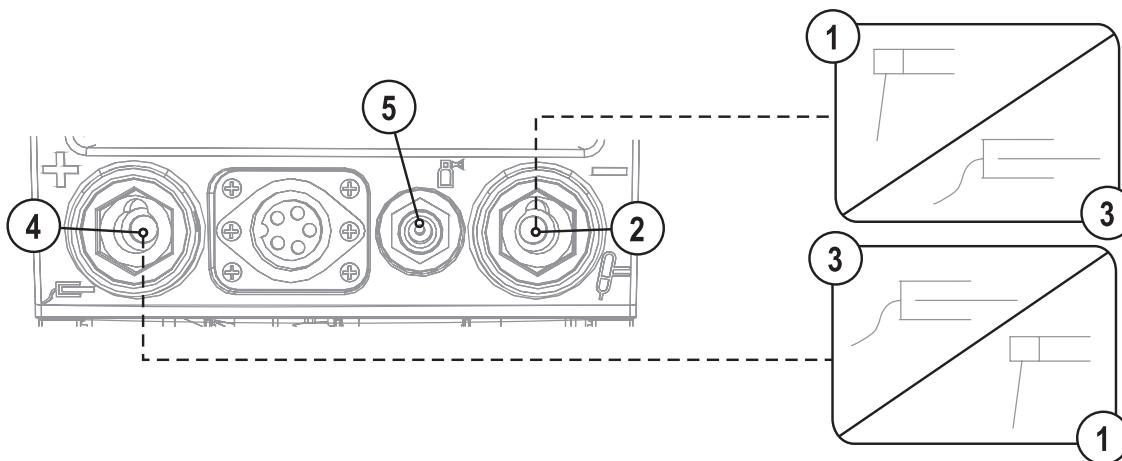


Рисунок 5-22

| Поз. | Символ | Описание |
|------|--------|--|
| 1 | | Электрододержатель |
| 2 | | Розетка, сварочный ток «-» Подключение кабеля массы или электрододержателя |
| 3 | | Заготовка |
| 4 | | Гнездо, сварочный ток "+" Подсоединение электрододержателя или кабеля массы |
| 5 | | Соединительный штуцер G1/4", подключение защитного газа |

- Вставить штекер кабеля электрододержателя или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.
- Вставить штекер кабеля массы или в гнездо сварочного тока „+“ или „-“ и закрепить поворотом вправо.


5.7.2 Выбор сварочного задания

| Элементы управления | Действие | Результат |
|---------------------|----------|---|
| | | Выбор ручной сварки стержневыми электродами Сигнальная лампочка горит зеленым цветом. |
| | | Настройка сварочного тока. |

5.7.3 Автоматическое устройство «Горячий старт»

Устройство «Горячий старт» обеспечивает надёжное зажигание дуги, благодаря кратковременному повышению сварочного тока во время возбуждения дуги.

- a) = Время горячего старта
- b) = Ток горячего старта
- I = Сварочный ток
- t = Время

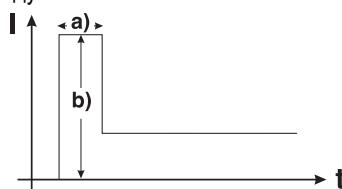


5.7.3.1 Ток горячего старта

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|---|-----------|
| | | Выбор параметра сварки – тока горячего старта: Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор тока горячего старта AMP%. | |
| | | Настройка тока горячего старта. Настройка осуществляется изготовителем в процентном соотношении к избранному основному току. Чтобы установить абсолютные значения тока горячего старта см. раздел «Дополнительные настройки» | |

5.7.3.2 Время горячего старта

| Элементы управления | Действие | Результат | Индикация |
|---------------------|----------|--|-----------|
| | | Выбор параметра сварки – времени горячего старта: Нажимать до тех пор, пока не загорится индикатор времени горячего старта sec. | |
| | | Настроить время горячего старта. | |

5.7.4 Устройство Antistick

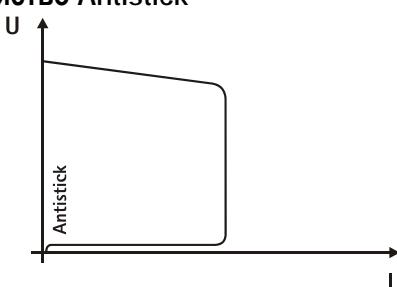

Устройство Antistick предотвращает прокаливание электрода.

Если, несмотря на наличие устройства форсажа дуги Arcforcing, электрод пригорает к изделию, аппарат автоматически, в течение примерно 1 сек, переключается на минимальный ток, чтобы не допустить прокаливания электрода. Необходимо проверить и откорректировать настроенное значение сварочного тока!


5.8 Устройства дистанционного управления

УКАЗАНИЕ



Питание дистанционных регуляторов осуществляется через специальный 19-контактный разъем.


5.8.1 Ручной дистанционный регулятор RTG1 19-контактный

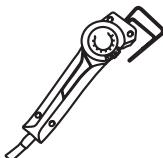

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0 до 100 %) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.


5.8.2 Ручное устройство дистанционного управления RT1 19POL

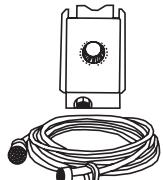

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.

5.8.3 Педаль дистанционного управления RTF1 19POL

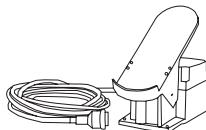

Функции

- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Старт/стоп процесса сварки (ВИГ)

Сварка ActivArc- невозможна в сочетании с ножным дистанционным регулятором RTF 1.

5.8.4 Ручное устройство дистанционного управления RTP1 19POL



Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный / Нормальный
- Время импульса, точки и паузы имеет плавную регулировку.

5.8.5 Ручное устройство дистанционного управления RTP2 19POL



Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Плавная регулировка сварочного тока (от 0% до 100%) в зависимости от предварительно выбранного основного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный / Нормальный
- Бесступенчатая регулировка частоты и времени точечной сварки.
- Грубая настройка тактовой частоты.
- Соотношения импульс-паузы (баланс) регулируется в диапазоне 10-90%.

5.8.6 Ручное устройство дистанционного управления RTP3 19POL



Функции

- ВИГ/ручная сварка.
- Бесступенчатая регулировка сварочного тока (от 0% до 10%) в зависимости от предварительно выбранного главного тока сварочного аппарата.
- Импульсный / Точечный SpotArc / Нормальный
- Бесступенчатая регулировка частоты и времени точечной сварки.
- Грубая настройка тактовой частоты.
- Регулировка соотношения импульсов и пауз (баланс) от 10% до 90%.

5.9 Интерфейсы для автоматизации

5.9.1 Разъем для подключения дистанционного устройства, 19 контактов

ОСТОРОЖНО



Повреждение аппарата в результате неправильного соединения!
Неподходящие кабели управления или неправильная настройка входящих и исходящих сигналов могут привести к повреждению аппарата.

- Применяйте только экранированные кабели управления!
- Если аппарат эксплуатируется от сетевого напряжения, соединение должно осуществляться через подходящий буферный усилитель!
- Чтобы регулировать основной или уменьшенный ток с помощью управляющего напряжения, необходимо включить соответствующие входы (см. раздел "Активация заданного значения управляющего напряжения").

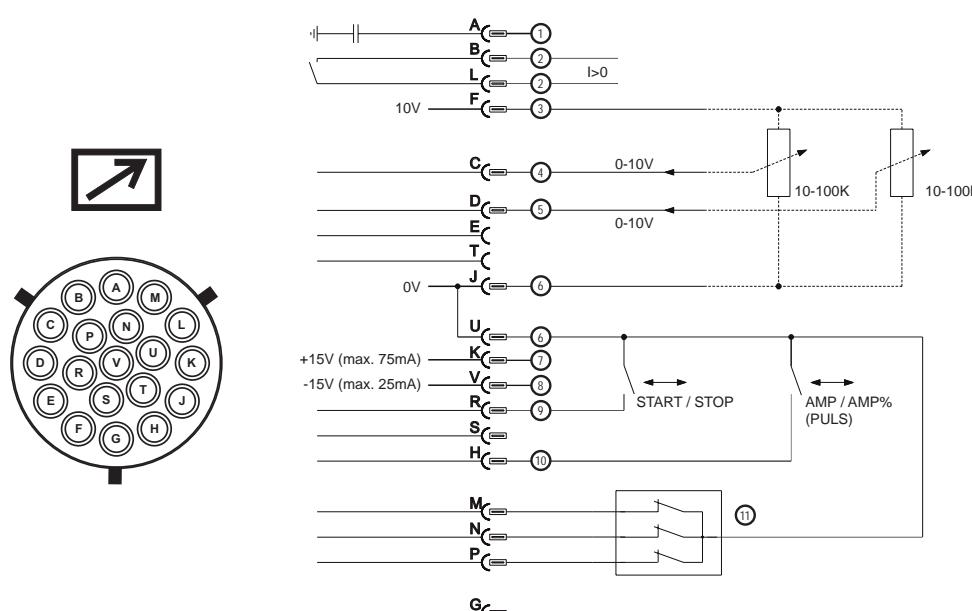


Рисунок 5-23

| Поз. | Контакт | Форма сигнала | Обозначение |
|------|---------|---------------|--|
| 1 | A | Выход | Подключение экрана кабеля (PE) |
| 2 | B/L | Выход | Сигнал прохождения тока $I>0$, беспотенциальный (макс. +15 В/100 мА) |
| 3 | F | Выход | Опорное напряжение для потенциометра 10 В (макс. 10 мА) |
| 4 | C | Вход | Заданное значение управляющего напряжения для основного тока, 0-10 В ($0 \text{ В} = I_{\min}/10 \text{ В} = I_{\max}$) |
| 5 | D | Вход | Заданное значение управляющего напряжения для уменьшенного тока, 0-10 В ($0 \text{ В} = I_{\min}/10 \text{ В} = I_{\max}$) |
| 6 | J/U | Выход | Опорный потенциал, 0 В |
| 7 | K | Выход | Напряжение питания +15 В, макс. 75 мА |
| 8 | V | Выход | Напряжение питания -15 В, макс. 25 мА |
| 9 | R | Вход | Старт/стоп сварочного тока |
| 10 | H | Вход | Переключение основного или уменьшенного сварочного тока (пульсирование) |
| 11 | M/N | Вход | Активация заданного значения управляющего напряжения Для активации внешнего заданного значения управляющего напряжения для основного или уменьшенного тока сигналы M и N следует установить на опорный потенциал 0 В. |

5.10 Дополнительные настройки

УКАЗАНИЕ



ENTER (вход в меню)

- Выключить аппарат с помощью главного выключателя
- Удерживая кнопку "Кнопка Переключение индикации/Номер JOB", снова включить аппарат.

NAVIGATION (навигация в меню)

- Выбор параметров осуществляется путем нажатия кнопки "Параметры сварки".
- Для настройки или изменения параметров следует поворачивать ручку потенциометра "Настройка параметров сварки".

EXIT (выход из меню)

- Выбрать пункт меню "Exit".
- Нажать кнопку "Параметры сварки" (настройки принимаются, аппарат переходит в состояние готовности к работе).

5.10.1 Конфигурация горелки ВИГ с потенциометром



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током после выключения!

Работы на открытом аппарате могут привести к травмам с летальным исходом!

Во время работы конденсаторы, находящиеся в аппарате, заряжаются электрическим напряжением. Это напряжение присутствует еще до 4 минут после извлечения сетевой вилки из розетки.

1. Выключите аппарат.
2. Извлеките сетевую вилку из розетки.
3. Подождите минимум 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

ОСТОРОЖНО



Проверка!

Перед повторным вводом в эксплуатацию должны обязательно проводиться осмотр и эксплуатационные испытания согласно стандарту IEC / DIN EN 60974-4, "Оборудование для электродуговой сварки – осмотр и эксплуатационные испытания".

- Подробные указания приводятся в стандартном руководстве по эксплуатации сварочного аппарата.

При подсоединении горелки с потенциометром внутри сварочного аппарата на плате T200/1 следует извлечь перемычку JP1.

| Конфигурация сварочной горелки | Настройка |
|---|---|
| Подготовлена для стандартной сварочной горелки для сварки ТИГ или горелки с функцией нарастания и спада тока (Up-Down) (заводская настройка) | <input checked="" type="checkbox"/> JP1 |
| Выполнена подготовка для использования горелки с потенциометром | <input type="checkbox"/> JP1 |

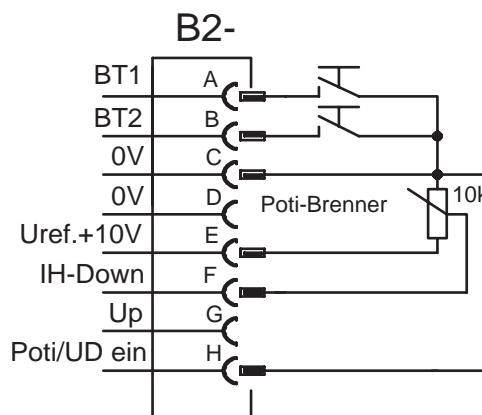


Рисунок 5-24

УКАЗАНИЕ

При использовании горелки этого типа сварочный аппарат следует настроить на режим 3, см. главу «Установка режима горелки и скорости нарастания/спада тока».

5.10.2 Проверка функционирования вентиляторов аппарата

Вентилятор аппарата можно включить на устройстве управления и, таким образом, проверить правильность его работы.

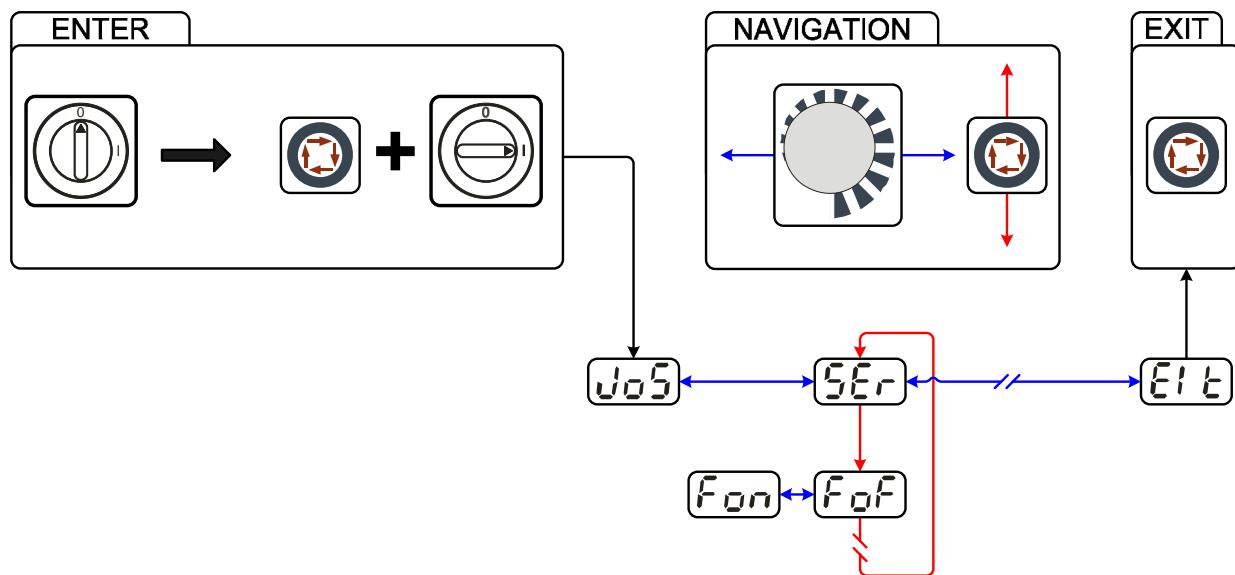


Рисунок 5-25

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-------------|---|
| JobS | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| Ser | Меню Сервис Сервисные настройки |
| Elt | Выйти из меню Выход (Exit) |
| Fof | Проверка функционирования вентиляторов аппарата Вентиляторы аппарата выключены |
| Fon | Проверка функционирования вентиляторов аппарата Вентиляторы аппарата включены |

5.10.3 Ограничение потребляемого тока (10 A)

УКАЗАНИЕ

 Функция работает только в 230-й серии аппаратов.

Если согласно национальным предписаниям розетка оснащается сетевым предохранителем на 10 A, может понадобиться снизить ограничение сетевого тока для сварочного аппарата до 10 A, чтобы избежать срабатывания предохранителя. Таким образом, ограничивается максимальная потребляемая мощность сварочного аппарата. При ограничении до 10 A максимальной мощности сварки достичь невозможно.

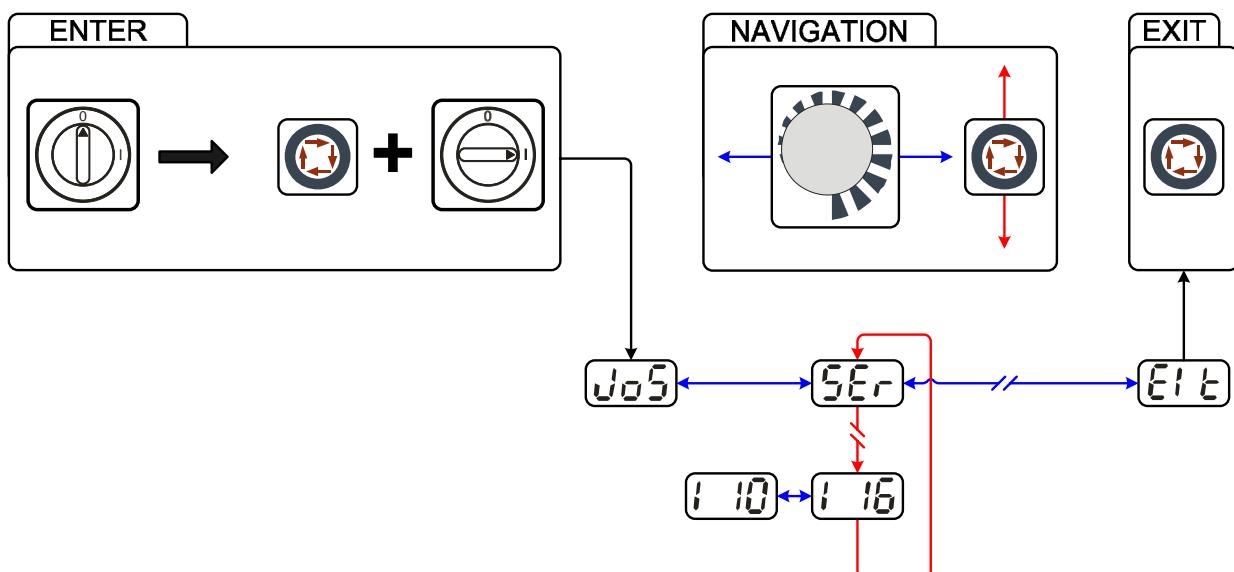


Рисунок 5-26

| Индикация | Настройка/Выбор |
|---|--|
|  | Меню Блокировка ЈОВ Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
|  | Меню Сервис Сервисные настройки |
|  | Выйти из меню Выход (Exit) |
|  | Ограничение потребляемого тока Сетевой ток ограничивается значением 16 A |
|  | Ограничение потребляемого тока Сетевой ток ограничивается значением 10 A |

5.10.4 Защита параметров сварки от несанкционированного доступа

Для защиты от несанкционированного или случайного изменения параметров сварки возможна блокировка устройства управления с помощью программного ключа (3-значного кода аппарата).

При активной блокировке доступа можно изменить только следующие параметры:

- сварочный ток (в предопределенном диапазоне);
- переключение индикации;
- переключение параметров сварки (JOBs).

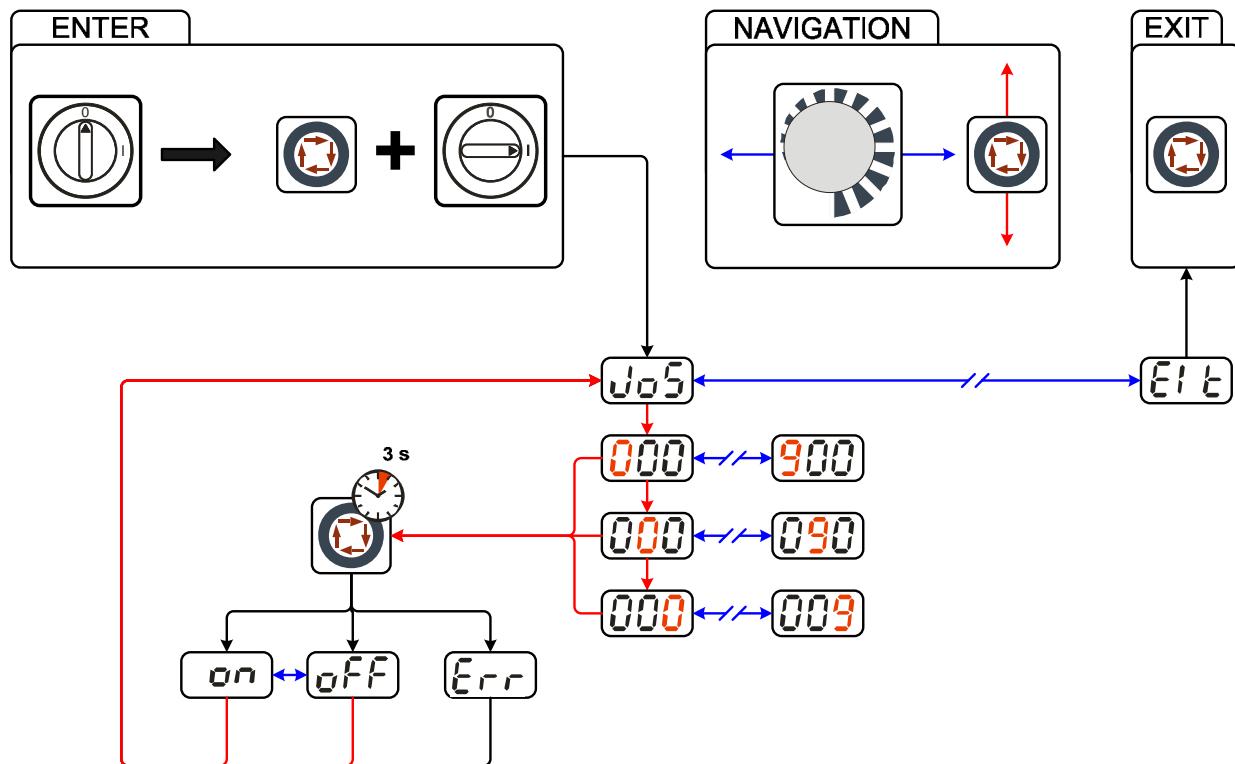


Рисунок 5-27

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-------------|---|
| Job | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| Exit | Выход из меню Выход (Exit) |
| Err | Неисправность Сообщение о неисправности после ввода неправильного кода аппарата |
| 000 | Код аппарата Запрос на ввод трехзначного кода аппарата (от 000 до 999) пользователем |
| off | Выключение Выключение функции аппарата |
| on | Включение Включение функции аппарата |

5.10.4.1 Изменение трехзначного кода аппарата

В этом меню можно изменить 3-значный код аппарата.

После ввода и подтверждения старого кода можно задать новый код.

Правильный код аппарата нужен для активации или деактивации блокировки доступа!

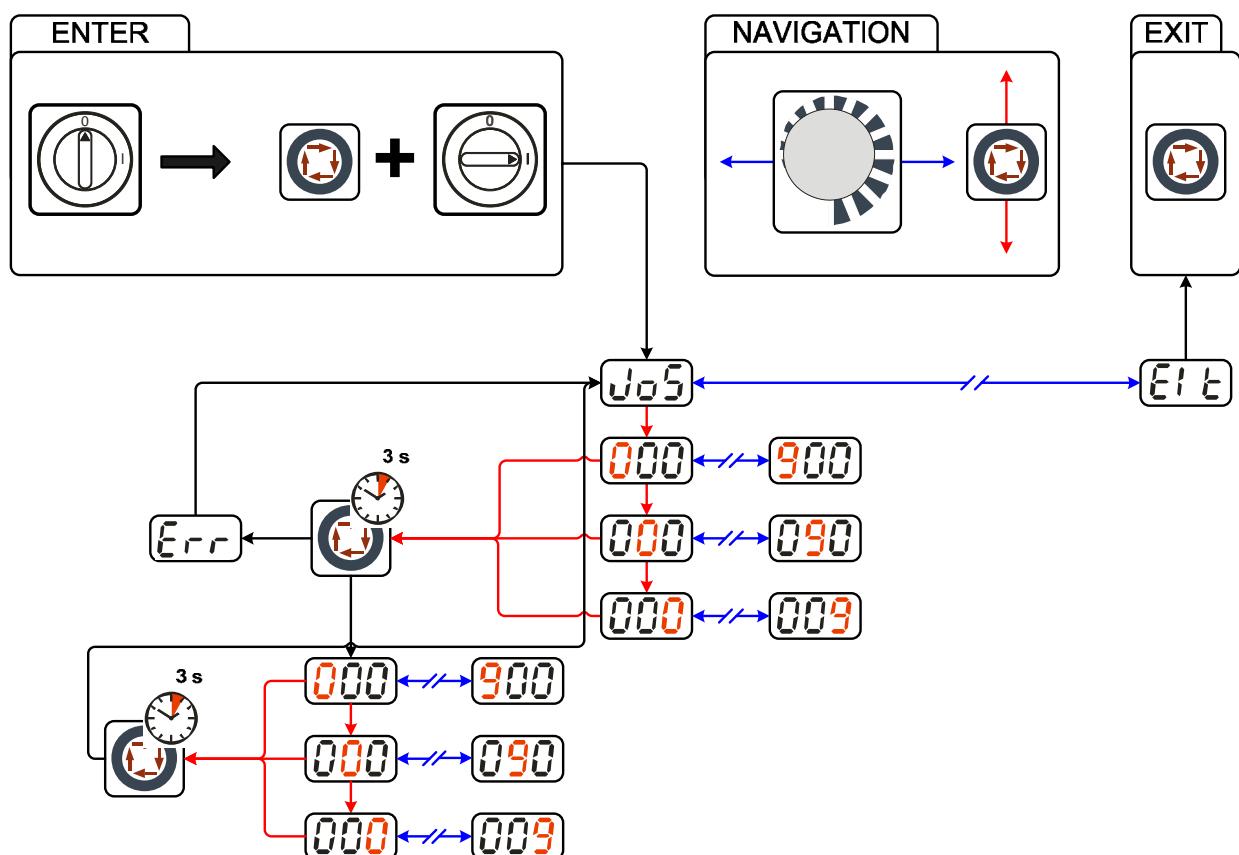


Рисунок 5-28

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-------------|--|
| Job | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| cod | Код аппарата Подтверждение старого кода аппарата / ввода нового кода аппарата |
| 000 | Код аппарата Запрос на ввод трехзначного кода аппарата (от 000 до 999) пользователем |
| Err | Неисправность Сообщение о неисправности после ввода неправильного кода аппарата |
| New | Новый код аппарата <ul style="list-style-type: none"> Код аппарата введен правильно Запрос на ввод нового кода аппарата |
| Exit | Выйти из меню Выход (Exit) |

5.10.5 Настройка сварочного тока (абсолютное или процентное значение)

Сварочные токи - стартовый, уменьшенный, конечный и горячего старта - можно настраивать в процентном соотношении (заводская настройка) или в виде абсолютных значений.

При настройке вывода абсолютных значений тока в дополнение к сигнальной лампочке "AMP%" также светится сигнальная лампочка основного тока "AMP". При выводе значений тока в процентном соотношении горит только соответствующая сигнальная лампочка "AMP%".

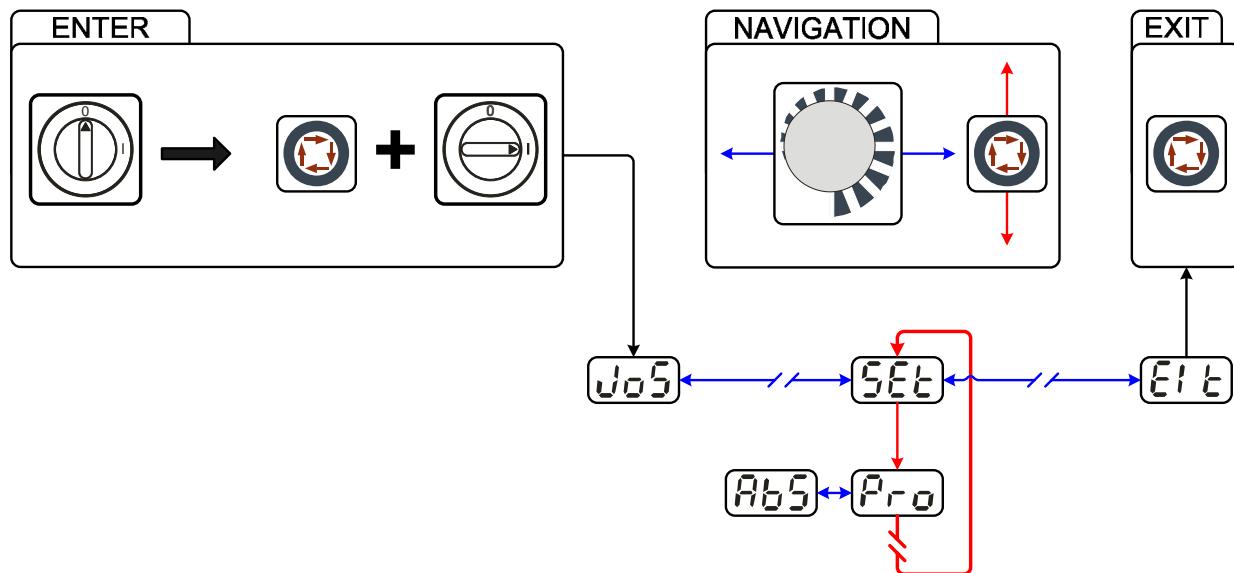


Рисунок 5-29

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-------------|---|
| Job | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| SEE | Настройки Настройки функций аппарата и индикации параметров |
| Pro | Индикация сварочного тока в процентах Индикация сварочных токов в процентах в зависимости от настройки основного тока (AMP). Например: настройка основного тока на 120 А и уменьшенного тока на 50% даёт фактический уменьшенный ток 60 А. |
| Abs | Отображение абсолютного значения сварочного тока Представление абсолютных значений всех сварочных токов в амперах |
| Exit | Выйти из меню Выход (Exit) |

5.10.6 Выбор полярности сварочного тока во время фазы зажигания

Выбор полярности сварочного тока во время фазы зажигания до стабилизации дуги. Через несколько миллисекунд всегда происходит переключение на полярность DC (постоянного тока).

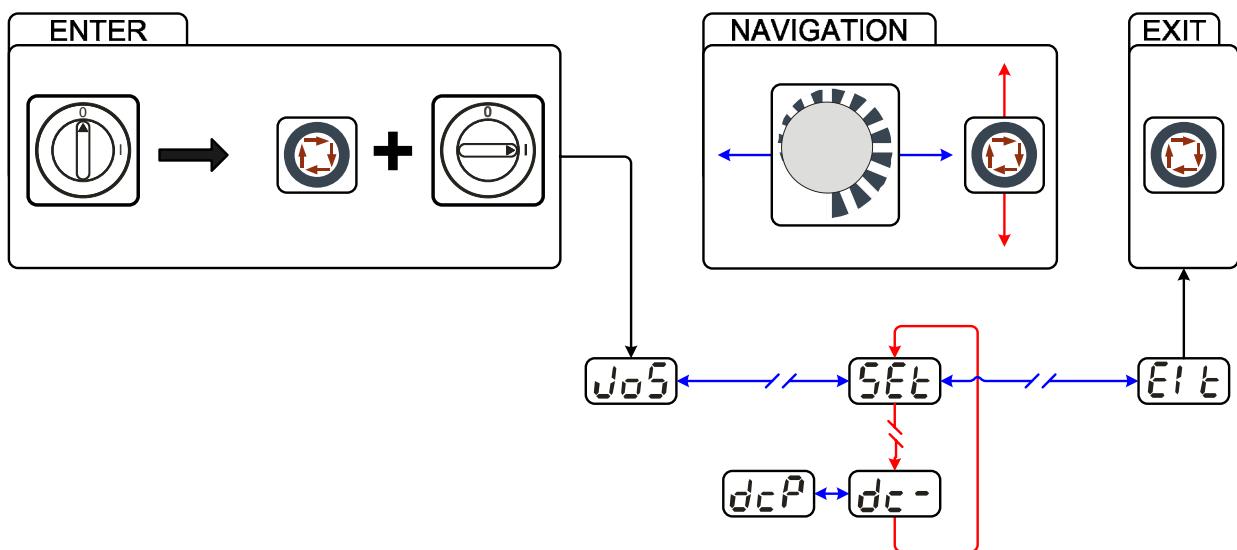


Рисунок 5-30

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-------------|---|
| Job | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| Set | Настройки Настройки функций аппарата и индикации параметров |
| dc - | Отрицательная полярность сварочного тока во время фазы зажигания |
| dcP | Положительная полярность сварочного тока во время фазы зажигания |
| Exit | Выйти из меню Выход (Exit) |

5.10.7 Spotmatic — зажигание дуги без нажатия кнопки горелки

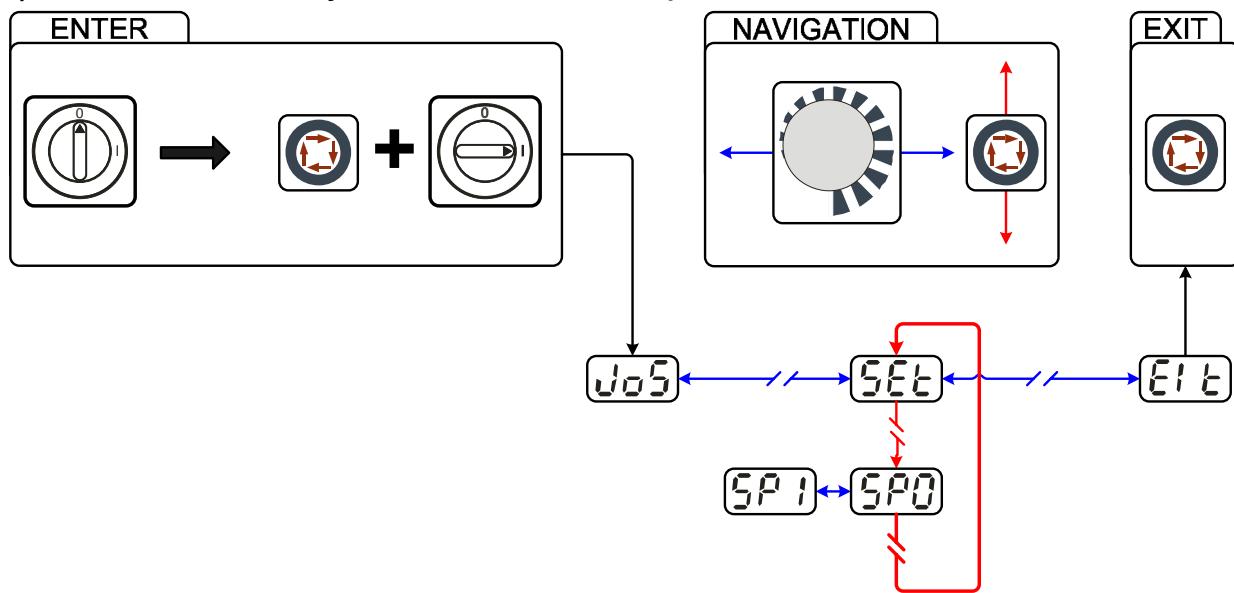


Рисунок 5-31

| Индикация | Настройка/Выбор |
|------------|---|
| J05 | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| SP0 | Spotmatic Функция выключена |
| SP1 | Spotmatic Функция включена |
| ELt | Выйти из меню Выход (Exit) |

6 Техническое обслуживание, уход и утилизация

ОПАСНОСТЬ



Опасность травмирования в результате поражения электрическим током!

Чистка аппаратов, не отключенных от сети, может привести к серьезным травмам!

- Гарантированно отключить аппарат от сети.
- Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!
- Подождите 4 минуты, пока не разрядятся конденсаторы!

6.1 Общее

Настоящий аппарат практически не требует технического обслуживания в пределах указанных параметров окружающей среды и при нормальных рабочих условиях, также он требует минимум ухода.

Для обеспечения безупречного функционирования сварочного аппарата необходимо выполнять некоторые работы. К ним относятся описанные ниже регулярная чистка и проверка, периодичность которых зависит от степени загрязнения окружающей среды и длительности эксплуатации сварочного аппарата.

6.2 Работы по техническому обслуживанию, интервалы

6.2.1 Ежедневные работы по техобслуживанию

- Кабель подключения к сети и его устройство для разгрузки натяжения и крепления
- Кабели сварочного тока (проверить на прочность посадки и фиксацию)
- Газовые шланги и их переключающие устройства (электромагнитный клапан)
- Контрольные, сигнальные, защитные и исполнительные устройства (Проверка функционирования)
- Прочее, общее состояние

6.2.2 Ежемесячные работы по техобслуживанию

- Повреждение корпуса (передняя, задняя и боковые стенки)
- Элементы, предназначенные для транспортировки (ремень, ремы-болты, ручка)
- Переключатели, командоаппараты, устройства аварийного выключения, устройство понижения напряжения, сигнальные и контрольные лампочки

6.2.3 Ежегодная проверка (осмотр и проверка во время эксплуатации)

УКАЗАНИЕ



Проверку сварочного аппарата должен выполнять только дееспособный квалифицированный персонал.

Дееспособный специалист – это специалист, который, опираясь на свое образование, знания и опыт, в состоянии распознать возможные опасности и их последствия при проверке источников сварочного тока, а также в состоянии предпринять соответствующие меры обеспечения безопасности.



Дополнительные сведения содержатся в прилагаемых дополнениях «Данные о приборе и о компании, техническое обслуживание и проверка, гарантия»!

Необходимо выполнять регулярную проверку согласно стандарту IEC 60974-4 «Регулярный осмотр и проверка». Наряду с упомянутыми здесь предписаниями касательно проверок следует соблюдать и соответствующее национальное законодательство.

6.3 Работы по техническому обслуживанию



ОПАСНОСТЬ



Ни в коем случае не выполнять неквалифицированный ремонт и модификации!

Во избежание травмирования персонала и повреждения аппарата ремонт или модификация аппарата должны выполняться только квалифицированным, обученным персоналом!

При несанкционированных действиях гарантия теряет силу!

- Ремонт поручать обученным лицам (квалифицированному персоналу)!

Ремонт и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным и авторизованным персоналом, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются. По всем вопросам технического обслуживания следует обращаться в специализированное торговое предприятие, в котором был приобретен аппарат. Возврат аппарата в оговоренных случаях может производиться только через это предприятие. Для замены используйте только фирменные запасные детали. При заказе запасных деталей необходимо указывать тип аппарата, серийный номер и номер изделия, типовое обозначение и номер запасной детали.

6.4 Утилизация изделия

УКАЗАНИЕ



Правильная утилизация!

Аппарат изготовлен из ценных материалов, которые можно превратить в сырье путем вторичной переработки; он также содержит электронные узлы, подлежащие ликвидации.

- Не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами!
- Соблюдайте официальные предписания по утилизации!



6.4.1 Декларация производителя для конечного пользователя

- Согласно европейским положениям (директива 2002/96/EG Европейского парламента и совета от 27.1.2003) использованные электрические и электронные приборы не должны передаваться на пункты приема несортированных отходов. Они должны собираться по отдельности. Символ мусорного бака на колесах указывает на необходимости раздельного сбора отходов.
Такой прибор должен передаваться для утилизации или для повторного использования на предусмотренные для этого пункты раздельного сбора отходов.
- В Германии согласно закону (закон о сбыте, возврате и экологически безвредной утилизации электрических и электронных приборов (ElektroG) от 16.3.2005) устаревший прибор должен быть передан на специальный пункт сбора, отделенный от пункта сбора несортированных отходов. Общественно-правовые организации по утилизации отходов (коммуны) оборудуют для этого пункты сбора, в которых устаревшие приборы бесплатно изымаются из частных хозяйств.
- Информация о возврате или сборе устаревших приборов передается в ответственные органы городского или коммунального управления.
- Фирма EWM принимает участие в разрешенной системе утилизации и вторичного использования и зарегистрирована в реестре устаревших электроприборов (EAR) под номером WEEE DE 57686922.
- Кроме того, на территории Европы возможен возврат аппаратов партнерам фирмы EWM по сбыту.

6.5 Соблюдение требований RoHS

Мы, фирма EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, настоящим подтверждаем, что все поставленным нами Вам изделия, на которые распространяется действие директивы RoHS, соответствуют требованиям RoHS (Директива 2002/95/EG).

7 Устранение неполадок

Все изделия проходят жесткий производственный и выходной контроль. Если, несмотря на это, в работе изделия возникают какие-либо неисправности, проверьте его в соответствии с представленным ниже списком. Если проверка не приведет к восстановлению работоспособности изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному дилеру.

7.1 Контрольный список по устранению неисправностей

УКАЗАНИЕ



Основным условием безупречной работы является применение оборудования аппарата, подходящего к используемому материалу и газу!

| Экспликация | Символ | Описание |
|-------------|--------|---------------------------|
| | ✗ | Ошибка / Причина |
| | ☒ | Устранение неисправностей |

Неисправности

- ✓ Сигнальные лампочки блока управления аппарата не работают после включения
 - ☒ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ✓ отсутствует сварочная мощность
 - ☒ Выход фазы из строя > проверить подключение к сети (предохранители)
- ✓ различные параметры не настраиваются
 - ☒ Уровень ввода заблокирован, выключить блокировку доступа (см. главы «Защита параметров сварки от несанкционированного доступа»)
- ✓ Проблемы с соединением
 - ☒ Подсоединить кабели управления или проверить правильность прокладки.

Зажигание дуги отсутствует

- ✓ Неправильная настройка вида зажигания.
 - ☒ Перевести переключатель видов зажигания в положение «ВЧ-зажигание».

Плохое зажигание дуги

- ✓ Включения материала в вольфрамовом электроде из-за контакта с присадочным материалом или заготовкой
 - ☒ Подшлифовать или заменить вольфрамовый электрод
- ✓ Плохая передача тока при зажигании
 - ☒ Проверить настройку, выбранную с помощью ручки потенциометра «Диаметр вольфрамового электрода/оптимизация зажигания» и при необходимости увеличить (для увеличения затрат энергии на зажигание).

Перегрев сварочной горелки

- ✓ Ослабленные соединения для подачи сварочного тока
 - ☒ Затянуть соединения, ведущие к источнику тока, со стороны горелки и/или к заготовке
 - ☒ Надежно привинтить токовый наконечник
- ✓ Перегрузка
 - ☒ Проверить и откорректировать настройку сварочного тока
 - ☒ Использовать более мощную сварочную горелку

Неспокойная дуга

- ✓ Включения материала в вольфрамовом электроде из-за контакта с присадочным материалом или заготовкой
 - ✗ Подшлифовать или заменить вольфрамовый электрод
- ✓ Несовместимые настройки параметров
 - ✗ Проверить настройки, при необходимости исправить

Порообразование

- ✓ Неполноценная газовая среда или вообще ее отсутствие
 - ✗ Проверить настройку расхода защитного газа и при необходимости заменить баллон защитного газа
 - ✗ Закрыть место сварки защитными стенками (сквозняк влияет на результаты сварки)
 - ✗ Использовать газовый диффузор при обработке алюминия и высоколегированной стали
- ✓ Неподходящее или изношенное оборудование сварочной горелки
 - ✗ Проверить размер газового сопла и при необходимости заменить
- ✓ Конденсат (водород) в газовом шланге
 - ✗ Продуть пакет шлангов газом или заменить

7.2 Неполадки аппарата (сообщения о неисправностях)

УКАЗАНИЕ

 При возникновении ошибки сварочного аппарата загорается сигнальная лампочка общей неисправности, и на дисплее устройства управления появляется код ошибки (см. таблицу). В случае неисправности аппарата силовой блок отключается.

- Неисправности аппарата следует документировать и в случае необходимости передавать обслуживающему персоналу.

| Сообщение о неисправности | Возможная причина | Устранение неисправности |
|---------------------------|---|---|
| E1 | Недостаточное количество охлаждающей жидкости Отображается только при подключенном охлаждающем модуле. | Убедитесь, что может быть создано достаточное давление воды. (например, долейте воду) |
| E2 | Отклонение температуры | Подождать, пока аппарат остывает. |
| E3 | Неисправность электроники | Выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. |
| E4 | См. "E3" | См. "E3" |
| E5 | См. "E3" | См. "E3" |
| E6 | Ошибка измерения напряжения. | Выключить аппарат, положить горелку на изолированную поверхность и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию |
| E7 | Ошибка измерения тока. | Выключить аппарат, положить горелку на изолированную поверхность и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию |
| E8 | Неисправность в блоке питания системы управления или перегрев сварочного трансформатора. | Подождать, пока аппарат остывает. При повторном возникновении неисправности выключить аппарат, а затем снова включить. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. |
| E9 | Пониженное напряжение | Выключить аппарат и проверить напряжение в сети |
| E10 | Перенапряжение во вторичном контуре | Выключить и снова включить аппарат. Если неисправность не устранена, обратиться к специалисту по техническому обслуживанию. |
| E11 | Перенапряжение | Выключить аппарат и проверить напряжение в сети |

7.3 Восстановление заводских настроек параметров сварки

УКАЗАНИЕ



Все параметры сварки, сохраненные заказчиком, заменяются заводскими настройками.

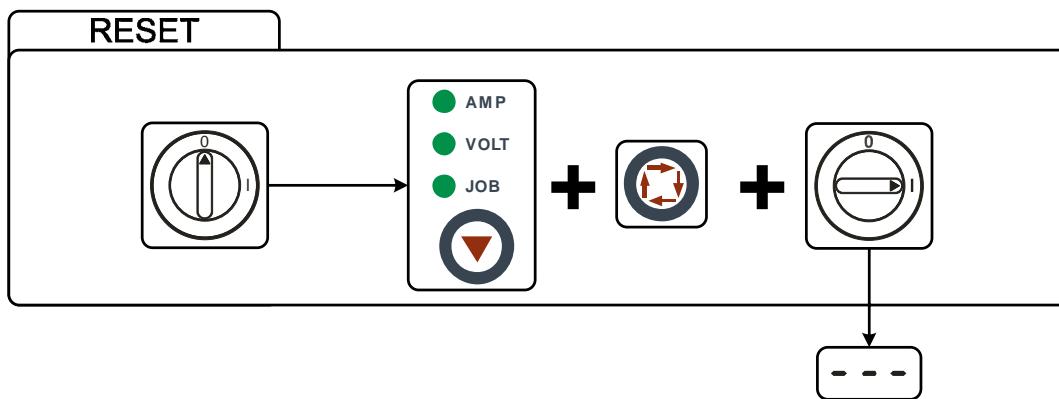


Рисунок 7-1

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Подтверждение ввода Применяется значение, заданное пользователем, кнопка (кнопки) снова разблокируется. |

7.3.1 Индикация версии программы управления аппаратом

УКАЗАНИЕ



Запрос версии программного обеспечения предназначен исключительно для предоставления сведений авторизованному обслуживающему персоналу!

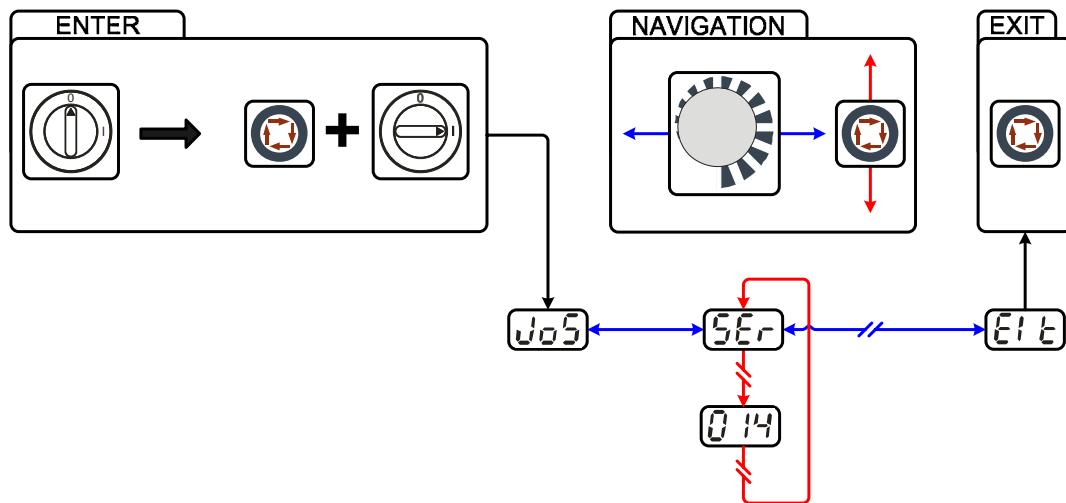


Рисунок 7-2

| Индикация | Настройка/Выбор |
|-----------|---|
| | Меню Блокировка JOB Защита параметров сварки от несанкционированного доступа |
| | Меню Сервис Сервисные настройки |
| | Выйти из меню Выход (Exit) |
| | Версия программного обеспечения устройства управления Индикация версии (например, 014 = версия 14) |

8 Технические характеристики

УКАЗАНИЕ



Данные производительности и гарантия действительны только при использовании оригинальных запчастей и изнашивающихся деталей!

8.1 Tetrix 230 AC/DC

| Диапазон регулирования | ТИГ | Ручная сварка |
|---|---|-----------------|
| Сварочный ток | | |
| DC | 3 A-230 A | 5-180 A |
| AC (переменный / постоянный ток) | 5 A-230 A | 5-180 A |
| Сварочное напряжение | 10,1 В - 19,2 В | 20,2 В - 27,2 В |
| Продолжительность включения (ПВ) при температуре 25 °C | | |
| 40% ПВ | 230 A | - |
| 45% ПВ | - | 180 A |
| 60% ПВ | 180 A | 160 A |
| 100% ПВ | 150 A | 140 A |
| Продолжительность включения (ПВ) при температуре 40 °C | | |
| 35% ПВ | 230 A | 180 A |
| 60% ПВ | 160 A | 140 A |
| 100% ПВ | 130 A | 110 A |
| Рабочий цикл | 10 мин. (60% ПВ Δ 6 мин. сварка, 4 мин. пауза) | |
| Напряжение холостого хода (постоянный ток, DC) | 45 В | |
| Сетевое напряжение (допуски) | 1 x 230 В (от -40% до +15%) | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Сетевой предохранитель | 1 x 16 A (плавкий инерционный предохранитель) | |
| Подключение к электросети | H07RN-F3G2,5 | |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,2 кВА | 5,8 кВА |
| Рекомендуемая мощность генератора | 7,8 кВА | |
| COSφ | 1,0 | |
| Класс изоляции / класс защиты | F / IP 23 | |
| Температура окружающей среды | -20 °C до +40 °C | |
| Охлаждение аппарата | Вентилятор | |
| Охлаждение горелки | Газ или вода | |
| Кабель массы | 35 мм ² | |
| Габариты, Д x Ш x В | 600 x 205 x 415 мм | |
| Вес | 24 кг | |
| Класс ЭМС | A | |
| Изготовлено согласно стандарту | IEC 60974-1, -3, -10 S / C € | |

9 Принадлежности

УКАЗАНИЕ

 Дополнительные компоненты, работа которых зависит от мощности аппарата, например, сварочные горелки, кабели массы, электрододержатели или промежуточные пакеты шлангов, можно приобрести у региональных дилеров.

9.1 Охлаждение сварочной горелки

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|------------|-------------------|------------------|
| cool40 U31 | Модуль охлаждения | 090-008593-00502 |

9.2 Транспортные тележки

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| Trolley 35-2 | Транспортная тележка | 090-008198-00000 |
| Trolley 38-2 E | Транспортная тележка, удлиненная база | 090-008270-00000 |

9.3 Опции

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|----------------------------|--|------------------|
| ON 12POL RETOX TIG 190/230 | Опция: Дополнительное 12-контактное гнездо подключения горелки | 092-002519-00000 |
| ON FILTER TIG 190-270 | Опция для доработки: грязезащитный фильтр для впуска воздуха | 092-002551-00000 |

9.4 Устройство дистанционного управления и принадлежности

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|-----------------------|---|------------------|
| RTF1 19-КОНТАКТ. 5M | Ножной дистанционный регулятор сварочного тока с соединительным кабелем | 094-006680-00000 |
| RT1 19POL | Дистанционный регулятор тока | 090-008097-00000 |
| RTG1 19POL | Дистанционный регулятор, ток | 090-008106-00000 |
| RTP1 19POL | Дистанционный регулятор, точки / импульсы | 090-008098-00000 |
| RTP2 19POL | Дистанционный регулятор, точки / импульсы | 090-008099-00000 |
| RTP3 spotArc 19POL | Дистанционный регулятор spotArc, точки / импульсы | 090-008211-00000 |
| RA5 19POL 5M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00005 |
| RA10 19POL 10M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00010 |
| RA20 19POL 20M | Соединительный кабель, например, для дистанционного управления | 092-001470-00020 |
| RV5M19 19-КОНТАКТ. 5M | Удлинительный кабель | 092-000857-00000 |

9.5 Общие принадлежности

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|--------------------|--|------------------|
| ADAP SCHUKO/16ACEE | Контакт заземления / штекер CEE16A | 092-000812-00000 |
| DM2 16L/MIN | Расходомер редуктора | 094-001980-00000 |
| DM1 32L/MIN | Редуктор давления | 094-000009-00000 |
| GH 2X1/4" 2M | Газовый шланг | 094-000010-00001 |
| ADAP 8-5 POL | Переходник с 8-ми на 5-контактный разъем | 092-000940-00000 |
| ADAP1 G1/4-G1/8 | Резьбовой переходник с G1/4 на G1/8 | 094-001650-00000 |



9.6 Связь с компьютером

| Тип | Обозначение | Номер изделия |
|---------------------|---|------------------|
| PC300.Net | Комплект компьютерных программ PC300.Net по определению сварочных параметров, включая кабель и интерфейс SECINT X10 USB | 090-008265-00000 |
| CD PC300.Net update | Обновление программного обеспечения для PC300.Net на CD-ROM | 092-008172-00001 |

10 Приложение А

10.1 Обзор представительств EWM

Headquarters

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technology centre

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Forststr. 7-13
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Production, Sales and Service

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Germany
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING AUTOMATION GmbH

Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. · Germany
Tel: +49 37421 20-300 · Fax: -318
www.ewm-group.com/automation · automation@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING s.r.o.

Tr. 9, kvetna 718 / 31
407 53 Jiříkov · Czech Republic
Tel: +420 412 358-551 · Fax: -504
www.ewm-group.com/cz · info.cz@ewm-group.com

Sales and Service Germany

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Lindenstraße 1a
38723 Seesen-Rhüden · Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-seesen@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik-Handels-GmbH

Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-group.com/handel · nl-koeln@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING GmbH

In der Florinskau 14-16
56218 Mülheim-Kärlich · Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-muelheim@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik-Handels-GmbH

Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-group.com/handel · nl-siegen@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Vertriebs- und Technologiezentrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel: +49 6201 84557-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/handel · nl-weinheim@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Rittergasse 1
89143 Blaubeuren · Tel: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-group.com/handel · nl-ulm@ewm-group.com

EWM Schweißtechnik Handels GmbH

Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-group.com/handel · nl-ulm@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING AUTOMATION GmbH

Steinfeldstrasse 15
90425 Nürnberg · Tel: +49 911 3841-727 · Fax: -728
www.ewm-group.com/automation · automation-nl-nuernberg@ewm-group.com

Sales and Service International

EWM HIGTEC WELDING GmbH

Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Austria · Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-group.com/at · info.at@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106

256 01 Benešov u Prahy · Czech Republic
Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712
www.ewm-group.com/cz · sales.cz@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING UK Ltd.

Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Great Britain
Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-group.com/uk · info.uk@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING FZCO / Regional Office Middle East
LOB 21 G 16 · P.O. Box 262851

Jebel Ali Free Zone · Dubai, UAE · United Arab Emirates
Tel: +971 48870-322 · Fax: -323
www.ewm-group.com/me · info.me@ewm-group.com

EWM HIGTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · People's Republic of China
Tel: +86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com

