

ООО "Научно-производственное предприятие "ФЕБ"



**ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ИСТОЧНИК
«Лидер-180Р»**

Паспорт
МАТУ.683154.053 ПС

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Содержание

1. ВИДЫ ОПАСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	8
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	9
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	9
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	10
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	12
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	12
8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	14
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	14
10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.....	15
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	18
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	18
14. СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ.....	19
15. РЕМОНТ.....	20
16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ ПОСЛЕ РЕМОНТА.....	21

1. Виды опасных воздействий и меры предосторожности.



Эксплуатация источника и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту могут представлять опасность для жизни и здоровья человека! Следует соблюдать меры предосторожности от следующих видов воздействий: электрическое и магнитное поле, удар электрическим током, излучение сварочной дуги, дыма, газов и искр от сварки.



Электрическое и магнитное поле может быть опасно!

Электромагнитное поле, образованное протеканием электрического тока по проводникам, существует вокруг сварочных кабелей и источника.

Электромагнитные поля могут влиять на работу электронного стимулятора сердца. Воздействие электромагнитных полей на организм человека во время сварки, до конца не изучено и может негативно сказаться на его здоровье.

Для уменьшения воздействия электромагнитного поля при выполнении сварочных работ необходимо следовать следующим инструкциям:

- располагайте сварочный кабель и кабель заземления параллельно, как можно ближе друг к другу. Если возможно, свяжите их;
- не обматывайте сварочный кабель вокруг себя;
- никогда не стойте между сварочным кабелем и кабелем заземления. Соедините кабель заземления с изделием, как можно ближе к тому месту, где будет производиться сварка;
- не располагайте работающий источник в непосредственной близости от людей.



Удар электрическим током смертельно опасен!

При включении источника сварочные цепи находятся под напряжением. Не прикасайтесь к ним голыми руками и другими частями тела. Будьте осторожны, если Ваша одежда влажная или мокрая. Для изоляции рук, рекомендуется надевать сухие перчатки без отверстий.

Изолируйте себя от сварочных цепей, используя сухую подкладку. Убедитесь, что изоляция достаточного размера, чтобы закрыть всю поверхность физического контакта с изделием и землей.

Если сварка производится в потенциально опасных условиях, таких как: в местах с повышенной влажностью или (и) в мокрой одежде; на металлических конструкциях, металлических полах, решетках, лесах; в неудобном положении: сидя, на коленях или лежа; если существует высокий риск неизбежного или случайного контакта с изделием или цепью заземления; в дополнение к обычным мерам предосторожности убедитесь, что Ваш сварочный источник имеет ограничение напряжения холостого хода ниже 42 В для постоянного напряжения.

Всегда проверяйте надежность соединения кабеля заземления со свариваемым изделием. Расстояние между присоединением кабеля и зоной сварки должно быть минимальным.

Обязательно заземляйте свариваемое изделие с помощью общего контура заземления.

Содержите в чистоте держатель электрода, зажим заземления, сварочный кабель и сам сварочный аппарат. В случае повреждения изоляции немедленно замените ее.

Не опускайте электрод в воду для охлаждения.

Никогда одновременно не прикасайтесь к различным частям, находящимся под электрическим потенциалом. Например: напряжение между держателями электродов, подсоединенных к различным сварочным аппаратам, может равняться сумме напряжений холостого хода обоих аппаратов.

При высотных работах, используйте ремни безопасности для страховки от падения при электрошоке.

Излучение сварочной дуги опасно!



Используйте защитную маску с соответствующим фильтром и накладками для защиты лица и глаз от искр и лучей сварочной дуги. Маска и линзы должны соответствовать требованиям стандартов безопасности.

Используйте удобную одежду, изготовленную из негорючего материала, которая защитит вас при сварке.

Для защиты окружающих Вас людей используйте непрозрачный и невоспламеняющийся экран. Предупредите окружающих, что нельзя смотреть на сварочную дугу и допускать попадания лучей от сварочной дуги и брызг металла на незащищенные участки кожи.



Дым и газы опасны для здоровья!

В процессе сварки выделяются дым, газы и пары, вредные для здоровья. Избегайте попадания дыма, газов и паров в дыхательные пути. В процессе сварки держите голову в стороне от дыма. Включайте вентиляцию на необходимую мощность и вытяжку непосредственно над сварочной дугой, так чтобы дым и газы не попадали в органы дыхания.

Если производится сварка электродами, требующими специальную вентиляцию, такими как:

- из нержавеющей стали;
- для наплавки твердых сплавов;
- из свинца, с содержанием кадмия;
- из других металлов, при сварке которыми выделяется высокотоксичный дым.

Держите механическую вытяжку как можно ближе к зоне сварки. В замкнутых пространствах или при проведении работ на открытом воздухе применяйте респиратор. Также будьте осторожны, при сварке оцинкованной стали.

Не производите сварку в местах, где присутствуют пары хлорированного углеводорода, являющиеся результатом операций обезжиривания, очистки, распыления. Высокая температура и излучение дуги могут вступить в реакцию с парами растворителя и образовать фосген, высокотоксичные газы, и другие вещества, опасные для здоровья.

Защитные газы, применяемые при дуговой сварке, могут вытеснять воздух и приводить к удушью. Всегда включайте вентиляцию на необходимую мощность, особенно в замкнутых пространствах для того, чтобы гарантировать, что воздух пригоден для дыхания и не опасен для здоровья человека.

Прочтите и усвойте инструкции производителя на оборудование, на расходные материалы, включая инструкции по безопасности, и следуйте мерам безопасности, принятым на вашем предприятии. Инструкции по безопасности предоставляются дистрибьюторами или производителями материалов и оборудования.



Искры от сварки могут быть причиной пожара или взрыва!

Переместите все легковоспламеняющиеся предметы как можно дальше от зоны сварки. Если это невозможно, накройте их для предотвращения попадания сварочных искр. Помните, что искры и горячие газы от сварки могут проходить в смежные помещения сквозь небольшие трещины и отверстия. Не проводите сварку вблизи гидравлических линий. Всегда держите наготове огнетушитель.

Если рядом с местом проведения сварочных работ применяются сжатые газы, то для предотвращения опасных ситуаций требуются специальные меры безопасности. Обратитесь к инструкции «Безопасность при сварке и резке» и инструкции по эксплуатации, используемого оборудования.

Во время перерыва или после завершения работ, удостоверьтесь, что сварочная цепь не касается ни изделия, ни земли. Случайный контакт может вызвать перегрев и стать причиной пожара.

Не нагревайте, не разрезайте, не производите сварочных работ с емкостями, баллонами или канистрами пока не примете меры по устранению остатков легковоспламеняющихся или токсичных испарений. Емкости могут стать причиной взрыва, даже если были промыты.

Выпустите содержимое канистр или других емкостей, перед тем как нагреть, резать, производить сварочные работы с ними. Они могут взорваться.

В процессе дуговой сварки возникают искры и брызги. Рекомендуется носить свободную, без масляных пятен защитную одежду, кожаные перчатки, толстую рубашку, брюки без отверстий, высокие сапоги и головной убор.

Подсоединяйте сварочные кабели как можно ближе к изделию. Сварочные кабели, соединенные с арматурой здания или с другими металлическими объектами, находящимися далеко от места сварки могут привести к протеканию сварочного тока через тросы лебедок, подъемных механизмов или через другие токопроводящие цепи. Это может привести к возникновению пожара или перегреву подъемно-транспортных механизмов, кабелей и, как следствие, выходу их из строя



Силовое электрооборудование.

Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию электрического оборудования отключите его от питающей сети. Линия питания должна иметь видимый разрыв: разъединенная вилка, выключенный рубильник, снятая плавкая вставка.

Устанавливайте оборудование в соответствии с руководством по эксплуатации, рекомендациями производителя и существующими стандартами. Надежно заземлите оборудование в соответствии с существующими стандартами и рекомендациями производителя.

2. Назначение.

Инверторный сварочный источник «Лидер-180Р», именуемый в дальнейшем «источник» является малогабаритным однофазным сварочным инверторным источником.

Источник может быть использован как на промышленных предприятиях, так и в личном пользовании граждан. Источник предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе углеродистых и легированных сталей электродами с различными видами металлургического покрытия диаметром от 1,6 до 5,0 мм.

Источник предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -30°C до +40°C и относительной влажности до 80% (вид климатического исполнения У3 по ГОСТ15150-69).

Источник защищён от попадания внутрь предметов диаметром более 12 мм, а также от дождя (класс защиты IP 23 по ГОСТ 14254-80).

Рабочие условия эксплуатации:

- отсутствие воздействия агрессивных сред, разрушающих изоляцию и элементы конструкции источника;
- отсутствие ударных воздействий.

После транспортирования или хранения источника при температуре ниже нуля, до начала эксплуатации источник необходимо выдержать в течение двух-трех часов при температуре не ниже плюс 10°C.

3. Технические характеристики.

Пределы регулирования сварочного тока, А	20-180
Диаметр штучного электрода, мм	1,6-5,00
Номинальный сварочный ток при температуре воздуха +25°C	
при ПН = 100%, А (цикл 5 мин.)	160 (28В)
при ПН= 60%, А (цикл 5 мин.)	180 (25В)
Напряжение холостого хода, В	100±5
Диапазон сетевого напряжения, В	140-250
Максимальная мощность, потребляемая от сети, кВт	5,4
Коэффициент полезного действия , не менее %	90
Степень защиты по ГОСТ 14254-80	IP23
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	305x140x190
Масса, кг	5,6
Средний срок службы, лет	5

4. Комплектность.

В комплект поставки входят:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| – Источник для дуговой сварки | 1 |
| – Паспорт | 1 |
| – Кабельные силовые разъёмы (клицы) | 2 |

Сварочные кабели поставляются предприятием изготовителем по отдельному заказу (вместо кабельных силовых разъёмов).

5. Устройство и принцип работы.

Основой источника является высокочастотный полупроводниковый преобразователь с быстродействующей системой автоматического регулирования, поддерживающий заданные выходные параметры аппарата. Так же источник устойчив к перепадам сетевого напряжения, и сохраняет работоспособность вплоть до напряжения питания ~140В.

Источник выполнен в металлическом корпусе, состоящем из каркаса с передней и задней панелями и съемным кожухом. Сверху кожуха пристегнут ремень для переноски источника.

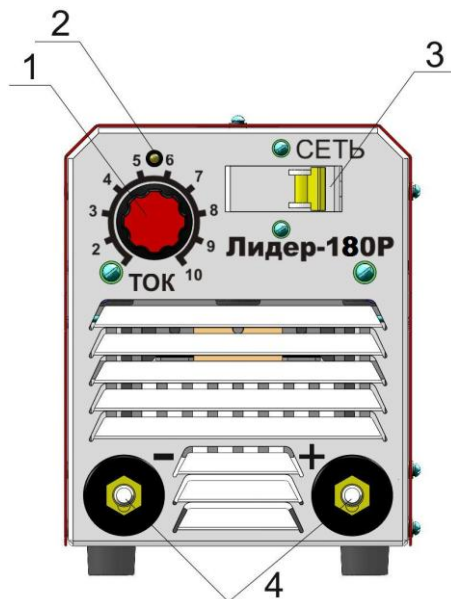


Рисунок 1 – Внешний вид источника

На передней панели (рисунок 1) источника размещены следующие элементы:

- 1 - Ручка для регулировки рабочего тока;
- 2 - индикатор «Сеть/Перегрев», загорается красным светом при перегреве источника;
- 3 - автоматический сетевой выключатель;
- 4 - гнезда «+» и «-» для подключения сварочных кабелей.

На задней панели аппарата расположена информационная шильда (рисунок 2).



Рисунок 2 – информационная шильда

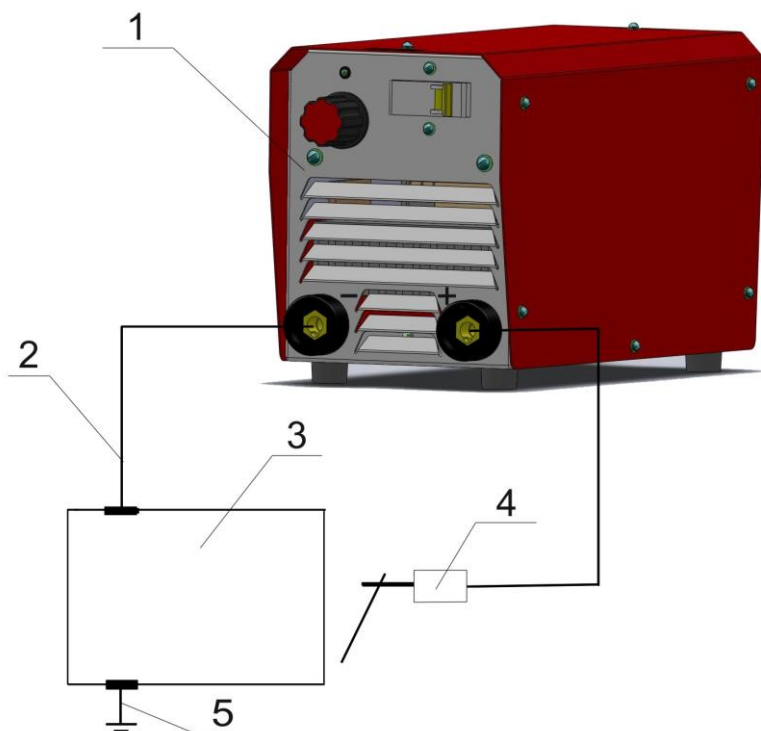


Рисунок 3 – схема подключения источника

1- Источник для дуговой сварки, 2-Кабель сварочный с зажимом, 3- Свариваемое изделие, 4- Кабель сварочный с электродержателем, 5-Провод с заземлением.

6. Рекомендации по эксплуатации.

6.1 Данный аппарат снабжён вилкой, позволяющей подключать аппарат к бытовым розеткам, имеющим надёжное заземление.

6.2 Перед включением источника в сеть необходимо проверить надежность используемого заземления в сетевой розетке. Также необходимо заземлить свариваемое изделие.

6.3 Питание источника может осуществляться как от стационарной сети, так и от автономного источника питания, защищенными автоматическим выключателем или плавкими предохранителями. Мощность источника должна быть не менее 6,5 кВт.

6.4 При пониженном напряжении источник способен обеспечивать сварочные режимы, указанные в таблице 1.

Таблица 1 Максимальный сварочный ток при пониженном напряжении

Напряжение питающей сети	Максимальный сварочный ток	Диаметр электрода
220В	180А	5 мм
200В	160 А	4 мм
180 В	120 А	3 мм
160 В	100 А	3 мм
150 В	80 А	2мм ,3 мм
140 В	60 А	2 мм

6.5 Рекомендуемое сечение кабеля питания от распределительного устройства до сетевой вилки источника – 4 кв.мм. Токовая защита - 25 А.

6.6 Рекомендуемые сечения сварочных кабелей – 16 кв.мм при длине кабеля до 3 метров, 25 кв.мм при длине свыше 3 м.

6.7 При сварке на прямой полярности кабель с электрододержателем подключить к «-» источника, на обратной к «+» разъёму источника.

7. Порядок работы.

7.1 Заземлите корпус источника, через заземляющий контакт сетевой вилки, а также заземлить свариваемое изделие.

7.2 Установите источник на рабочем месте таким образом, чтобы он был доступен для подключения кабелей и был обеспечен свободный забор и выход воздуха через вентиляционные жалюзи.

7.3 Подключите кабель питания источника к сети питания, соблюдая при этом требования п.п. 6.1-6.5.

7.4 Подключите кабель электрододержателя и кабель с зажимом к выходным разъемам источника. Полярность подключения кабелей к разъемам «+» и «-» определяется с учетом марки свариваемых металлов и выбранных электродов.

7.5 Включите источник, автоматическим выключателем на лицевой панели аппарата. При этом должен засветиться зелёный индикатор “ВКЛ”.

7.6 Установите необходимый ток сварки ручкой “ТОК”, в зависимости от диаметра используемого электрода согласно таблице 2.

Таблица 2

Параметры сварки.

Диаметр электрода, мм	I _{мин} , А	I _{макс} , А	Потребляемая мощность, кВА
1,6	30	50	-
2	45	80	-
2,5	70	95	4,5
3,0	100	130	5,5
4,0	140	160	6

7.7 В случаях перегрева источника срабатывает термозащита, при этом источник выключается (пропадает выходное напряжение и ток), на лицевой панели источника индикатор «Сеть/Перегрев» горит красным светом. В этом случае необходимо отсоединить электрод от свариваемой детали и подождать (не выключая источник) до автоматического включения, светодиод загорится зелёным светом. После чего можно продолжить прерванную работу.

7.8 Чтобы полностью обесточить источник, необходимо выключить автоматический выключатель или вынуть вилку из розетки.

8. Указания мер безопасности.

8.1 При эксплуатации источника необходимо соблюдать порядок его включения и выключения согласно настоящему паспорту.

Запрещается:

- работать без надежно заземленного корпуса аппарата;
- работать без заземления свариваемого изделия;
- работать с источником в особо сырых помещениях - при относительной влажности воздуха выше 80%;
- работать с источником под воздействием сильных атмосферных осадков;
- работать с источником в условиях воздействия токопроводящей пыли, во взрывоопасной среде, а также в агрессивной среде, разрушающей металлы и изоляцию;
- вскрывать источник при его ремонте и техническом обслуживании сразу после его выключения. Перед открытием источника необходимо выдержать интервал в три минуты после отключения от сети.

9. Техническое обслуживание и ремонт.

9.1. Общие указания.

Для обеспечения нормальной работы источника в течение всего срока его эксплуатации необходимо производить следующие виды технического обслуживания:

- внутреннюю чистку источника;
- визуальный осмотр источника.

9.2. Порядок технического обслуживания.

9.2.1 Визуальный осмотр проводят каждый раз перед началом работы с источником. При этом проверяют состояние и крепление органов управления, гнезд подключения кабелей, отсутствие повреждений кабелей, вилок и держателей электродов. Обнаруженные неисправности устраняют либо самостоятельно, либо обращаясь на предприятие-изготовитель - в зависимости от их сложности.

9.2.2 Внутреннюю чистку источника проводят периодически с интервалом, зависящим от интенсивности эксплуатации источника. При ежедневной эксплуатации источника в течении 8 часов чистку проводят не реже 1 раза в 3 месяца, при меньшей интенсивности эксплуатации период чистки пропорционально увеличивается. Для чистки источника снимают кожух и продувают внутренний

объем источника сухим сжатым воздухом до полного удаления пыли с элементов конструкции источника.

9.2.3 Перед выполнением каких-либо работ по обслуживанию и ремонту источника, отключить его от питающей сети и выдержать три минуты в выключенном состоянии. Линия питания должна иметь видимый разрыв.

9.3. Возможные неисправности и методы их устранения

Источник не работает (сетевой выключатель включен, светодиодные индикаторы не горят).

- проверить сетевое напряжение;
- проверить сетевой кабель, сетевую вилку и правильность подключения сетевого кабеля к сети;
- снять верхнюю крышку и проверить отсутствие визуальных повреждений, загрязнений и замыканий внутри источника;
- проверить автоматический выключатель, при необходимости заменить.

10. Правила транспортировки и хранения.

10.1 Источник может транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в вагонах железнодорожного транспорта и авиатранспорте на неограниченное расстояние, а в крытом автотранспорте по дорогам с асфальтовым покрытием на расстояние до 1000 км.

10.2 Источник должен храниться в помещениях с температурой от +5°C до +25°C, относительной влажностью воздуха до 80% при отсутствии в воздухе агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

11. Гарантийные обязательства.

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника «Лидер-180Р» заводской номер № _____ техническим условиям ТУ 3441-014-11155651-08 при соблюдении потребителем правил его эксплуатации, хранения и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации источника 12 месяцев со дня продажи. В случае возникновения неисправности источника в течение гарантийного срока эксплуатации он ремонтируется бесплатно предприятием-изготовителем. Источник направляется в гарантийный ремонт с обязательным приложением паспорта по заявке, включающей признаки неисправности. (Бланк заявки можно найти на сайте www.feb.spb.ru)

11.3 Основанием для отказа в гарантийном обслуживании является:

- разборка-сборка источника неквалифицированными лицами;
- нарушение целостности конструкции, повреждение корпуса и органов управления;
- замена сетевой вилки на другой тип без защитного заземления
- эксплуатация в условиях, не предусмотренных эксплуатационной документацией;
- утрата и ненадлежащее заполнение данного паспорта.

11.4 Основанием для отказа в ремонте является:

- истечение срока эксплуатации;
- механические, тепловые и химические повреждения конструкции источника, не подлежащие ремонту;
- несанкционированная предприятием-изготовителем замена и изменение деталей и узлов источника;

11.5 Источник может быть отремонтирован за счет его владельца.

11.6 Ремонт источника производится по адресам:

- г. Санкт-Петербург, 195112, Новочеркасский пр., д. 10, тел./факс (812) 600-30-46, 528-83-70, 528-56-95, 528-53-18.
- г. Рязань, 390023, проезд Яблочкова, 5, стр. 26, тел. (4912)95-03-06, (4912)95-03-31.

Таблица 3

Идентификационная таблица изделий

Название узла	Классификационный номер	Внутризаводской номер
Плата основная	МАТУ.758725.003	
Корпус	-	

Заполняется продающей организацией:

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на введение изменений в электрическую схему и конструкцию источника, связанных с обновлением элементной базы и применением новых технических решений.

12. Свидетельство об упаковке.

ЛИДЕР-180Р № _____

МАТУ.758725.003ПС

Упакован _____

согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

13. Свидетельство о приёмке.

ЛИДЕР-180Р № _____

МАТУ.758725.003ПС

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

14. Сведения о цене и условиях приобретения.

ЛИДЕР-180Р № _____

МАТУ.758725.003ПС

Продан _____

наименование продавца

_____ счет № _____ от _____.20__ г.

Дата продажи: _____.20__ г. По цене: _____.

Работоспособность и комплектность источника проверены. Источник поставлен на гарантийное обслуживание

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Ремонт.

Краткие записи о произведенном ремонте:

ЛИДЕР-180Р № _____

МАТУ.758725.003ПС

предприятие, дата

Причина поступления в ремонт: _____

Сведения о произведенном ремонте: _____

16. Свидетельство о приёмке и гарантии после ремонта.

ЛИДЕР-180P № _____

МАТУ.758725.003ПС

_____	_____	_____
вид ремонта	наименование предприятия	вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____

_____ в течении срока службы _____ лет (года),

в том числе срок хранения _____
условия хранения, лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

17. Схема соединения.

